

Kamuya Açık



REV	01
Tarih	10-2024
Yerini alır	D-EOMAC01905-23_00EN

KONTROL PANELİ KULLANIM KİLAVUZU
D-EOMAC01905-23_01TR

**İnvertör tahrikli vidalı kompresörlü
hava soğutmalı soğutma grubu**

MICROTECH KONTROLÖR

İÇİNDEKİLER

1 GÜVENLİKLE İLGİLİ HUSUSLAR	6
1.1 Genel	6
1.2 Üniteyi değiştirmeden önce	6
1.3 Elektrik çarpmasından kaçının	6
2 GENEL AÇIKLAMA	7
2.1 Temel Bilgiler	7
2.2 Kullanılan kısaltmalar	7
2.3 Kontrolör Çalışma Limitleri	7
2.4 Kontrolör Mimarisi	7
2.5 İletişim Modülleri	8
3 KONTROLÖRÜN KULLANIMI.....	9
3.1 Gezinme.....	9
3.2 Şifreler.....	10
3.3 Düzenleme	10
3.4 HMI mobil uygulaması.....	10
3.5 Temel Kontrol Sistemi Teşhisı.....	11
3.6 Kontrolör bakımı.....	12
3.7 Opsiyonel Uzak Kullanıcı Arayüzü	12
3.8 Gömülü Web Arayüzü	13
4 BU ÜNİTE İLE ÇALIŞMA.....	14
4.1 Soğutma Grubu On/Off	14
4.1.1 Tuş Takımı Açma/Kapama	14
4.1.2 Zamanlayıcı ve Sessiz mod işlevleri	15
4.1.3 Ağ Açma/Kapama.....	15
4.2 Su Ayar Noktaları	15
4.3 Ünite Modu.....	17
4.3.1 Enerji Tasarrufu modu	17
4.4 Ünite Durumu	18
4.5 Ağ Kontrolü	19
4.6 Termostatik Kontrol	20
4.7 Tarih/Saat.....	21
4.8 Pompalar.....	22
4.9 Harici Alarm.....	22
4.10 Güç Tasarrufu	23
4.10.1 Talep Limiti	23
4.10.2 Akım Limiti	25
4.10.3 Ayar Noktası Sıfırlama	25
4.10.3.1 OAT ile Ayar Noktası Sıfırlama	26
4.10.3.2 Harici 4-20 mA sinyali ile Ayar Noktası Sıfırlama	26
4.10.3.3 Geri Dönüş ile Ayar Noktası Sıfırlama	26
4.10.4 Yumuşak yükleme	27
4.11 Elektrik Verileri	28
4.12 Kontrolör IP Kurulumu.....	29
4.13 Daikin On Site	30
4.14 Isı Geri Kazanımı	30
4.15 Hızlı Yeniden Başlatma	31
4.16 Serbest Soğutma Hidronik (Sadece Soğutma).....	32
4.16.1 Glikol İçermeyen Freecoling	33
4.17 Antifriz Isıtıcı.....	33
4.18 Glikol Tankı Isıtıcı.....	33
4.19 Harmonik Filtre (SAF)	34
4.20 Yazılım Seçenekleri	35
4.20.1 Yeni Yazılım Seçenekleri satın almak için Şifre Değiştirme	36

4.20.2 Şifrenin Yedek Kontrolöre Yerleştirilmesi.....	36
4.21 Modbus MSTP	37
4.22 BACnet MSTP	38
4.23 BACnet IP	38
4.24 Enerji İzleme	39
5 ALARMLAR VE SORUN GİDERME.....	41
5.1 Ünite Uyarıları	41
5.1.1 Hatalı Akım Limiti Girdisi.....	41
5.1.2 Option1BoardCommFail - İsteğe bağlı kart 1 iletişim hatası	41
5.1.3 Kötü Çıkış Suyu Sıcaklığı Sıfırlama Girdisi	42
5.1.4 Enerji Sayacı İletişim Arızası	42
5.1.5 Evaporatör Pompası #1 Arızası	42
5.1.6 Evaporatör Pompası #2 Arızası	43
5.1.7 Harici Olay	43
5.1.8 Zaman İçinde Şifre.....	44
5.1.9 Isı Geri Kazanım Giriş Suyu Sıcaklık sensörü hatası.....	44
5.1.10 Isı Geri Kazanım Çıkış Suyu Sıcaklık sensörü hatası.....	44
5.1.11 Isı Geri Kazanım Suyu Sıcaklıkları ters çevrilmiş.....	45
5.1.12 Evaporatör diferansiyel basınç transdüseri sensör arızası	45
5.1.13 Sistem yükü diferansiyel basınç transdüseri sensör hatası	45
5.1.14 Anahtar Kutusu Sıcaklığı Yüksek.....	45
5.1.15 Anahtar Kutusu Sıcaklık sensörü hatası	46
5.1.16 Glikol çıkış suyu sıcaklık sensörü arızası	46
5.1.17 Glikol giriş suyu sıcaklık sensörü arızası	46
5.1.18 Glikol modülü iletişim hatası	47
5.1.19 Glikol pompası iletişim arızası	47
5.1.20 Glikol pompası alarmı	47
5.1.21 Veri merkezi modülü sıcaklık üst PLC tarafı sensör hatası	48
5.1.22 Veri merkezi modülü sıcaklık alt PLC tarafı sensör hatası.....	48
5.1.23 Veri merkezi modülü sıcaklık üst 1 LH filtre tarafı sensör hatası.....	48
5.1.24 Veri merkezi modülü sıcaklık üst 2 LH filtre tarafı sensör hatası.....	49
5.1.25 Veri merkezi modülü sıcaklık alt LH filtre tarafı sensör hatası	49
5.1.26 Veri merkezi modülü bağıl nem sensörü hatası	49
5.1.27 Veri merkezi modülü iletişim hatası	50
5.1.28 SAF iletişim hatası	50
5.1.29 SAF Yüksek akım	51
5.1.30 SAF Yüksek sıcaklık	51
5.1.31 SAF Yüksek regülasyon kartı sıcaklığı	51
5.1.32 SAF Düşük Voltaj.....	51
5.1.33 SAF Aşırı Voltaj	52
5.1.34 SAF Ön Şarj Arızası	52
5.1.35 SAF Ön Şarj k1 Arızası.....	52
5.1.36 SAF Ön Şarj k2 Arızası.....	52
5.1.37 SAF STO Arızası	53
5.1.38 SAF STO Arızası	53
5.2 Ünite Tahliye Durdurma Alarmları	53
5.2.1 Evaporatör Giriş Suyu Sıcaklığı (EWT) sensörü arızası	53
5.2.2 Ters çevrilmiş Evaporatör Su Sıcaklıkları	54
5.2.3 Dış Hava Sıcaklığı (OAT) Kilitleme	54
5.2.4 Dış Hava Sıcaklık sensörü ariza alarmı	54
5.3 Ünite Hızlı Durdurma Alarmları	55
5.3.1 Acil Durdurma	55
5.3.2 Evaporatör Akış Kaybı alarmı	55
5.3.3 Evaporatör Çıkış Suyu Sıcaklığı (LWT) sensörü arızası	55

5.3.4	Evaporatör Su Donması alarmı.....	56
5.3.5	Harici alarm.....	56
5.3.6	UnitOff CC1CommFail - Devre 1 - CC1 İletişim Hatası.....	56
5.3.7	UnitOff CC2CommFail - Devre 2 - CC2 İletişim Hatası.....	57
5.3.8	UnitOff Module1C1CommFail - Devre 1 - Module1C1 İletişim Hatası	57
5.3.9	UnitOff Module1C2CommFail - Devre 2 - Module1C2 İletişim Hatası	58
5.3.10	Isı Geri Kazanım Suyu Donmaya Karşı Koruma alarmı.....	58
5.3.11	OptionCtrlrCommFail	58
5.3.12	Güç Arızası (yalnızca UPS seçeneğine sahip üniteler).....	59
5.3.13	PVM alarmı	59
5.3.14	Glikol Su Donma alarmı	60
5.4	Devre Uyarıları	60
5.4.1	Ekonomizer Basınç Sensörü arızası	60
5.4.2	Ekonomizör Sıcaklık Sensörü arızası	61
5.4.3	Tahliye Başarısız	61
5.4.4	Gaz Kaçağı Sensörü arızası	61
5.4.5	CxCmp1 MaintCode01	62
5.4.6	CxCmp1 MaintCode02	62
5.4.7	Güç Kaybı	62
5.4.8	Sıvı Sıcaklık sensörü hatalı	63
5.4.9	Sıvı Basınç sensörü arızası	63
5.4.10	SpeedTrol Fan İletişim Hatası	64
5.4.11	Cx Fanlar İletişim Hatası	64
5.4.12	Cx Fan Hatası	64
5.4.13	Cx Fan Aşırı V	65
5.4.14	Cx Fan Düşük V	65
5.5	Devre Tahliye Durdurma Alarmları	65
5.5.1	Tahliye Sıcaklık Sensörü arızası	65
5.5.2	Gaz Kaçağı hatalı	66
5.5.3	Yüksek Kompresör Vfd Sıcaklık hatalı	66
5.5.4	Düşük Kompresör Vfd Sıcaklık hatalı	66
5.5.5	Düşük Deşarj Aşırı Isınma hatalı	67
5.5.6	Yağ Basınç Sensörü arızası	67
5.5.7	Tıkırtı önleme alarmı	67
5.5.8	Emme Sıcaklık Sensörü arızası	68
5.6	Devre Hızlı Durdurma Alarmları	68
5.6.1	Kompresör VFD Arızası	68
5.6.2	Kompresör VFD Aşırı Sıcaklık	69
5.6.3	Kompresör VFD Sıcaklıği yüksek	69
5.6.4	Kompresör VFD A3 alarmı	69
5.6.5	Yoğunlaşma Basıncı sensörü arızası	69
5.6.6	Buharlaşma Basıncı sensörü arızası	70
5.6.7	EXV Sürücü Hatası (sadece klima üniteleri)	70
5.6.8	Arıza Başlatma Düşük Basınç	71
5.6.9	Fan VFD Aşırı Akım	71
5.6.10	Yüksek Tahliye Sıcaklığı Alarmı	71
5.6.11	Yüksek Motor Akımı Alarmı	72
5.6.12	Yüksek Motor Sıcaklığı Alarmı	72
5.6.13	Yüksek Yağ Basıncı Diferansiyel Alarmı	72
5.6.14	Yüksek Basınç alarmı	73
5.6.15	Düşük Basınç alarmı	73
5.6.16	Düşük Basınç Oranı Alarmı	74
5.6.17	Maksimum Yeniden Başlatma Alarmı Sayısı	75
5.6.18	Mekanik Yüksek Basınç Alarmı	75

5.6.19	Başlangıçta Basınç Yok Alarmı.....	75
5.6.20	Başlangıçta Basınç Değişimi Yok Alarmı	76
5.6.21	Giriş voltajında aşırı voltaj alarmı.....	76
5.6.22	DC doğrultulmuş voltaj üzerinde aşırı voltaj alarmı	76
5.6.23	Giriş voltajında düşük voltaj alarmı	77
5.6.24	DC doğrultulmuş voltaj üzerinde düşük voltaj alarmı	77
5.6.25	VFD İletişim Arızası	78
5.6.26	Fanlar Modbus İletişim Hatası	78
5.6.27	Fan Arızası	78

1 GÜVENLİKLE İLGİLİ HUSUSLAR

1.1 Genel

Ekipmanın kurulumu, çalıştırılması ve bakımı, kuruluma özgü bazı faktörler dikkate alınmazsa tehlikeli olabilir: Çalışma basınçları, elektrikli bileşenlerin ve voltajların varlığı ve kurulum sahası (yükseltilmiş kaideler ve yerleşik yapılar). Yalnızca ürün için tam eğitim almış, uygun niteliklere sahip kurulum mühendisleri ve yüksek nitelikli kurulum görevlileri ve teknisyenler ekipmanı güvenli bir şekilde kurmaya ve çalıştmaya yetkilidir.

Tüm servis işlemleri sırasında, ürünün kurulum ve servis talimatlarında ve ayrıca ekipmana ve bileşenlere ve ayrı olarak tedarik edilen eşlik eden parçalara sabitlenmiş etiketlerde ve etiketlerde yer alan tüm talimatlar ve öneriler okunmalı, anlaşılması ve bunlara uyulmalıdır.

Tüm standart güvenlik kurallarını ve uygulamalarını uygulayın.

Koruyucu gözlük ve eldiven kullanın.



Ana şalter kapatılmadan önce arızalı bir fan, pompa veya kompresörü çalıştırmayın. Aşırı sıcaklık koruması otomatik olarak sıfırlanır, bu nedenle sıcaklık koşulları izin verirse korunan bileşen otomatik olarak yeniden başlatılabilir.

Bazı ünitelerde, ünite elektrik panosunun bir kapısına bir basma düğmesi yerleştirilmiştir. Düğme sarı arka planda kırmızı renkle vurgulanır. Acil durdurma düğmesinemanuel olarak basılması tüm yüklerin dönmesini durdurur ve böylece meydana gelebilecek herhangi bir kazayı önler. Ünite Kontrolörü tarafından da bir alarm oluşturulur. Acil durdurma düğmesinin serbest bırakılması üniteyi etkinleştirir ve ünite ancak kontrolörde alarm silindikten sonra yeniden başlatılabilir.



Acil durdurma tüm motorların durmasına neden olur, ancak üniteye giden gücü kesmez. Ana şalteri kapatmadan üniteye bakım yapmayın veya ünite üzerinde çalışmayın.

1.2 Üniteyi değiştirmeden önce

Üniteyi açmadan önce aşağıdaki önerileri okuyun:

- Tüm işlemler ve tüm ayarlar yapıldıktan sonra, tüm şalt kutusu panellerini kapatın
- Şalt kutusu panelleri sadece eğitimli personel tarafından açılabilir
- UC'ye sık sık erişilmesi gerekiğinde, bir uzak arayüzün kurulması şiddetle tavsiye edilir
- Ünite kontrolörünün LCD ekranı aşırı düşük sıcaklıklardan zarar görebilir (bkz. bölüm 2.4). Bu nedenle, özellikle soğuk iklimlerde kış aylarında ünenin asla kapatılmaması şiddetle tavsiye edilir.

1.3 Elektrik çarpmasından kaçının

Yalnızca IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) tavsiyelerine uygun olarak kalifiye olan personelin elektrikli bileşenlere erişimine izin verilebilir. Herhangi bir çalışmaya başlamadan önce üniteye giden tüm elektrik kaynaklarının kapatılması özellikle tavsiye edilir. Ana güç kaynağını ana devre kesiciden veya izolatörden kapatın.

ÖNEMLİ: Bu ekipman elektromanyetik sinyaller kullanır ve yayar. Testler, ekipmanın elektromanyetik uyumluluk açısından yürürlükteki tüm yasalara uygun olduğunu göstermiştir.



Güç kaynağına doğrudan müdahale edilmesi, elektrik çarpmasına, yanıklara ve hatta ölüme neden olabilir. Bu işlem yalnızca eğitimli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.



ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ: Ana devre kesici veya izolatör kapatıldığından bile, ayrı bir güç kaynağına bağlı olabilecekleri için bazı devrelere hala enerji verilebilir.



YANIK RİSKİ: Elektrik akımları bileşenlerin geçici ya da kalıcı olarak ısınmasına neden olur. Güç kablosu, elektrik kabloları ve kanalları, terminal kutusu kapakları ve motor çerçevelerini büyük bir dikkatle kullanın.



Çalışma koşullarına uygun olarak fanlar periyodik olarak temizlenebilir. Ünite kapatılmış olsa bile bir fan herhangi bir zamanda başlayabilir.

2 GENEL AÇIKLAMA

2.1 Temel Bilgiler

Microtech® tek veya çift devreli hava/su soğutmalı sıvı soğutma gruplarının kontrolüne yönelik bir sistemdir. Microtech®, istenen ısı eşanjörü çıkış suyu sıcaklığını korumak için gerekli kompresör başlatma işlemini kontrol eder. Her bir ünite modunda, her bir devrede uygun yoğunlaşma sürecini sürdürmek için kondansatörlerin çalışmasını kontrol eder. Güvenlik cihazları, güvenli çalışmalarını sağlamak için Microtech® tarafından sürekli olarak izlenir. Microtech® ayrıca tüm girdi ve çıktıları kapsayan bir Test rutinine erişim sağlar.

2.2 Kullanılan kısaltmalar

Bu kılavuzda soğutma devreleri devre #1 ve devre #2 olarak adlandırılmıştır. Devre #1'deki kompresör Cmp1 olarak etiketlenmiştir. Devre #2'deki diğer devre Cmp2 olarak etiketlenmiştir. Aşağıdaki kısaltmalar kullanılmıştır:

KLİMA	Hava Soğutmalı
CEWT	Kondansatör Giriş Suyu Sıcaklığı
CLWT	Kondansatör Çıkış Suyu Sıcaklığı
CP	Yoğunlaşma Basıncı
CSRT	Yoğunşamalı Doymuş Soğutucu Akışkan Sıcaklığı
DSH	Deşarj Aşırı Isınma
DT	Deşarj Sıcaklığı
E/M	Enerji Ölçer Modülü
EEWT	Evaporatör Giriş Suyu Sıcaklığı
ELWT	Evaporatör Çıkış Suyu Sıcaklığı
EP	Buharlaşma Basıncı
ESRT	Buharlaşan Doymuş Soğutucu Akışkan Sıcaklığı
EXV	Elektronik Genleşme Valfi
HMI	İnsan Makine Arayüzü
MOP	Maksimum çalışma basıncı
SSH	Emme Aşırı Isısı
ST	Emme Sıcaklığı
UC	Ünite kontrolörü (Microtech)

2.3 Kontrolör Çalışma Limitleri

Çalışma (IEC 721-3-3):

- Sıcaklık -40...+70 °C
- Kısıtlama LCD -20 ... +60 °C
- Kısıtlama Process-Bus -25....+70 °C
- Nem < %90 r.h (yoğunlaşma yok)
- Hava basıncı min. 700 hPa, maks. Deniz seviyesinden 3.000 m yükseklikte


Taşıma (IEC 721-3-2):

- Sıcaklık -40...+70 °C
- Nem < %95 r.h (yoğunlaşma yok)
- Hava basıncı min. 260 hPa, maks. Deniz seviyesinden 10.000 m yükseklikte.

2.4 Kontrolör Mimarisi

Genel kontrolör mimarisi aşağıdaki gibidir:

- Bir Microtech ana kontrolör
- Ünitenin konfigürasyonuna bağlı olarak gerektiği şekilde I/O uzantıları
- Seçildiği gibi iletişim arayüz(ler)i
- Çevresel Veri Yolu, I/O uzantılarını ana kontrolöre bağlamak için kullanılır.

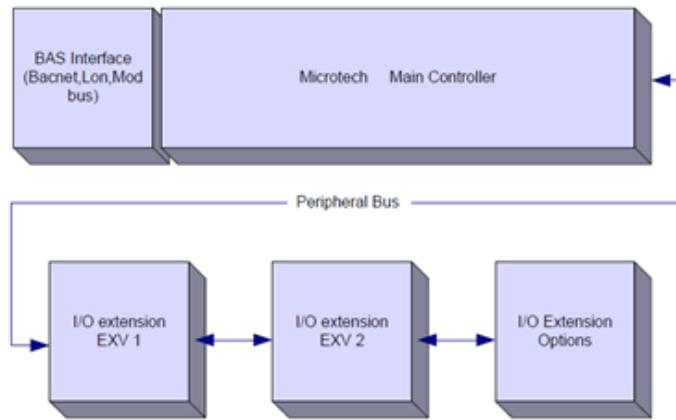

Güç kaynağını kartlara bağlarken doğru polariteyi koruyun, aksi takdirde çevresel veri yolu iletişimini çalışmaz ve kartlar hasar görebilir.


2.5 İletişim Modülleri

Aşağıdaki modüllerden herhangi biri, bir BAS veya başka bir uzak arayüzün çalışmasını sağlamak için doğrudan ana kontrolörün sol tarafına bağlanabilir. Kontrolöre aynı anda üç adede kadar bağlanabilir. Kontrolör açıldıktan sonra yeni modüller otomatik olarak algılamlı ve yapılandırmalıdır. Modüllerin üniteden çıkarılması, yapılandırmanın manuel olarak değiştirilmesini gerektirecektir.


Modül	Siemens Parça Numarası	Kullanım
BacNet/IP	POL908.00/MCQ	Opsiyonel
Lon	POL906.00/MCQ	Opsiyonel
Modbus	POL902.00/MCQ	Opsiyonel
BACnet/MSTP	POL904.00/MCQ	Opsiyonel

3 KONTROLÖRÜN KULLANIMI

Microtech 4 entegre bir HMI'ya sahip değildir. Kontrolör ile etkileşim, mağazadan (Android cihazlar için Playstore ve iOS cihazlar için Apple Store) indirilebilen bir mobil uygulama kullanılarak yapılabilir.

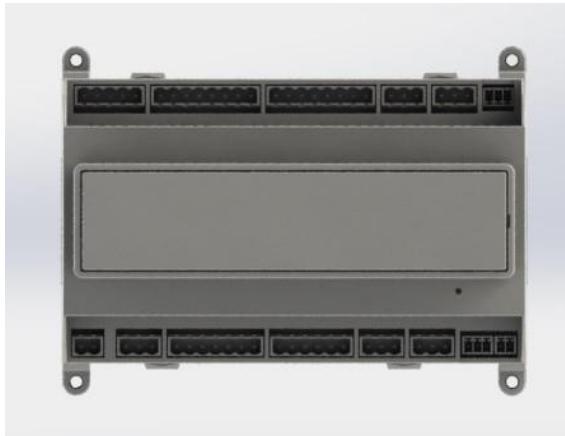


İsteğe bağlı olarak, kontrolördeki mevcut CE+ CE- portuna bağlanabilen Uzak HMI sipariş etmek mümkündür. Bu bağlantı noktası kontrolörün alt konektör sırasındadır.

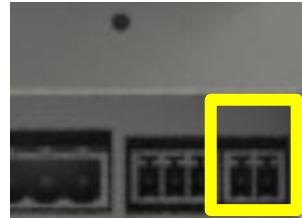


3.1 Gezinme

Kontrol devresine güç uygulandığında, kontrolör ekranı aktif olacak ve Menü Düğmesine basılarak da erişilebilen Ana ekranı görüntüleyecektir.

HMI ekranlarının bir örneği aşağıdaki resimde gösterilmektedir.

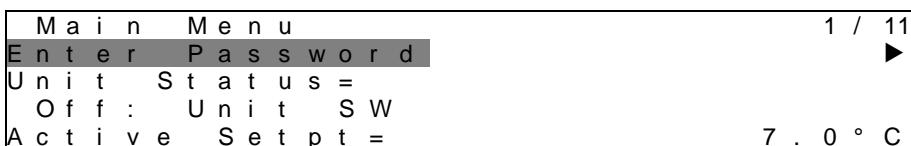

Sağ üst köşede çalan zil, aktif bir alarm olduğunu gösterecektir. Zil hareket etmiyorsa, alarm onaylanmış ancak alarm durumu ortadan kaldırılmışlığı için silinmemiş demektir. Bir LED ayrıca alarmın ünite veya devreler arasında nerede olduğunu da gösterecektir.

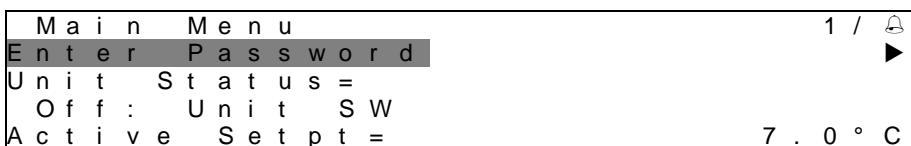

Aktif öğe kontrastla gösterilirken, bu örnekte Ana Menü'de vurgulanan öğe başka bir sayfaya bağlantıdır. İtme&Döndürme butonuna basıldığında HMI farklı bir sayfaya geçecektir. Bu durumda HMI Şifre Gir sayfasına atlayacaktır.



3.2 Şifreler

HMI yapısı erişim seviyelerine dayalıdır, bu da her şifrenin ilgili şifre seviyesine izin verilen tüm ayarları ve parametreleri açıklayacağı anlamına gelir. Durumla ilgili temel bilgilere şifre girmeye gerek kalmadan erişilebilir. UC kullanıcısı iki seviyede şifre kullanır:

KULLANICI	5321
BAKIM	2526

Aşağıdaki bilgiler bakım şifresi ile erişilebilen tüm veri ve ayarları kapsayacaktır. Kullanıcı şifresi, bölümde açıklanan ayarların bir alt kümesini ifşa edecektir.

Şifre Gir ekranında, sağdaki alanın değiştirilebileceğini belirtmek için şifre alanının bulunduğu satır vurgulanacaktır. Bu, kontrolör için bir ayar noktasını temsil eder. İtme&Döndürme düğmesine basıldığında, sayısal şifrenin kolayca girilmesini sağlamak için bireysel alan vurgulanacaktır.

E n t e r P a s s w o r d	2 / 2
E n t e r P W	5 * * *

Şifre 10 dakika sonra zaman aşımına uğrar ve yeni bir şifre girildiğinde veya kumanda kapatıldığından iptal edilir. Geçersiz bir şifre girilmesi, şifresiz devam etmekle aynı etkiye sahiptir.


Genişletilmiş Menülerdeki Zamanlayıcı Ayarları menüsü kullanılarak 3 ila 30 dakika arasında değiştirilebilir.

3.3 Düzenleme


Düzenleme Moduna, imleç düzenlenebilir bir alan içeren bir satırın üzerindeyken gezinme tekerlekine basılarak girilir. Tekerlege tekrar basılması yeni değerin kaydedilmesine ve tuş takımının/ekranın düzenleme modundan çıkış navigasyon moduna dönmesine neden olur.

3.4 HMI mobil uygulaması

Daikin mAP mobil uygulaması HMI ücretsiz olarak sağlanır ve bu Daikin ürünü ile etkileşimi basitleştirmeyi amaçlar. Uygulama aşağıdaki bağlantıları kullanarak resmi mağazalardan indirilebilir (mağazalardaki indirme sayfalarına doğrudan erişmek için QR kodunu tarayın).

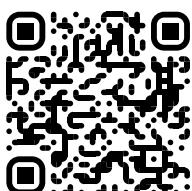


iOS

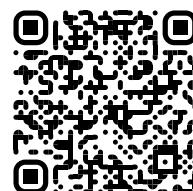

Android

Uygulamayı kullanmak için bir hesabın önceden kaydedilmesi ve erişilecek belirli üniteye erişim sağlanması gerekmektedir. Erişim ünite bazında verilecektir. Bir kullanıcı, "app-latent" bu erişimi yetkilendirdikten sonra birden fazla üniteye erişebilir. Bir hesap kaydetme prosedürü uygulamada yer almaktadır. Uygulamadaki oturum açma bağlantısını takip etmek gereklidir:

Mobil uygulama, ilgili tüm verileri izlemenize, kullanıcı ile ilgili ayarları değiştirmenize, verileri trendlemenize, soğutma grubu yazılımını güncellemenize ve daha fazla özelliğe olanak tanıyacaktır. Uygulama düzeni, uygulamanın çalıştığı cihaza göre uyarlanacak ve aşağıdaki gibi görünecektir:

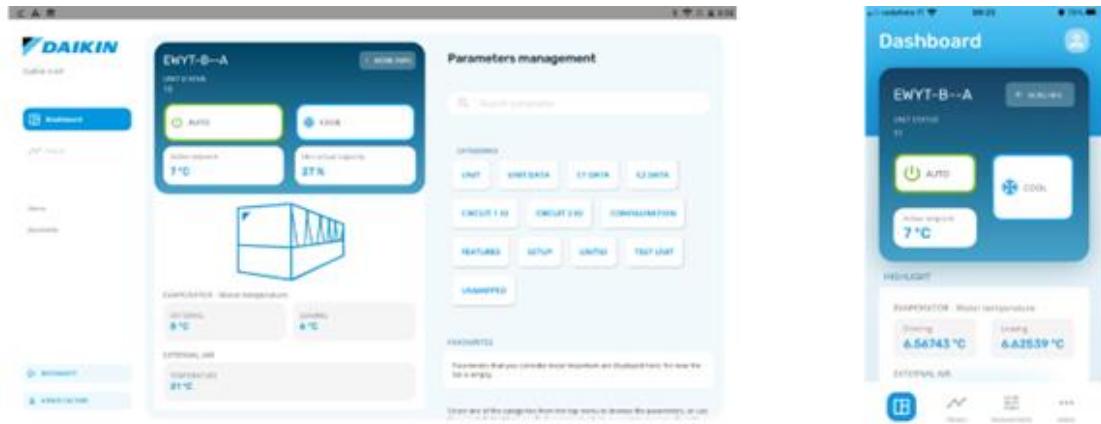

Daha fazla bilgi için Hızlı Kılavuz Daikin Map 1.0 - D-EPMAP00101-23_TR'ye bakın.

3.5 Temel Kontrol Sistemi Teşhisı

Microtech kontrolör, uzatma modülleri ve iletişim modülleri, cihazların çalışma durumunu gösteren iki durum LED'i (BSP ve BUS) ile donatılmıştır. BUS LED, kontrolör ile iletişimın durumunu gösterir. İki durum LED'inin anlamı aşağıda belirtilmiştir.

Ana Kontrolör (UC)

BSP LED	Mod
Düz Yeşil	Uygulama çalışıyor
Düz Sarı	Uygulama yükülü ancak çalışmıyor (*) veya BSP Yükseltme modu etkin
Düz Kırmızı	Donanım Hatası (*)
Yanıp Sönen Yeşil	BSP başlatma aşaması. Kontrolörün başlatma için zamana ihtiyacı vardır.
Yanıp Sönen Sarı	Uygulama yüklenmedi (*)
Yanıp Sönen Sarı/Kırmızı	Arıza güvenli mod (BSP yükseltmesinin kesintiye uğraması durumunda)
Yanıp Sönen Kırmızı	BSP Hatası (yazılım hatası*)
Yanıp Sönen Kırmızı/Yeşil	Uygulama/BSP güncelleme veya başlatma

(*) İletişim Servisi.

Uzatma modülleri

BSP LED	Mod	BUS LED	Mod
Düz Yeşil	BSP çalışıyor	Düz Yeşil	İletişim çalışıyor, I/O çalışıyor
Düz Kırmızı	Donanım Hatası (*)	Düz Kırmızı	İletişim kesildi (*)
Yanıp Sönen Kırmızı	BSP Hatası (*)	Düz Sarı	İletişim çalışıyor ancak uygulamadan gelen parametre yanlış veya eksik veya yanlış fabrika kalibrasyonu
Yanıp Sönen Kırmızı/Yeşil	BSP yükseltme modu		

İletişim modülleri

BSP LED (tüm modüller için aynı)

BSP LED	Mod
Düz Yeşil	BPS çalışıyor, kontrolör ile iletişim
Düz Sarı	BSP çalışıyor, kontrolör ile iletişim yok (*)
Düz Kırmızı	Donanım Hatası (*)
Yanıp Sönen Kırmızı	BSP Hatası (*)
Yanıp Sönen Kırmızı/Yeşil	Uygulama/BSP güncellemesi

(*) İletişim Servisi.

BUS LED

BUS LED	LON	Bacnet MSTP	Bacnet IP	Modbus
Düz Yeşil	İletişime Hazır. (Tüm Parametreler yüklandı; Nöron yapılandırıldı). Diğer cihazlarla bir iletişim olduğunu göstermez.	İletişime Hazır. BACnet Sunucusu başlatılır. Bu aktif bir iletişime işaret etmez.	İletişime Hazır. BACnet Sunucusu başlatılır. Bu aktif bir iletişime işaret etmez.	Tüm İletişim Çalışıyor

BUS LED	LON	Bacnet MSTP	Bacnet IP	Modbus
Düz Sarı	Başlatma	Başlatma	Başlatma. LED, modül bir IP Adresi alana kadar sarı kalır, bu nedenle bir bağlantı kurulmalıdır.	Başlatma veya yapılandırılmış bir kanalın Master ile iletişim kurmaması
Düz Kırmızı	Nöron ile iletişim Yok (dahili hata, yeni bir LON uygulaması indirilerek çözülebilir).	BACnet Sunucusu çöktü. Otomatik olarak 3 saniye sonra yeniden başlatma başlatılır.	BACnet Sunucusu çöktü. 3 saniye sonra otomatik yeniden başlatma başlatılır.	Tüm yapılandırılmış iletişimler kapalı. Master ile iletişim yok anlamına gelir. Zaman aşımı yapılandırılabilir. Zaman aşımının sıfır olması durumunda zaman aşımı devre dışı bırakılır.
Yanıp Sönen Sarı	Nöron ile iletişim mümkün değil. Nöron, LON Aracı üzerinden yapılandırılmalı ve çevrimiçi olarak ayarlanmalıdır.			

3.6 Kontrolör bakımı

Kontrolör, takılı bataryanın bakımını gerektirir. Her iki yılda bir akünün değiştirilmesi gerekmektedir. Batarya modeli: BR2032 ve birçok farklı satıcı tarafından üretilmektedir.

Bataryayı değiştirmek için, aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi bir tornavida kullanarak kontrolör ekranının plastik kapağını çıkarın:




Plastik kapağın zarar görmemesi için dikkatli olun. Yeni akü, resimde vurgulanan uygun akü tutucusuna, tutucunun kendisinde belirtilen kutulara uyularak yerleştirilmelidir.


3.7 Opsiyonel Uzak Kullanıcı Arayüzü

Opsiyonel olarak UC'ye harici bir Uzak HMI bağlanabilir. Remote HMI, dahili ekranla aynı özellikleri ve zil düğmesinin altında bulunan bir ışık yayan diyonit ile yapılan alarm göstergesini sunar.

Ünite kontrolöründe bulunan tüm görüntüleme ve ayar noktası ayarlamaları uzak panelde mevcuttur. Navigasyon, bu kılavuzda açıklanan ünite kontrolörü ile aynıdır.

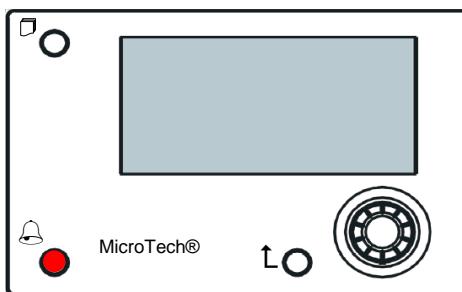


Remote HMI, UC'de bulunan proses veri yolu bağlantısı kullanılarak 700 metreye kadar uzatılabilir. Aşağıdaki gibi bir papatya zinciri bağlantısı ile tek bir HMI 8 adede kadar üniteye bağlanabilir. Ayrıntılar için özel HMI kılavuzuna bakın.

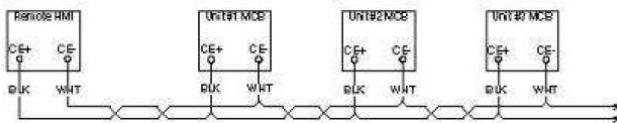


3.8 Gömülü Web Arayüzü

Microtech kontrolör, yerel bir ağa bağlandığında ünitesi izlemek için kullanılabilecek yerleşik bir web arayüzüne sahiptir. Ağ yapılandırmasına bağlı olarak Microtech'in IP adreslemesini DHCP'nin sabit IP'si olarak yapılandırmak mümkündür. Yaygın bir web tarayıcısı ile bir PC, şifre girmeden erişilebilen "Soğutma Grubu Hakkında" sayfasında her ikisi de görülebilen kontrolörün IP adresini veya ana bilgisayar adını girerek ünite kontrolörüne bağlanabilir. Bağlandığında, bir kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekecektir. Web arayüzüne erişmek için aşağıdaki kimlik bilgilerini girin:

Kullanıcı adı: Daikin
Şifre: Daikin@web

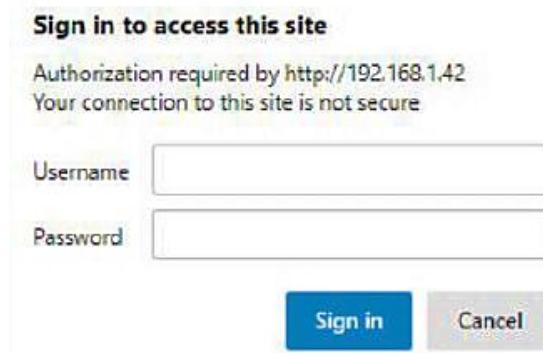

Ana Menü sayfası görüntülenecektir. Sayfa, yerleşik HMI'nın bir kopyasıdır ve erişim seviyeleri ve yapı açısından aynı kuralları izler.

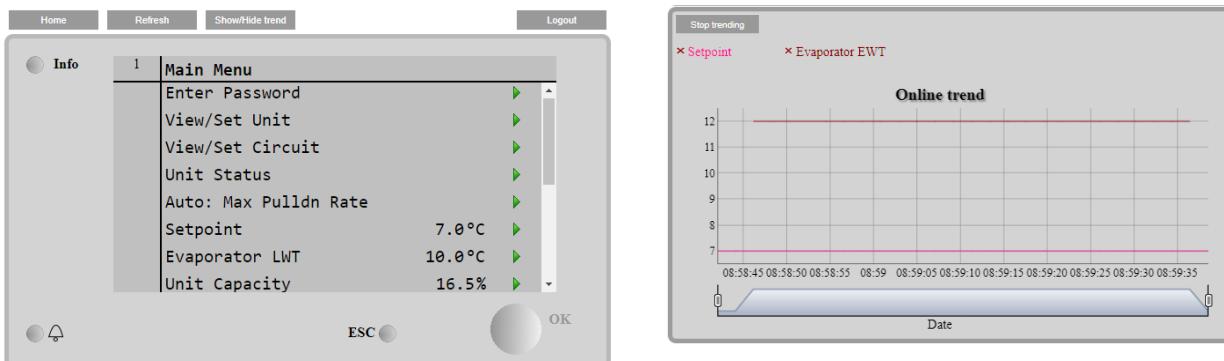

Buna ek olarak, maksimum 5 farklı miktarın trend günlüğü kaydedilebilir. İzlenecek miktarın değerine tıklamanız gerekmektedir; ardından aşağıdaki ek ekran görünür hale gelecektir:

Web tarayıcısına ve sürümüne bağlı olarak trend günlüğü özelliği görünümeyebilir. Örneğin HTML 5'i destekleyen bir web tarayıcısı gereklidir:

- Microsoft Internet Explorer v.11,
- Google Chrome v.37,
- Mozilla Firefox v.32.

Bu yazılımlar yalnızca desteklenen tarayıcılara bir örnektir ve belirtilen sürümler minimum sürümler olarak düşünülmelidir.

4 BU ÜNİTE İLE ÇALIŞMA

4.1 Soğutma Grubu On/Off

Fabrika ayarlarından başlayarak, ünite Açıma/Kapama özelliği, kullanıcı tarafından elektrik panosuna yerleştirilen ve üç konum arasında geçiş yapabilen Q0 seçici kullanılarak yönetilebilir: **0 – Local – Remote**.



0

Ünite devre dışı



Loc
(Local)

Ünite kompresörleri çalıştırılmak için etkinleştirilir



Rem
(Remote)

Ünite Açıma/Kapama "Remote on/off" fiziksel kontağı üzerinden yönetilir.
Kapalı kontak ünitenin etkin olduğu anlamına gelir.

Açılmış kontak ünitenin devre dışı olduğu anlamına gelir.


Uzaktan Açıma/Kapama kontağı ile ilgili referansları bulmak için elektrik bağlantı şemasına, Saha Kablolama Bağlantısı sayfasına bakın. Genel olarak bu kontak elektrik panosundan açma/kapama seçicisini çıkarmak için kullanılır

Ünite kontrolörü, ünitenin başlatılmasını/durdurulmasını yönetmek için varsayılan olarak ünitenin başlatılmasına izin verecek şekilde ayarlanmış ek yazılım özellikleri de sağlar:


1. Keypad On/Off
2. Schedulers (Zaman programlı Açıma/Kapama)
3. Network On/Off (İletişim modülleri ile isteğe bağlı)

4.1.1 Tuş Takımı Açıma/Kapama

Ana sayfada, **Unit Enable** menüsüne kadar aşağı kaydırın, burada üniteni ve devreleri başlatmak/durdurmak için tüm ayarlar mevcuttur.

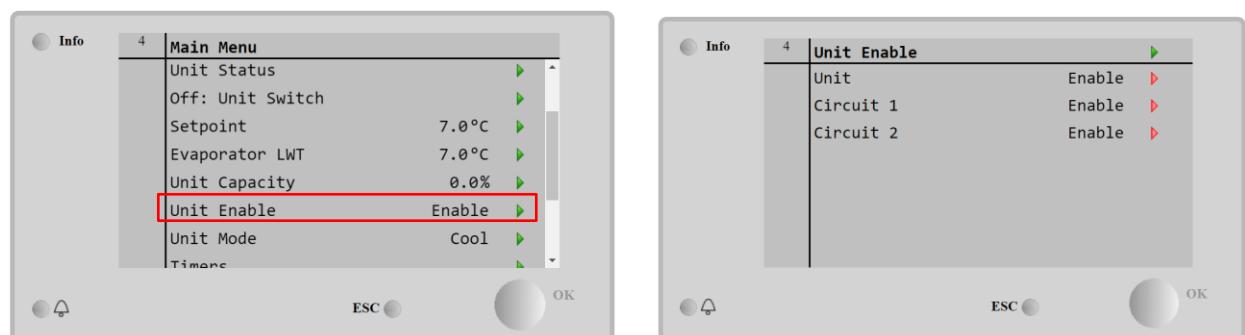

Parametre	Menzil	Açıklama
Unit	Disable	Ünite devre dışı
	Enable	Ünite etkinleştirildi
	Scheduler	Ünite başlatma/durdurma haftanın her günü için zaman programlanabilir
Circuit #X	Disable	Devre #X devre dışı
	Enable	Devre #X etkinleştirildi
	Test	Devre #X test modunda. Bu özellik sadece eğitimli bir kişi veya Daikin servisi tarafından kullanılmalıdır

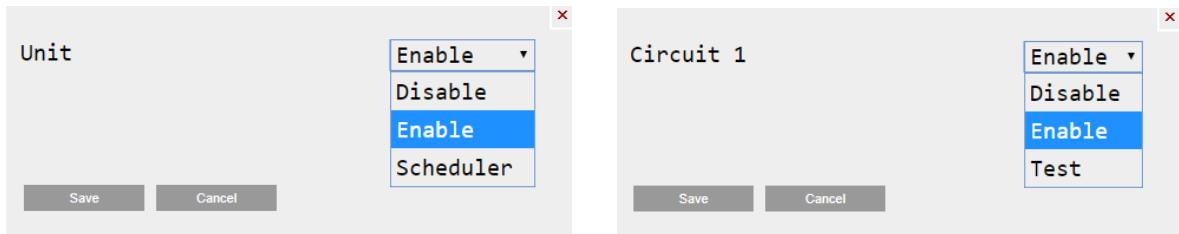


4.1.2 Zamanlayıcı ve Sessiz mod işlevleri


Zamanlayıcı işlevi, otomatik soğutma grubu başlatma/durdurma programlaması gerekiğinde kullanılabilir. Bu işlevi kullanmak için aşağıdaki talimatları izleyin:

1. Q0_selector = Local
2. Unit Enable = Scheduler
3. Kontrolör tarih ve saatı doğru ayarlanmış

Zamanlayıcı programlama **Main Page** → **View/Set Unit** → **Scheduler** menüsünden kullanılabilir

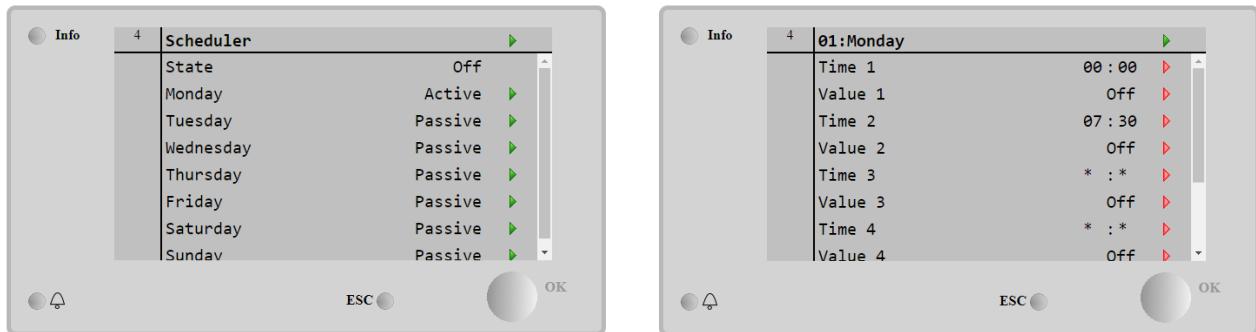

Haftanın her günü için belirli bir çalışma moduna sahip altı adede kadar zaman bandı programlanabilir. İlk çalışma modu Zaman 1'de başlar, ikinci çalışma modunun başlayacağı Zaman 2'de sona erer ve en sona kadar böyle devam eder.

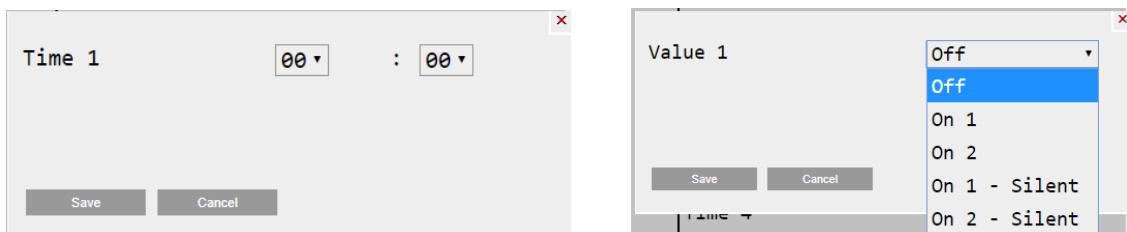

Ünite tipine bağlı olarak farklı çalışma modları mevcuttur:

Parametre	Menzil	Açıklama
Value 1	Off	Ünite devre dışı
	On Setpoint 1	Ünite etkin - Su ayar noktası 1 seçili
	On Setpoint 2	Ünite etkin - Su ayar noktası 2 seçili
	On 1 - Silent	Ünite etkin - Su ayar noktası 1 seçili - Fan sessiz modu etkin
	On 2 - Silent	Ünite etkin - Su ayar noktası 2 seçili - Fan sessiz modu etkin

Fan Silent Mode işlevi etkinleştirildiğinde, fanlar için izin verilen maksimum hız düşürülerek soğutma grubu gürültü seviyesi azaltılır. Gürültü seviyesini azaltmak için Fanların Maksimum Hızı %75'e düşürülmüştür.

4.1.3 Ağ Açma/Kapama

Chiller On/Off ünite kontrolörü bir veya daha fazla iletişim modülü (BACNet, Modbus veya LON) ile donatılmışsa seri protokol ile de yönetilebilir. Üniteyi ağ üzerinden kontrol etmek için aşağıdaki talimatları izleyin:

1. Q0_selector = Local
2. Unit Enable = Enable
3. Control Source = Network
4. Gerektiğinde Local/Network Switch kontağını kapatın!

4.2 Su Ayar Noktaları

Bu ünitemin amacı, su sıcaklığını kullanıcı tarafından tanımlanan ve ana sayfada görüntülenen ayar noktası değerine soğutmak veya ısıtmaktır (ısı pompası durumunda):

Ünite, aşağıda belirtildiği gibi yönetilebilen birincil veya ikincil bir ayar noktası ile çalışabilir:

1. Keypad selection + Double Setpoint digital contact
2. Keypad selection + Scheduler Configuration
3. Network
4. Setpoint Reset işlevi

İlk adım olarak birincil ve ikincil ayar noktalarının tanımlanması gereklidir. Ana menüden, kullanıcı şifresi ile **Setpoint**. Üzerine basın

Parametre	Menzil	Açıklama
Cool LWT 1		Birincil soğutma ayar noktası.
Cool LWT 2		İkincil soğutma ayar noktası.
Ice LWT		Buz modu için ayar noktası.
Max LWT		Soğutma LWT1 ve Soğutma LWT2 için yüksek limit
Min LWT		Soğutma LWT1 ve Soğutma LWT2 için düşük limit
HR EWT Sp		Isı Geri Kazanım Giriş Suyu Ayar Noktası
HR Dif		Isı Geri Kazanım Suyu Sıcaklık farkı
HR Lock Limit		Isı Geri Kazanım Kilit Limiti
HR Delta Sp		Isı Geri Kazanım Delta Ayar Noktası

Birincil ve ikincil ayar noktası arasındaki değişim, kullanıcı terminal kutusunda her zaman mevcut olan **Double setpoint** kontağını kullanılarak veya **Scheduler** işlevi aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Çift ayar noktası kontağı aşağıdaki gibi çalışır:

- Kontak açıldı, birincil ayar noktası seçildi
- Kontak kapalı, ikincil ayar noktası seçili




Zamanlayıcı işlevi etkinleştirildiğinde, Çift ayar noktası kontağı göz ardı edilir



Cool/Ice w/Glycol çalışma modu seçildiğinde, Double Setpoint kontağı Cool ve Ice modları arasında geçiş yapmak için kullanılır ve aktif ayar noktasında herhangi bir değişiklik meydana gelmez

4.3 Ünite Modu

Unit Mode, soğutma grubunun soğutulmuş veya ısıtılmış su üretmek için çalışıp çalışmadığını tanımlamak için kullanılır. Geçerli mod ana sayfada **Unit Mode**. ögesine bildirilir.

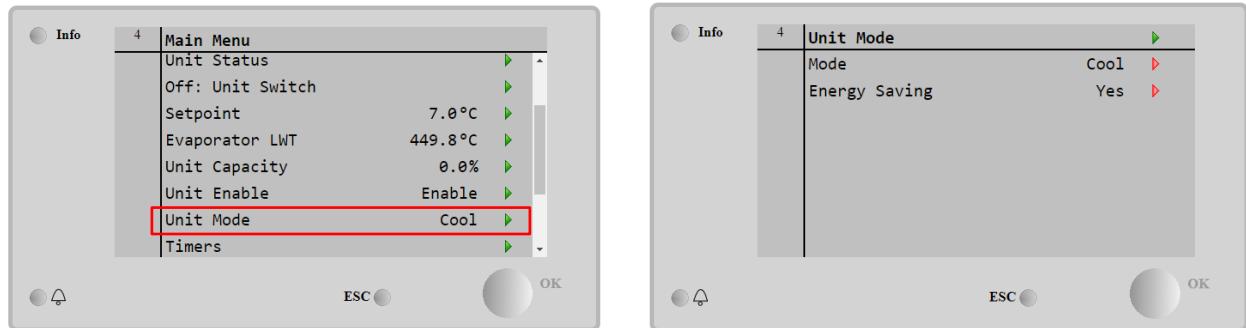

Ünite tipine bağlı olarak, bakım şifresi ile **Unit Mode** menüsüne girilerek farklı çalışma modları seçilebilir. Aşağıdaki tabloda tüm modlar listelenmiş ve açıklanmıştır.

Parametre	Menzil	Açıklama	Ünite Menzili
Mode	Cool	4 °C'ye kadar soğutulmuş su sıcaklığı gerekiyorsa ayarlayın. Ortam sıcaklığı düşük değerlere ulaşmadığı sürece su devresinde genellikle glikole gerek yoktur.	KLİMA
	Cool W/Glycol	4 °C'nin altında soğutulmuş su sıcaklığı gerekiyorsa ayarlayın. Bu işlem, evaporatör su devresinde uygun glikol/su karışımı gerektirir.	KLİMA
	Cool/Ice W/Glycol	İkili soğutma/buz modu gerektiğiinde ayarlayın. İki mod arasındaki geçiş kontak fiziksel Çift Ayar Noktası kullanılarak gerçekleştirilir. Çift Ayar Noktası açıldı: Soğutma grubu, Soğutma LWT'si Aktif Ayar Noktası olacak şekilde soğutma modunda çalışacaktır. Çift Ayar Noktası kapalı: Soğutma grubu, Aktif Ayar Noktası olarak Buz LWT'si ile Buz modunda çalışacaktır.	KLİMA
	Ice W/Glycol	Buz depolama gereklisiyse ayarlayın. Uygulama, kompresörlerin buz bankası tamamlanana kadar tam yükte çalışmasını ve ardından en az 12 saat boyunca durmasını gerektirmektedir. Bu modda kompresör(ler) kısmi yükte çalışmamayacak, sadece açma/kapama modunda çalışacaktır.	KLİMA
	Test	Ünitenin Manuel Kontrolünü etkinleştirir. Manuel test özelliği, hata ayıklamaya ve aktüatörlerin çalışma durumunu kontrol etmeye yardımcı olur. Bu özelliğe yalnızca ana menüdeki bakım şifresi ile erişilebilir. Test özelliğini etkinleştirmek için Üniteyi Q0 anahtarlarından devre dışı bırakmak ve mevcut modu Test olarak değiştirmek gereklidir.	KLİMA
Energy Saving	No, Yes	Enerji tasarrufu işlevinin devre dışı bırakılması/etkinleştirilmesi	


Açma/Kapama ve ayar noktası kontrolü gibi, ünite modu da ağıdan değiştirilebilir.

4.3.1 Enerji Tasarrufu modu

Bazı ünite tipleri, soğutma grubu devre dışı kaldığında kompresör karter ısıtıcısını devre dışı bırakarak güç tüketimini azaltan bir enerji tasarrufu işlevini etkinleştirme olanağı sağlar.

Bu mod, bir Kapalı sürenin ardından kompresörlerin çalıştırılması için gereken sürenin maksimum 90 dakikaya kadar ertelenebileceği anlamına gelir.

Zaman açısından kritik uygulamalarda, kompresörün ünite On komutundan itibaren 1 dakika içinde çalışmasını sağlamak için enerji tasarrufu işlevi kullanıcı tarafından devre dışı bırakılabilir.

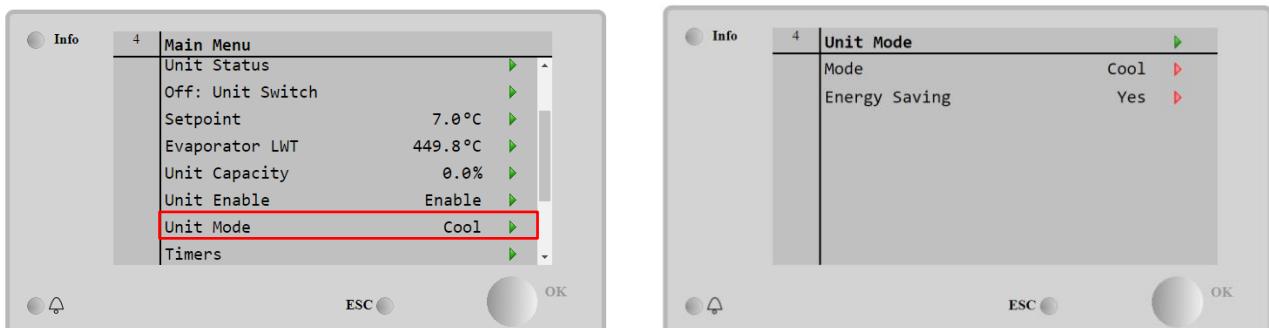

4.4 Ünite Durumu

Ünite kontrolörü ana sayfada soğutma grubu durumu hakkında bazı bilgiler sağlar. Tüm soğutma grubu durumları aşağıda listelenmiş ve açıklanmıştır:


Parametre	Genel durum	Özel durum	Açıklama
Unit Status	Auto:		Ünite Otomatik kontrolde. Pompa çalışıyor ve en az bir kompresör çalışıyor.
		Wait For Load	Termostatik kontrol aktif ayar noktasını karşıladığı için ünite bekleme konumundadır.
		Water Recirc	Evaporatördeki su sıcaklığını eşitlemek için su pompası çalışır.
		Wait For Flow	Ünite pompası çalışıyor ancak akış sinyali hala evaporatörden akış olmadığını gösteriyor.
		Max Pumlahdown	Ünite termostatik kontrolü, su sıcaklığı çok hızlı düştüğü için ünite kapasitesini sınırlıyor.
		Capacity Limit	Talep limitine ulaşıldı. Ünite kapasitesi daha fazla artmayacaktır.
		Current Limit	Maksimum akıma ulaşıldı. Ünite kapasitesi daha fazla artmayacaktır.
		Silent Mode	Ünite çalışıyor ve Sessiz Mod etkin
		Pumpdown	Ünite pompalama prosedürüne gerçekleştiriyor ve birkaç dakika içinde duracak
	Off:	Master Disable	Ünite, Master-Slave işlevi tarafından devre dışı bırakılır
		Ice Mode Timer	Bu durum yalnızca ünite Buz Modunda çalışabilir veya gösterilebilir. Buz ayar noktası karşılandığı için ünite kapalıdır. Ünite Buz Zamanlayıcısı sona erene kadar kapalı kalacaktır.
		OAT Lockout	Ünite çalışmıyor çünkü Dış Hava Sıcaklığı bu Ünite kurulu kondansatör sıcaklık kontrol sistemi için öngörülen limitin altında. Ünenin yine de çalışması gerekiyorsa, nasıl devam edeceğini yerel bakım biriminize danışın.
		Circuits Disabled	Çalıştırılacak devre yok. Tüm devreler kendi bireysel etkinleştirme anahtarları ile devre dışı bırakılabilir veya bir bileşen güvenlik koşulu etkin olduğunda devre dışı bırakılabilir veya tuş takımı ile devre dışı bırakılabilir veya hepsi alarmda olabilir. Daha fazla ayrıntı için ayrı devre durumunu kontrol edin.
		Unit Alarm	Bir ünite alarmı etkin. Ünenin çalışmasını engelleyen aktif alarmın ne olduğunu görmek için alarm listesini kontrol edin ve alarmın temizlenip temizlenmeyeceğini kontrol edin. Devam etmeden önce 5 bölümne bakın.
		Keypad Disable	Ünite tuş takımı tarafından devre dışı bırakılmıştır. Etkinleştirilip etkinleştirilemeyeceğini yerel bakım ekibiniz ile kontrol edin.
		Network Disabled	Ünite Ağ tarafından devre dışı bırakılmıştır.
		Unit Switch	Q0 seçici 0'a ayarlanır veya Uzaktan Açıma/Kapama kontağı açılır.
		Test	Ünite modu Test olarak ayarlandı. Bu mod, yerleşik aktuatörlerin ve sensörlerin çalışır durumda olduğunu kontrol etmek için etkinleştirilir. Modun ünite uygulaması (View/Set Unit - Set-Up - Available Modes). ile uyumlu olana geri döndürülmeyeceğini yerel bakım ekibi ile kontrol edin
		Scheduler Disable	Ünite Zamanlayıcı programlaması tarafından devre dışı bırakıldı

4.5 Ağ Kontrolü

Ünite kontrolörü bir veya daha fazla iletişim modülü ile donatıldığında, üniteyi seri protokol (Modbus, BACNet veya LON) üzerinden kontrol etme imkanı veren **Network Control** özelliği etkinleştirilebilir.

Ünenin ağdan kontrolüne izin vermek için aşağıdaki talimatları izleyin:

1. "Local/Network Switch" fiziksel kontağını kapatın. Bu kontakla ilgili referansları bulmak için ünite elektrik bağlantı şemasına, Field wiring Connection sayfasına bakın.
2. **Main Page → View/Set Unit → Network Control** Kısmına gidin
Controls Source = Network özelliğini ayarlayın

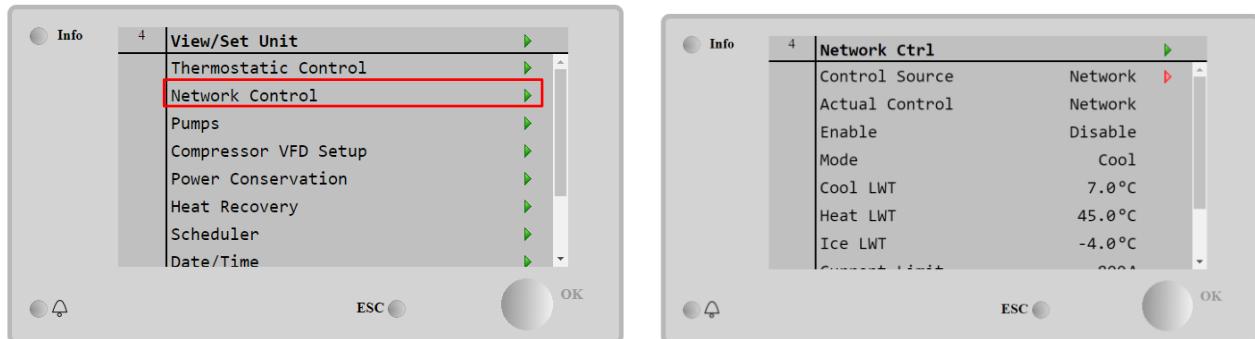

Network Control menüsü seri protokolden alınan tüm ana değerleri döndürür.

Parametre	Menzil	Açıklama
Control Source	Local	Ağ kontrolü devre dışı
	Network	Ağ kontrolü etkin
Actual Control	Local, Network	Yerel/BMS arasında aktif kontrol.
Enable	-	Ağdan Açıma/Kapama komutu
Mode	-	Ağdan çalışma modu
Cool LWT	-	Şebekeden gelen soğutma suyu sıcaklığı ayar noktası
Heat LWT	-	Şebekeden ısıtma suyu sıcaklığı ayar noktası
Ice LWT	-	Şebekeden buzlu su sıcaklığı ayar noktası
Current Limit		BMS'den akım sınırlaması için ayar noktası
Capacity Limit	-	Şebekeden kaynaklanan kapasite sınırlaması
Remote Server		Uzak sunucular şunları etkinleştirir

Belirli kayıt adresleri ve ilgili okuma/yazma erişim seviyesi için iletişim protokolü belgelerine bakın.


4.6 Termostatik Kontrol

Termostatik kontrol ayarları, sıcaklık değişimlerine tepkinin ayarlanması sağlar. Varsayılan ayarlar çoğu uygulama için geçerlidir, ancak tesise özgü koşullar, ünitenin daha doğru kontrol edilmesi veya daha hızlı yanıt vermesi için ayarlamalar gereklidir.


Kontrol edilen sıcaklık en az bir Start Up DT değerindeki aktif ayar noktasından daha yüksek (Cool Mode) veya daha düşük (Heat Mode) ise kontrol ilk kompresörü başlatır, kontrol edilen sıcaklık en az bir Stage Up DT (SU) değerindeki aktif ayar noktasından (AS) daha yüksek (Cool Mode) veya daha düşük (Heat Mode) ise diğer kompresörler adım adım başlatılır. Kompresörler, Stage Down DT ve Shut Down DT parametrelerine bakarak aynı prosedürü izleyerek gerçekleştirilebilir.

	Soğutma Modu	Isıtma Modu
İlk kompresör çalışır	Kontrollü Sıcaklık > Ayar Noktası + Başlangıç DT	Kontrollü Sıcaklık < Ayar Noktası - Başlangıç DT
Diğer kompresörler çalışır	Kontrollü Sıcaklık > Ayar Noktası + Kademe Yukarı DT	Kontrollü Sıcaklık < Ayar Noktası - Kademe Yukarı DT
Son kompresör durur	Kontrollü Sıcaklık < Ayar Noktası - Dn DT Kapatma	Kontrollü Sıcaklık > Ayar Noktası - Dn DT Kapatma
Diğer kompresörler durur	Kontrollü Sıcaklık < Ayar Noktası - Kademe Dn DT	Kontrollü Sıcaklık > Ayar Noktası - Kademe Dn DT

Kompresörlerin soğutma modunda çalışmaya başlama sırasının niteliksel bir örneği aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

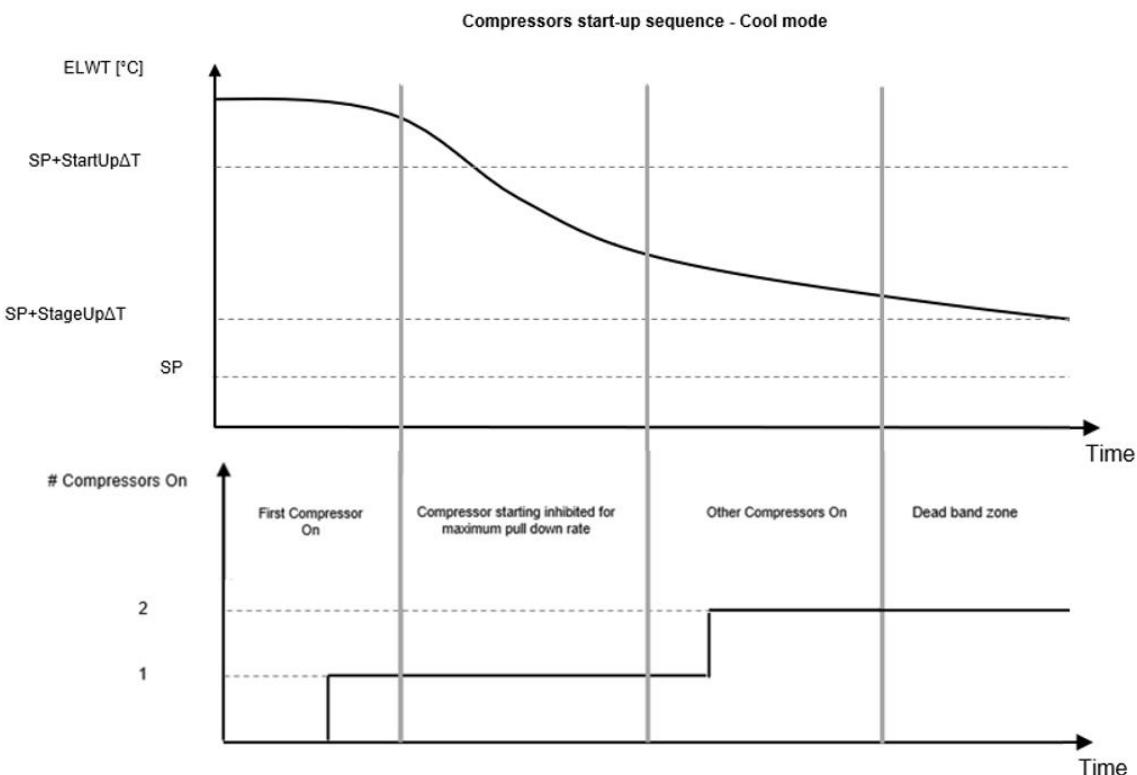

Kontrol edilen sıcaklık aktif ayar noktasından (AS) ölü bölge (DB) hatası içindeyse, ünite kapasitesi değiştirilmeyecektir. Çıkış suyu sıcaklığı aktif ayar noktasının (AS) altına düşerse (Cool Mode) veya üstüne çıkarsa (Heat Mode), ünite kapasitesi sabit tutulacak şekilde ayarlanır. Shut Down DT ofsetinin (SD) kontrollü sıcaklığının daha fazla azalması (Cool Mode) veya artması (Heat Mode) devrenin kapanmasına neden olabilir.

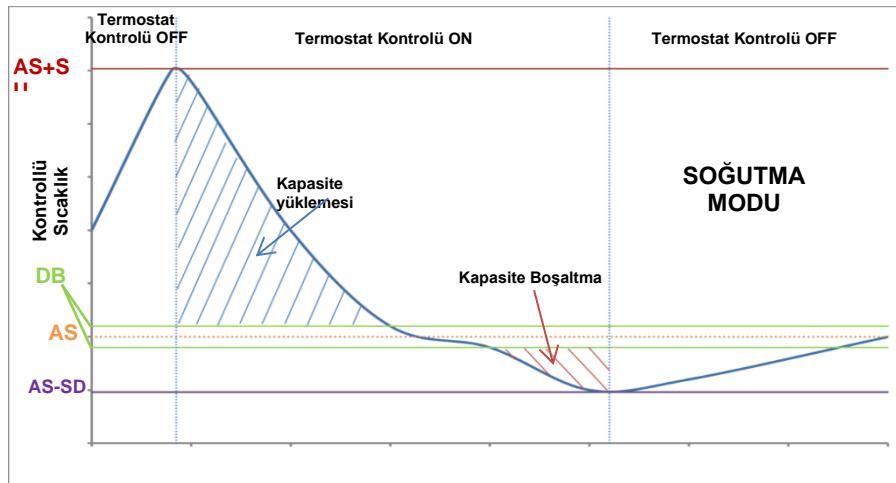

Termostatik kontrol ayarlarına **Main Page→Thermostatic Control** kısmından erişilebilir

Parametre	Menzil	Açıklama
Start Up DT	0-5 °C	Delta sıcaklığı üniteyi başlatmak için aktif ayar noktasına göre (ilk kompresörün başlatılması)
Shut Down DT	0-3 °C	Delta sıcaklığı üniteyi durdurmak için aktif ayar noktasına göre (en son kompresörün kapatılması)
Stage Up DT	0-1.7 °C	Delta sıcaklığı, bir kompresörü başlatmak için aktif ayar noktasına göre
Stage Down DT	0-3 °C	Delta sıcaklığı, bir kompresörü durdurmak için aktif ayar noktasına göre
Stage Up Delay	0-60 min	Kompresörlerin çalıştırılması arasındaki minimum süre
Stage Down Delay	3-30 min	Kompresörlerin kapanması arasındaki minimum süre
Ice Cycle Delay	1-23 h	Buz modu çalışması sırasında ünite bekleme süresi
Max Circuits Run	1-2	Kullanılacak devre sayısı limit
Next Circuit On		Başlatılacak bir sonraki devreyi gösterir
Next Circuit off		Durdurulacak bir sonraki devre numarasını gösterir

4.7 Tarih/Saat

Ünite kontrolörü, kullanılan gerçek tarih ve saatı kaydedebilir:

1. Schedulers
2. Master Slave konfigürasyonu ile yedek soğutma grubunun döngüsü
3. Alarms Log

Tarih ve saat **View/Set Unit → Date/Time** kısmından değiştirilebilir


Parametre	Menzil	Açıklama
Time		Mevcut tarih. Değiştirmek için basın. Format sa:da:sn'dır
Date		Mevcut saat. Değiştirmek için basın. Format aa/gg/yy'dır
Day		Haftanın gününü gösterir.
UTC Difference		Koordineli evrensel saat.
DayLight Saving Time:		
Enable	No, Yes	Yaz saatı uygulamasının otomatik geçişini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için kullanılır
Start Month	NA, Jan...Dec	Yaz saatı uygulamasının başlangıç ayı
Start Week	1 st ...5 th week	Yaz saatı uygulamasının başlangıç haftası
End Month	NA, Jan...Dec	Yaz saatı uygulaması bitiş ayı
End Week	1 st ...5 th week	Yaz saatı uygulamasının bitiş haftası



Elektrik gücü olmadığından bile güncel tarih ve saatı korumak için kontrolör pilini periyodik olarak kontrol etmeyi unutmayın. Kontrolör bakımı bölümüne bakın.

4.8 Pompalar

UC, her iki evaporatör için bir veya iki su pompasını yönetebilir. Pompası sayısı ve öncelikleri **Main Page→View/Set Unit→Pumps**. kısmından ayarlanabilir

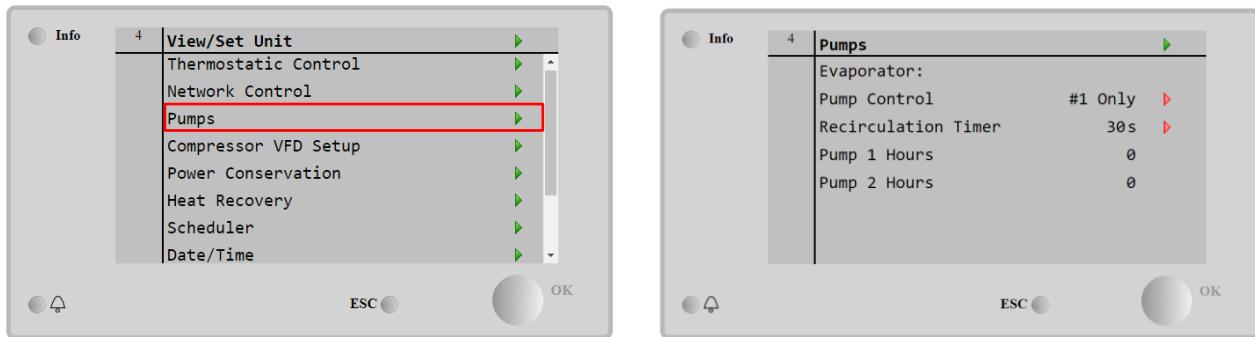


Parametre	Menzil	Açıklama
Pump Control	#1 Only	Sadece 1. pompanın çalıştığı tek pompa veya ikiz pompa durumunda bu değere ayarlayın (örn. 2. pompada bakım yapılması durumunda)
	#2 Only	Sadece 2. pompanın çalıştığı ikiz pompa durumunda bu değere ayarlayın (örn. 1. pompaya bakım yapılması durumunda)
	Auto	Otomatik pompa başlatma yönetimi için ayarlayın. Soğutma grubu her başlatıldığından, en az saat sayısına sahip pompa
	#1 Primary	İkiz pompa durumunda 1. pompa çalışırken 2. pompa yedek olarak bu şekilde ayarlanır
	#2 Primary	İkiz pompa durumunda 2. pompa çalışırken 1. pompa yedek olarak bu şekilde ayarlanır
Recirculation Timer		Üniteye bağlı harici bir cihazdan gelen anormal bir durumu UC'ye iletmek için kullanılabilen dijital bir kontaktır. Bu kontakt müşteri terminal kutusundadır ve yapılandırmaya bağlı olarak alarm günlüğünde basit bir olaya veya üniteye neden olabilir. Kontaktla ilişkili alarm mantığı aşağıdaki gibidir:
Pump 1 Hours		1. pompa çalışma saatleri
Pump 2 Hours		2. pompa çalışma saatleri

4.9 Harici Alarm

Harici Alarm, üniteye bağlı harici bir cihazdan gelen anormal bir durumu UC'ye iletmek için kullanılabilen dijital bir kontaktır. Bu kontakt müşteri terminal kutusundadır ve yapılandırmaya bağlı olarak alarm günlüğünde basit bir olaya veya üniteye neden olabilir. Kontaktla ilişkili alarm mantığı aşağıdaki gibidir:

İletişim durumu	Alarm Durumu	Not
Opened	Alarm	Kontak en az 5 saniye boyunca açık kalırsa alarm üretılır
Closed	No Alarm	Alarm sadece kontak kapalıken sıfırlanır

Yapilandırma **Commissioning → Configuration → Options** menü kısmından gerçekleştirilebilir

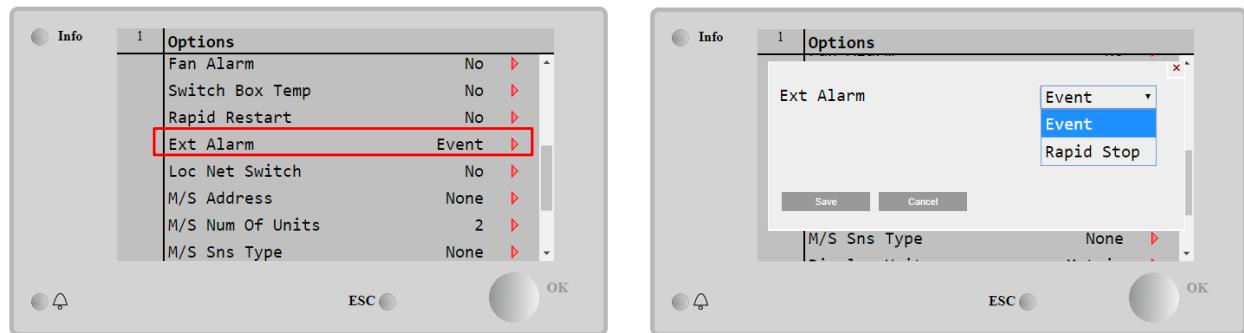

Parametre	Menzil	Açıklama
Ext ATarm	Event	Olay yapılandırması kontrolörde bir alarm oluşturur ancak üniteyi çalışmamasını sağlar
	Rapid Stop	Hızlı Durdurma yapılandırması kontrolörde bir alarm oluşturur ve üniteyi hızlı bir şekilde durdurulmasını sağlar




Setpoint Reset yapılandırmasının sonunda, yapılan yapılandırmaları etkili hale getirmek için bir Apply Changes işlemi gerçekleştirin.

4.10 Güç Tasarrufu

Bu bölümde üniteyi güç tüketimini azaltmak için kullanılan fonksiyonlar açıklanacaktır:

1. Demand Limit
2. Current Limit
3. Setpoint Reset
4. Softload

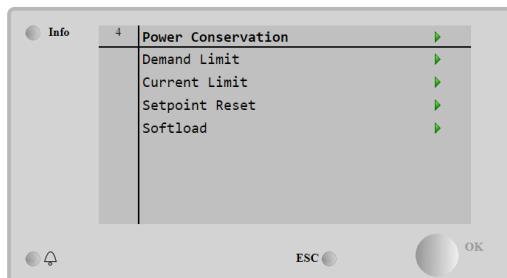

Main Menu→View / set Unit→Power Conservation



4.10.1 Talep Limiti

“Demand Limit” işlevi üniteyi belirli bir maksimum yük ile sınırlamalarını sağlar. Kapasite limit seviyesi, aşağıdaki resimde gösterilen doğrusal bir ilişki ile harici bir 4-20 mA sinyali kullanılarak düzenlenir. 4 mA’lık bir sinyal mevcut maksimum kapasiteyi gösterirken, 20 mA’lık bir sinyal mevcut minimum kapasiteyi gösterir. Talep limiti işlevi ile üniteyi kapatılması mümkün değildir, sadece kabul edilebilir minimum kapasiteye kadar boşaltılması mümkündür. Bu menü aracılığıyla kullanılabilen talep limitiyle ilgili ayar noktaları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Bu seçenekleri etkinleştirmek için Main Menu → Commission Unit → Configuration → Options kısmına gidin ve Demand Limit parametresini Enable olarak ayarlayın.



Setpoint Reset yapılandırmasının sonunda, yapılan yapılandırmaları etkili hale getirmek için bir Apply Changes işlemi gerçekleştirin.

Bu işlevle ilgili tüm bilgiler Main Menu → View/set Unit → Power Configuration → Demand Limit kısmında açıklanmıştır.

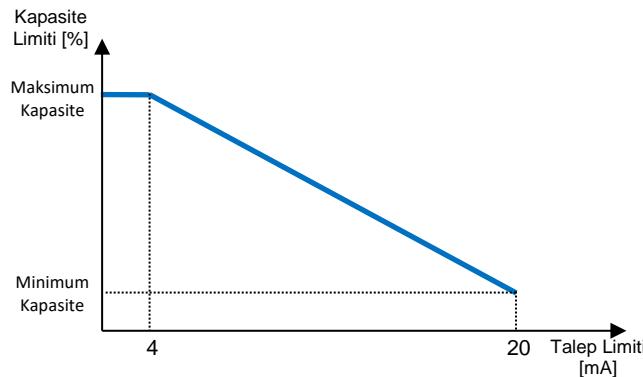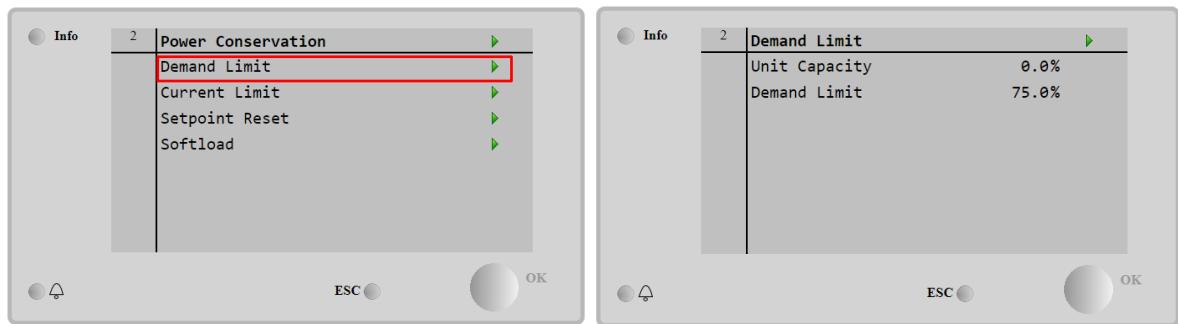


Parametre	Açıklama
Unit Capacity	Mevcut ünite kapasitesini görüntüler
Demand Limit En	Talep limitini etkinleştirir
Demand Limit	Aktif talep limitini görüntüler


4.10.2 Akım Limiti

Current Limit işlevi, çekilen akımı belirli bir limitin altına çekerek ünitenin güç tüketimini kontrol etmeyi sağlar. Harici dijital sinyal tetiklenirse, Akım Limiti işlevi etkinleştirilir ve kullanıcı HMI veya BAS iletişim aracılığıyla tanımlanan bir Akım Limiti Ayar Noktası ayarlayabilir.

Flexible Current Limit Seçeneği etkinleştirilirse, **Commissioning → Configuration → Options → Flex Current Limit ile**, kullanıcı aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi harici bir 4-20mA sinyali kullanarak gerçek limiti azaltabilir. 20 mA ile gerçek akım limiti Akım Limit Ayar Noktasına ayarlanırken, 4 mA sinyali ile ünite minimum kapasiteye kadar boşaltılır.

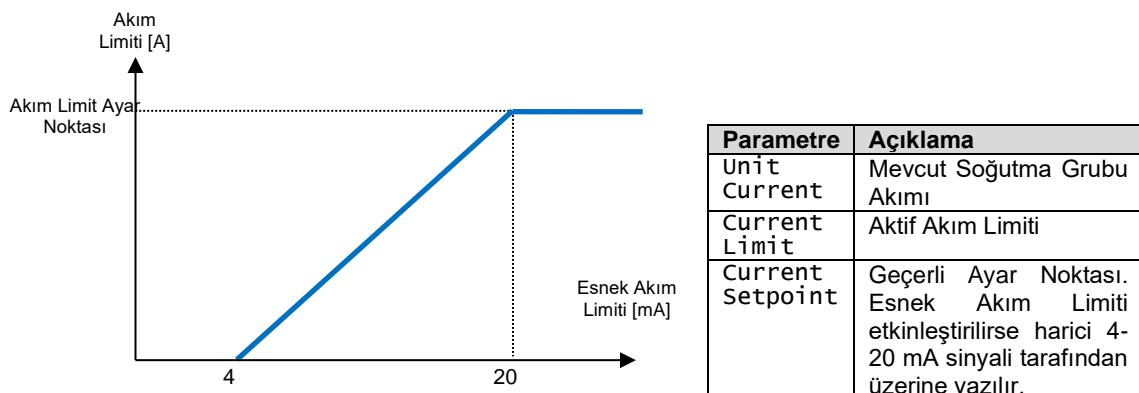

Bu işlevle ilgili tüm bilgiler **Main Menu → View/set Unit → Power Configuration → Current Limit** sayfasında açıklanmıştır.

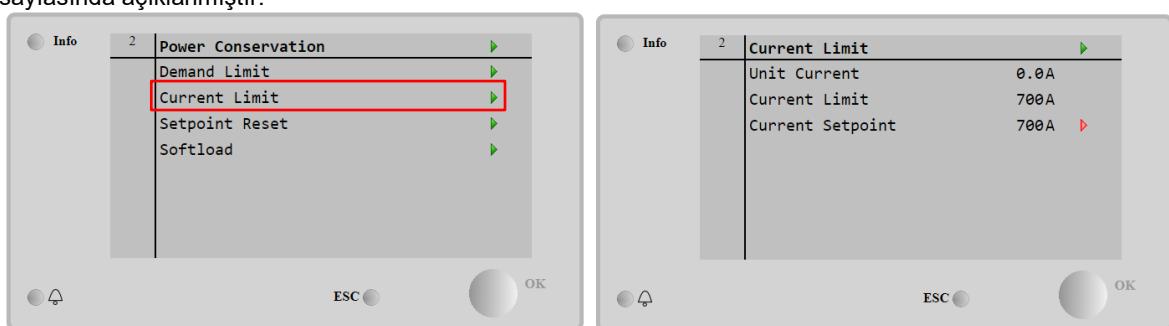


4.10.3 Ayar Noktası Sıfırlama

Ayar noktası sıfırlama işlevi, belirli koşullar oluştuğunda arayüz üzerinden seçilen soğutulmuş su sıcaklığını geçersiz kılar. Bu özellik, enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olurken konfor da optimize eder. Üç farklı kontrol stratejisi seçilebilir:

- Setpoint Reset by Outside Air Temperature (OAT)
- Setpoint Reset by an external signal (4-20mA)
- Setpoint Reset by Evaporator ΔT (Return)

İstenen ayar noktası-sıfırlama stratejisini ayarlamak için, **Main Menu → Commission unit → Configuration → Options** bölümüne gidin ve **Setpoint Reset** parametresini aşağıdaki tabloya göre değiştirin:

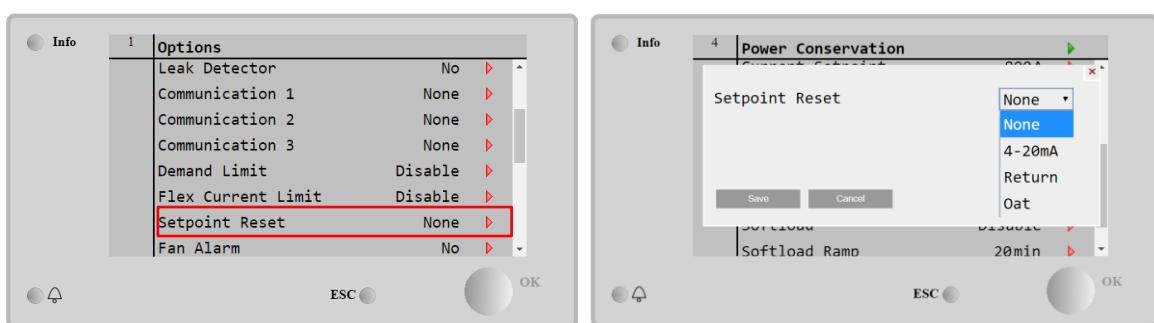

Parametre	Açıklama
Max Reset	Maksimum Ayar Noktası Sıfırlama (tüm aktif modlar için geçerlidir)
Start Reset DT	Evaporatör DT tarafından Ayar Noktası Sıfırlamada kullanılır
Max Reset OAT	Bkz. OAT Sıfırlama ile Ayar Noktası Sıfırlama
Start Reset OAT	Bkz. OAT Sıfırlama ile Ayar Noktası Sıfırlama


Her stratejinin yapılandırılması gerekir (varsayılan bir yapılandırma mevcut olmasına rağmen) ve parametreleri **Main Menu** → **View/Set Unit** → **Power Conservation** → **Setpoint Reset**. kısmından ayarlanabilir.



Ayar Noktası Sıfırlama konfigürasyonunun sonunda, yapılan konfigürasyonları etkili hale getirmek için Değişiklikleri Uygula işlemini gerçekleştirin.

4.10.3.1 OAT ile Ayar Noktası Sıfırlama


Aktif ayar noktası, ortam sıcaklığının (OAT) bir fonksiyonu olan bir düzeltme uygulanarak hesaplanır. Sıcaklık Başlangıç Sıfırlama OAT değerinin (SROAT) altına düşükçe, OAT Max Reset OAT değerine (MROAT) ulaşana kadar LWT ayar noktası kademeli olarak artırılır. Bu değerin ötesinde, LWT ayar noktası Maksimum Sıfırlama (MR) değeri kadar artırılır.

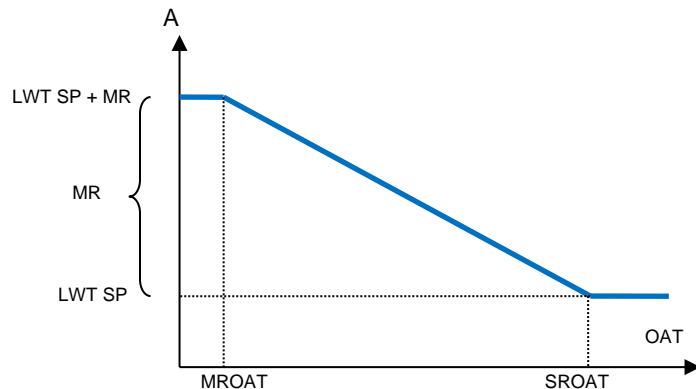

Parametre	Menzil
Max Reset (MR)	0,0 °C ÷ 10,0 °C
Start Reset DT	10,0 °C ÷ 29,4 °C
Max Reset OAT (MROAT)	10,0 °C ÷ 29,4 °C
Start Reset OAT (SROAT)	10,0 °C ÷ 29,4 °C

4.10.3.2 Harici 4-20 mA sinyali ile Ayar Noktası Sıfırlama

Aktif ayar noktası, harici bir 4-20mA sinyaline dayalı bir düzeltme uygulanarak hesaplanır. 4 mA 0 °C düzeltmeye karşılık gelirken, 20 mA Max Reset (MR) içinde ayarlandığı gibi aktif ayar noktasının düzeltilmesine karşılık gelir.

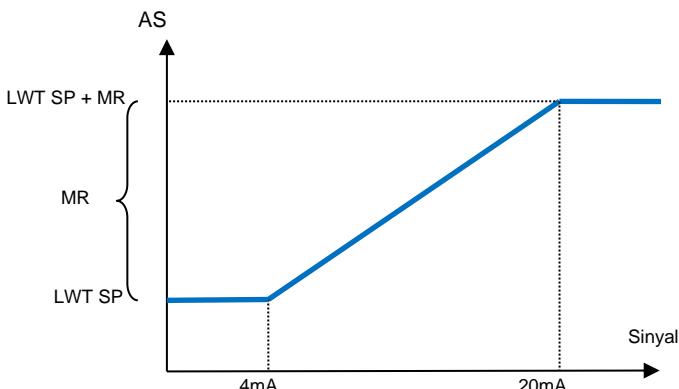


Parametre	Menzil
Max Reset (MR)	0,0 °C ÷ 10,0 °C
Start Reset DT	10,0 °C ÷ 29,4 °C
Max Reset OAT (MROAT)	10,0 °C ÷ 29,4 °C
Start Reset OAT (SROAT)	10,0 °C ÷ 29,4 °C

4.10.3.3 Geri Dönüş ile Ayar Noktası Sıfırlama

Aktif ayar noktası, evaporatör giriş (dönüş) suyu sıcaklığına bağlı bir düzeltme uygulanarak hesaplanır. Evaporatör ΔT değeri SR ΔT değerinden daha düşük hale geldikçe, dönüş sıcaklığı soğutulmuş su sıcaklığına ulaştığında MR değerine kadar LWT ayar noktasına giderek artan bir ofset uygulanır.



Geri Dönüş Sıfırlaması, değişken akışla çalıştırıldığında soğutma grubunun çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Invertör su akış kontrolü durumunda bu stratejiyi kullanmaktan kaçının.

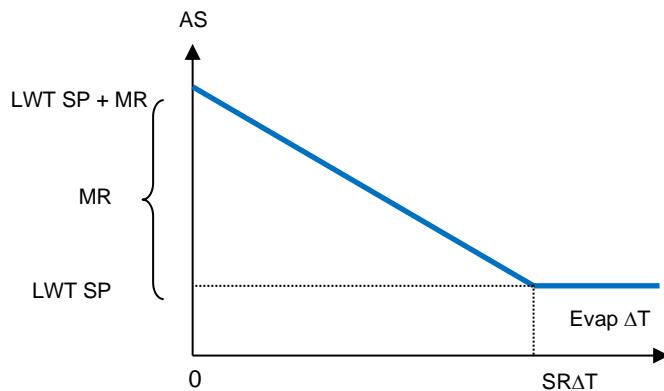


Parametre	Menzil
Max Reset (MR)	0,0 °C ÷ 10,0 °C
Start Reset DT	10,0 °C ÷ 29,4 °C
Max Reset OAT (MROAT)	10,0 °C ÷ 29,4 °C
Start Reset OAT (SROAT)	10,0 °C ÷ 29,4 °C


4.10.4 Yumuşak yükleme

Soft Loading ünite kapasitesini belirli bir süre boyunca artırmak için kullanılan yapılandırılabilir bir fonksiyondur, genellikle üniteyi kademeli olarak yükleyerek bina elektrik talebini etkilemek için kullanılır. Softload öğesini etkinleştirmek için sayfaya gidin:

Main Menu>View / Set Unit>Power Conservation> Softload

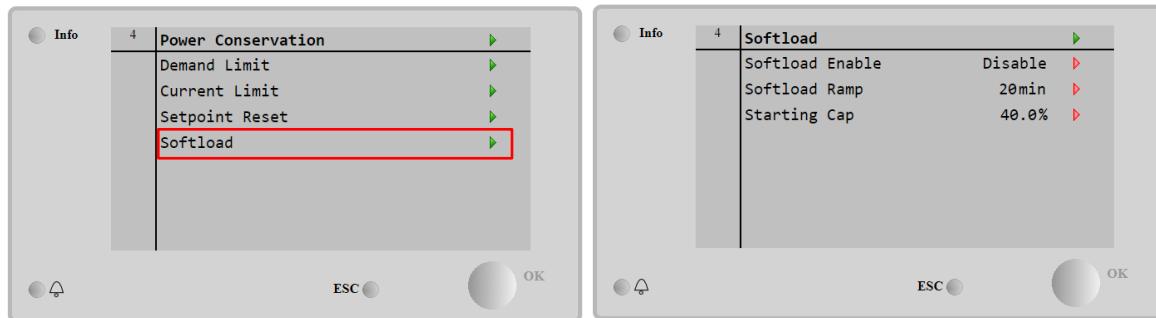

Softload Ramp ve Starting Cap ayarlandıktan sonra, Softload etkinleştirilmişse, makine ayarlarına bağlı olarak kapasiteyi artırmaya zorlanır. Makine %0'dan başlayarak, müşteri tarafından ayarlanabilen hız ile maksimum yükleştiğinde çalışır.

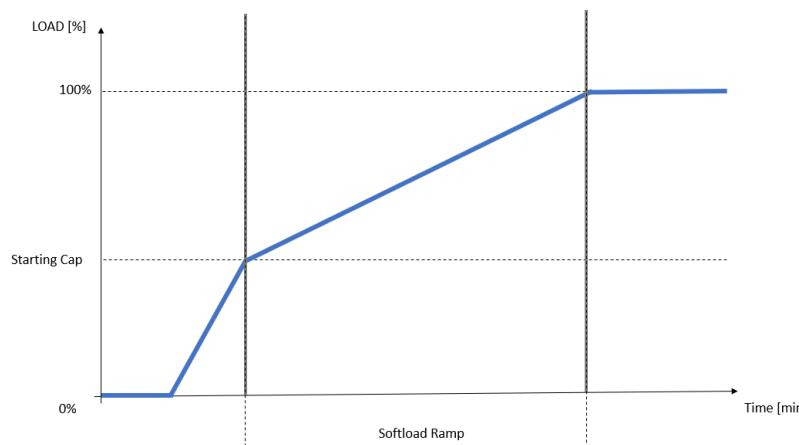


Parametre	Açıklama
Softload Enable	Yumuşak yüklemeyi etkinleştirir
Softload Ramp	Yumuşak yükleme rampasının süresi
Starting Cap	Kapasite limitini başlatın. Ünite, Yumuşak Yükleme Rampası ayar noktası tarafından belirtilen süre boyunca kapasiteyi bu değerden %100'e çıkaracaktır.

Makine halihazırda çalışırken Softload etkinleştirilirse, Starting Cap>Actual Capacity, Softload müşteri tarafından ayarlanan hız ile Kapasiteyi artıracaktır.


4.11 Elektrik Verileri

Ünite kontrolörü, Nemo D4-L, Nemo D4-Le veya NanoH enerji sayacı tarafından okunan ana elektrik değerlerini döndürür. Tüm veriler **Electrical Data**. menüsünde toplanır

Main Page → View/Set Unit → Electrical Data

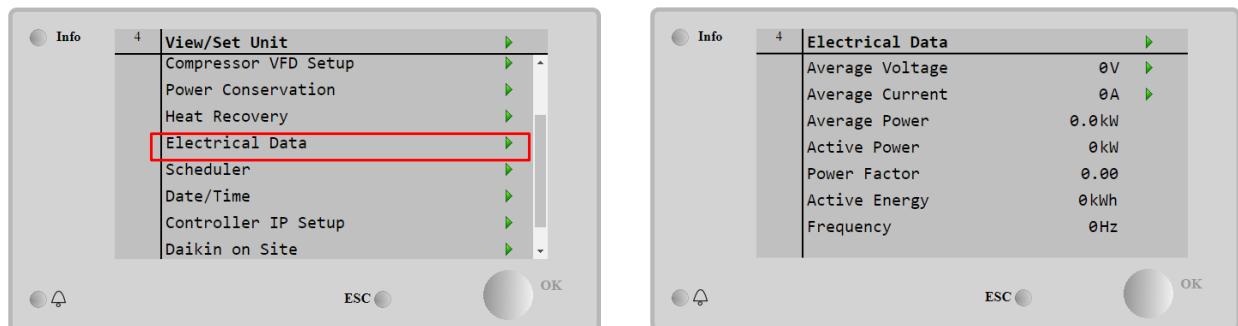


Parametre	Açıklama
Average Voltage	Zincirlenmiş üç voltajın ortalamasını verir ve Gerilim Verileri sayfasına bağlanır
Average Current	Geçerli ortalamayı verir ve Geçerli Veriler sayfasına bağlantı verir
Average Power	Ortalama gücü gösterir
Active Power	Aktif gücü gösterir
Power Factor	Güç faktörünü gösterir
Active Energy	Aktif enerjiyi gösterir
Frequency	Etkin frekansı gösterir

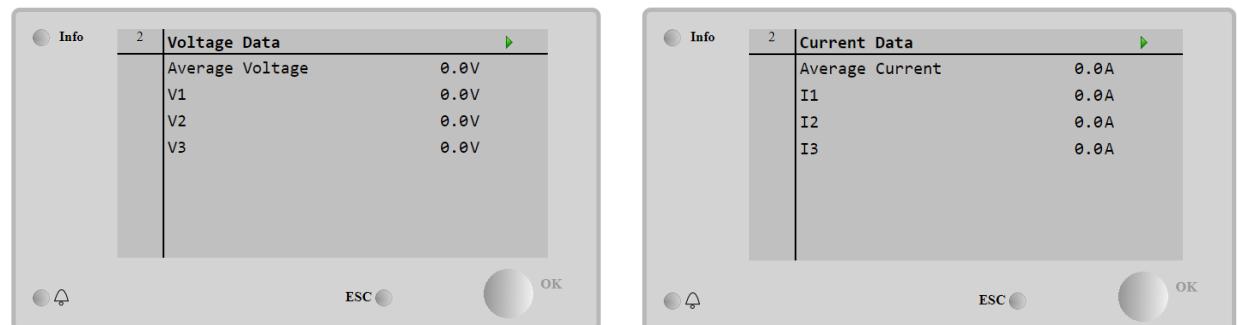

4.12 Kontrolör IP Kurulumu

Kontrolör IP Kurulumu sayfası **Main Menu → View/Set Unit → Controller IP Setup**. konumunda bulunur

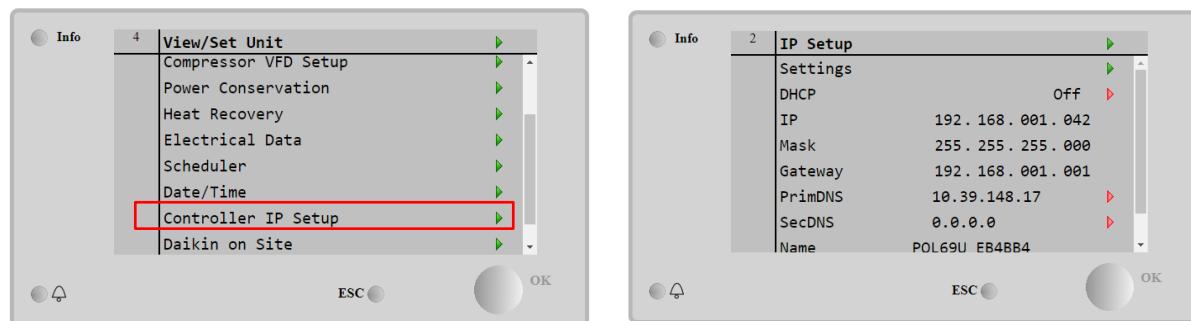

Mevcut MT4 IP Ağ ayarları hakkında tüm bilgiler aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi bu sayfada gösterilir:

Parametre	Menzil	Açıklama
DHCP	On	DHCP seçeneği etkinleştirilir.
	Off	DHCP seçeneği devre dışı bırakılır.
IP	xxx.xxx.xxx.xxx	Geçerli IP adresi
Mask	xxx.xxx.xxx.xxx	Geçerli Alt Ağ Maskesi adresi.
Gateway	xxx.xxx.xxx.xxx	Geçerli Ağ Geçidi adresi.
PrimDNS	xxx.xxx.xxx.xxx	Geçerli Birincil DNS adresi.
ScndDNS	xxx.xxx.xxx.xxx	Geçerli İkincil DNS adresi.
Device	POLxxx_xxxxxx	MT4 kontrolörünün Ana Bilgisayar Adı.
MAC	XX-XX-XX-XX-XX-XX	MT4 kontrolörünün MAC adresi.

MT4 IP Ağ yapılandırmasını değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapın:

- **Settings** menüsüne erişim
- DHCP seçeneğini Kapalı olarak ayarlayın
- Gerekirse, mevcut ağ ayarlarına dikkat ederek IP, Mask, Gateway, PrimDNS ve ScndDNS adreslerini değiştirin
- Yapılandırmayı kaydetmek ve MT4 kontrolörü yeniden başlatmak için **Apply changes** parametresini Yes olarak ayarlayın.



Varsayılan internet yapılandırması şöyledir:

Parametre	Varsayılan Değer
IP	192.168.1.42
Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
PrimDNS	0.0.0.0
ScndDNS	0.0.0.0


DHCP Açık olarak ayarlanmışsa ve MT4 internet yapılandırmaları aşağıdaki parametre değerlerini gösteriyorsa

Parametre	Değer
IP	169.254.252.246
Mask	255.255.0.0
Gateway	0.0.0.0
PrimDNS	0.0.0.0
ScndDNS	0.0.0.0

bir internet bağlantısı sorunu meydana gelmiştir (muhtemelen Ethernet kablosunun kopması gibi fiziksel bir sorundan kaynaklanmaktadır).

4.13 Daikin On Site

Daikin on Site (DoS) sayfasına **Main Menu → View/Set Unit → Daikin On Site**. üzerinden erişilebilir

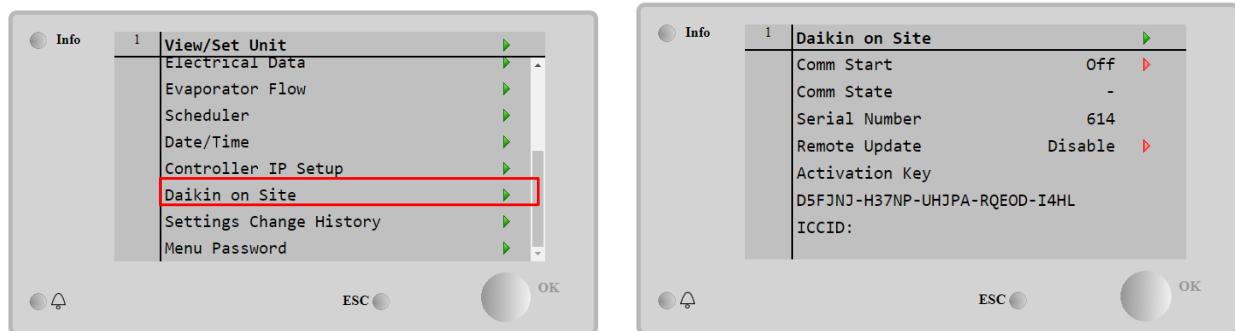

DoS yardımcı programını kullanmak için, müşteri **Serial Number** numarasını Daikin şirketine iletmeli ve DoS hizmetine abone olmalıdır. Ardından, bu sayfadan şunları yapmak mümkündür:

- DoS bağlantısını başlatma/durdurma
- DoS hizmetine bağlantı durumunu kontrol etme
- Uzaktan güncelleme seçeneğini etkinleştirin/devre dışı bırakma

Aşağıdaki tabloda gösterilen parametrelere göre.

Parametre	Menzil	Açıklama
Comm Start	Off	DoS ile bağlantıyı durdurun
	Start	DoS ile bağlantıyı başlatın
Comm State	-	DoS ile bağlantı kapalı
	IPERR	DoS ile bağlantı kurulamıyor
	Connected	DoS ile bağlantı kuruldu ve çalışıyor
Remote Update	Enable	Uzaktan güncelleme seçeneğini etkinleştirin
	Disable	Uzaktan güncelleme seçeneğini devre dışı bırakın

DoS tarafından sağlanan tüm hizmetler arasında **Remote Update** seçeneği, bakım personelinin yerinde müdahalelesini önleyerek PLC kontrolöründe halihazırda çalışan yazılımın uzaktan güncellenmesine olanak tanır. Bu amaçla, Uzaktan Güncelleme parametresini **Enable** olarak ayarlamanz yeterlidir. Aksi takdirde, parametreyi **Disable** olarak ayarlı tutun.

Olası bir PLC değişimi durumunda, DoS bağlantısı sadece mevcut **Activation Key** Daikin şirketine bildirilerek eski PLC'den yenisine geçirilebilir.




Başarılı bir uzaktan yazılım güncellemesi için yerel servis desteği gereklidir ve güçlü bir internet bağlantısı sağlanmalıdır.


4.14 İşi Geri Kazanımı

Ünite kontrolörü tam veya kısmi ısı geri kazanım seçeneğini kullanabilir.

Bazı ayarların, **Main Page > View/Set Unit > Heat Recovery**. sayfasına girerek belirli tesis gereksinimlerine uyacak şekilde doğru bir şekilde ayarlanması gereklidir

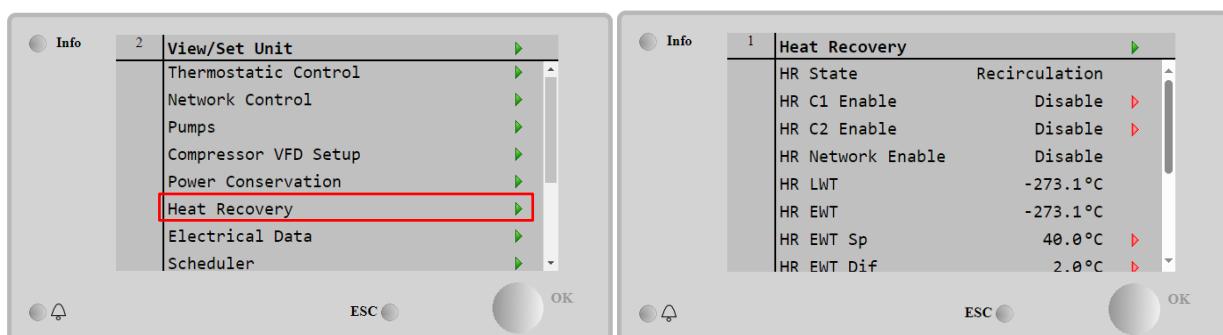

Parametre	Menzil	Açıklama
HR State	Off	Isı geri kazanımı devre dışı
	Recirculation	Isı geri kazanım pompası çalışıyor, ancak soğutma grubu fanı ısı geri kazanım suyu sıcaklığını ayarlamıyor
	Regulation	Isı geri kazanım pompası çalışıyor ve soğutma grubu fanları ısı geri kazanım suyu sıcaklığını düzenliyor
HR C1 Enable	Disable	C1'de Isı Geri Kazanımı devre dışı
	Enable	C1'de Isı Geri Kazanımı etkinleştirildi
HR C2 Enable	Disable	C2'de Isı Geri Kazanımı devre dışı
	Enable	C2'de Isı Geri Kazanımı etkinleştirildi
HR Network Enable	Disable	Isı Geri Kazanım Ağ tarafından devre dışı
	Enable	Isı Geri Kazanımı Ağ tarafından etkinleştirildi
HR LWT		Isı geri kazanım çıkış suyu sıcaklığı
HR EWT		Isı geri kazanım giriş suyu sıcaklığı
HR EWT Sp		Isı geri kazanım giriş suyu sıcaklığı ayar noktası değeri
HR EWT Dif		Isı geri kazanımı
HR Lock Limit		Isı Geri Kazanım Kilit Limiti
HR Delta Sp		Isı Geri Kazanım Delta Ayar Noktası
HR 3-Way Valve		Isı geri kazanım 3 yollu valf açılma yüzdesi
HR Pumps		Isı geri kazanım pompası durumu
HR Pump Hours		Isı geri kazanım pompası çalışma saatleri

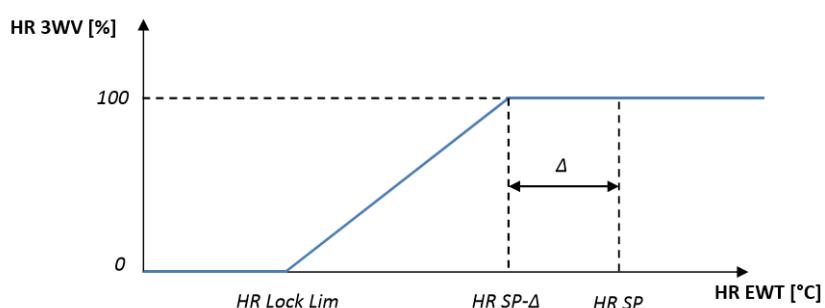


Ünite kontrol kaynağının "Ağ" olması durumunda, ısı geri kazanım işlevini etkinleştirmek için aşağıdaki koşullar doğru olmalıdır:

- Isı geri kazanım sayfasındaki "HR C1 veya C2 Etkinleştir" parametresini etkinleştirir.
- BMS kaydını etkinleştirir: Isı Geri Kazanım - Ayar Noktasını Etkinleştir

4.15 Hızlı Yeniden Başlatma

Bu soğutma grubu, bir elektrik kesintisine tepki olarak bir **Rapid Restart** (isteğe bağlı) sekansını etkinleştirebilir. Kontrolöre özelliğin etkin olduğunu bildirmek için dijital bir kontak kullanılır. Bu özellik fabrikada yapılandırılır.

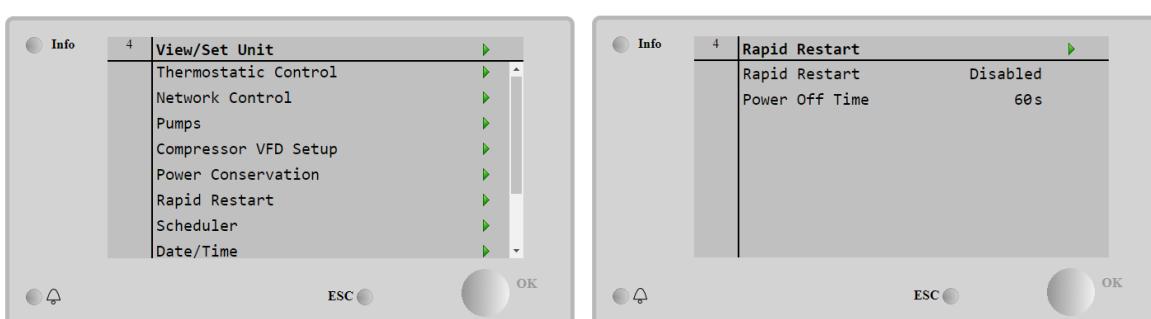

Hızlı yeniden başlatma aşağıdaki koşullar altında etkinleştirilir:

- Elektrik kesintisi 180 saniyeye kadar devam eder
- Ünite ve devre anahtarları AÇIK
- Ünite veya devre alarmı yok
- Ünite normal Çalışma durumunda çalışıyor

- Kontrol kaynağı Ağ olduğunda BMS Devre Modu ayar noktası Otomatik olarak ayarlanır

Elektrik kesintisi 180 saniyeden fazlaysa, ünite Durdurma-Başlatma döngüsü zamanlayıcısının ayarına (minimum 3 dakika ayarı) ve Hızlı Yeniden Başlatma olmadan standart ünite başına yüklemeye göre başlayacaktır.


Hızlı Yeniden Başlatma etkin olduğunda, ünite güç geri geldikten sonra 30 saniye içinde yeniden başlayacaktır. Tam yükü geri yükleme süresi 3 dakikadan azdır.

4.16 Serbest Soğutma Hidronik (Sadece Soğutma)

Dış hava sıcaklığı, giren su sıcaklığından önceden belirlenmiş bir serbest soğutma deltaşı T kadar düşük olduğunda serbest soğutma başlatılır. Tam serbest soğutma yalnızca bir tasarım sıcaklığının altında mümkün olacaktır, ancak mantık, soğutma grubunun genel performansını optimize etmek için hava sıcaklığından en iyi şekilde yararlanmaya çalışacaktır.

Serbest soğutma başlatıldığında, suyun serbest soğutma serpantinlerinden geçmesine izin vermek için serbest soğutma valfi açılır ve evaporatör ısı eşanjörüne girmeden önce soğutulur ve çıkış suyu sıcaklığı olarak tesise gider. Fanlar çalıştırılır ve ardından çıkış suyu sıcaklığını aktif ayar noktasında tutmak için kontrol edilir.

Dış hava sıcaklığı tam serbest soğutmaya izin verecek ve tesis yükünü karşılayacak kadar düşük değilse ünite karma moda geçebilir. Aslında, fan tam hizdayken çıkış suyu sıcaklığı aktif ayar noktasına ulaşmaz ve düşük bir eğimle Kademe Yukarı Sicaklığının üzerinde kalırsa, önceden belirlenmiş bir süre sonra mekanik modda bir devre başlatılabilir. Bu durumda fan hızı, kompresörlerin doğru yağlanması sağlanmak için gereken minimum basınç oranını kontrol edecek şekilde uyarlanacaktır.

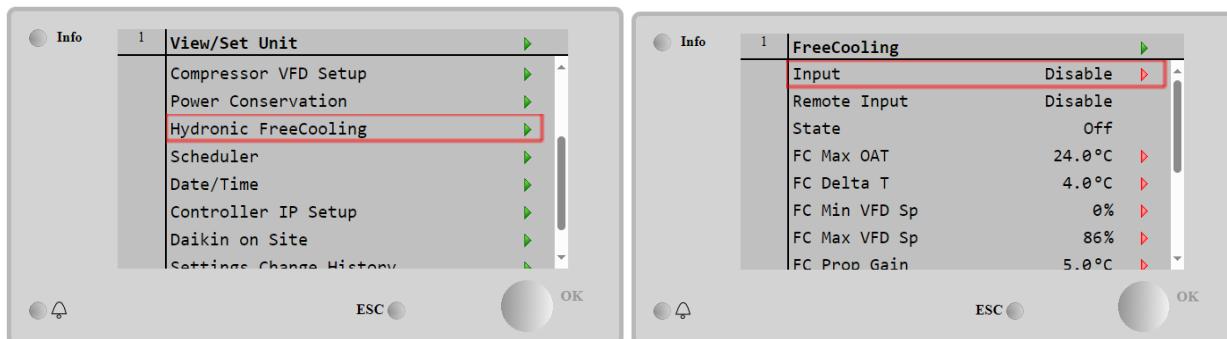

Parametre	Menzil	Açıklama
Input	Disable	Seçenek gerekli tüm girdilerle etkinleştirilmedi
	Enable	Seçenek doğru şekilde etkinleştirildi
Remote Input	Disable	Uzaktan Girdi gerekli tüm girişlerle etkinleştirilmemiştir
	Enable	Uzaktan Girdi doğru şekilde etkinleştirildi
State	off	Ünite Durumu Kapalı
	Free Cooling	Ünite Durumu Serbest Soğutma modunda, her iki Devre de Serbest Soğutmadada çalışıyor
	Mixed	Karma modda Ünite Durumu, bir Devre Serbest Soğutmadada çalıştırılır ve ikinci devre Mekanik modda çalıştırılır
Mechanical		Mekanik modda Ünite Durumu, her iki Devre de Mekanik modda çalışır
FC Max Oat	10-30 °C	Serbest soğutmayı etkinleştirmek için hava sıcaklığı için maksimum değer. Bu değerin üzerinde serbest soğutma modu kullanılamaz.
FC Delta T	0-10 °C	Serbest soğutma işlemlerini etkinleştirmek için giriş suyu sıcaklığı ile hava sıcaklığı arasındaki fark.
FC Min Pr	1.4-3	Fan kontrolü için minimum basınç oranını ayarlamak için.
FC Max Pr	1.4-3	Fan kontrolü için maksimum basınç oranını ayarlamak için.
FC Min VFD Sp	5-50 %	Serbest soğutma modunda minimum fan hızını ayarlamak için.
FC Max VFD Sp	70-100 %	Serbest soğutma modunda maksimum fan hızını ayarlamak için.

Serbest soğutma işlevini etkinleştirmek için müşterinin serbest soğutma sayfasındaki ““Enable”” parametresini Input olarak ayarlaması gereklidir.


Ünite kontrol kaynağının "Ağ" olması durumunda, serbest soğutma işlevlerini etkinleştirmek için aşağıdaki koşulların doğru olması gereklidir:

- 1) Serbest soğutma sayfasındaki “Girdi” parametresini etkinleştirin.
- 2) BMS kaydını etkinleştirin: Serbest Soğutma - Ayar Noktasını Etkinleştir

4.16.1 Glikol İçermeyen Freecooling

Freecooling koşulundaki Glikolsüz seçeneği, glikollü bir su döngüsüne bağlı bir ara su/su ısı eşanjörünün varlığı ile karakterize edilir. Atık su yönetimini kolaylaştırmak için ana su döngüsü glikolsüz olacaktır. Bu tür soğutma grupları, bir ara ısı eşanjörü aracılığıyla ana döngüye bağlanan serbest soğutmalı kapalı döngüde glikolü dolaştırmak için ek bir pompa gerektirir. Bu pompa, kapalı döngüde donma veya OAT Kilitleme durumunda serbest soğutma aktif olduğunda her zaman aktif olacaktır.


Bu nedenle, glikolsüz seçenek durumunda, hidronik serbest soğutmaya ilişkin bazı ek veri noktaları vardır:

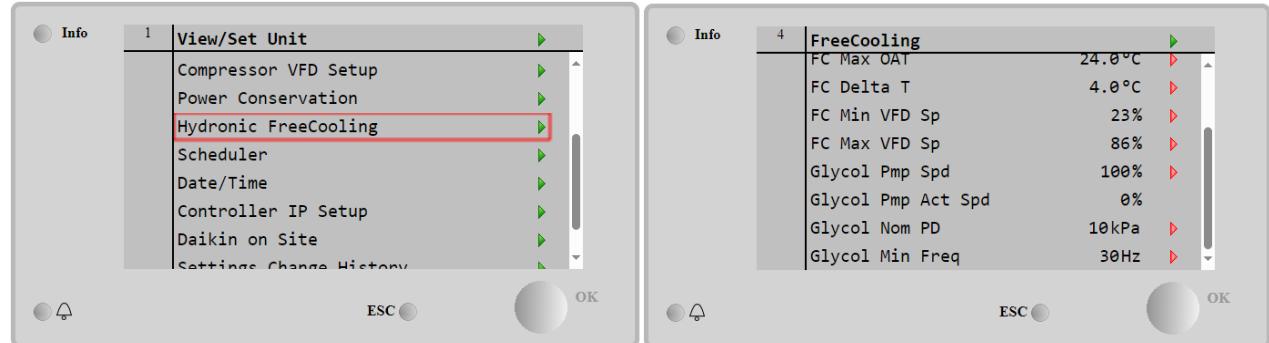

Parametre	Menzil	Açıklama
Glycol Pmp Spd	0-100 %	Nominal glikol pompasının hızını seçin
Glycol Pmp Act Spd	0-100 %	Glikol pompasının gerçek hızını gösterin
Glycol Nom PD	1-200 kPa	Nominal akış hızına karşılık gelen nominal evaporatör basıncı düşüşünü seçin
Glycol Min Freq	1-40 Hz	Glikol pompasının minimum frekansını seçin
Glycol DT Ofs	0-15 °C	Serbest soğutma işlemlerini etkinleştirmek için Fc Delta T'ye ek ofseti seçin (mekanik Fc'den karma Fc'ye geçiş sırasında)

4.17 Antifriz Isıtıcı

Antifriz Isıtıcı sayfasına Main Menu → View/Set Unit → AntifreezeHeater kısmından erişilebilir

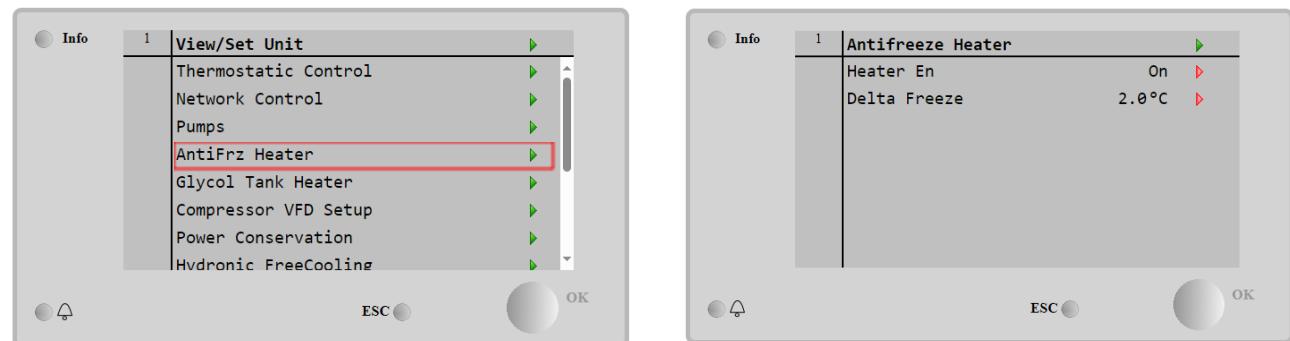


Parametre	Menzil	Açıklama
Heater En	Off	Seçenek etkinleştirilmedi.
	On	Seçenek doğru şekilde etkinleştirildi
Delta Freeze	-5 ÷ +5 °C	Antifriz ısıticisini etkinleştirmek için giren veya çıkan su sıcaklığı ile doma ayar noktası arasındaki fark.

Antifriz Isıtıcı işlevini etkinleştirmek için müşterinin Antifriz Isıtıcı sayfasındaki "Isıtıcı En" parametresini Açık olarak ayarlaması gereklidir.

4.18 Glikol Tankı Isıtıcı

Glikol Tankı Isıtıcı sayfasına Main Menu → View/Set Unit → Glycol Tank Heater kısmından erişilebilir

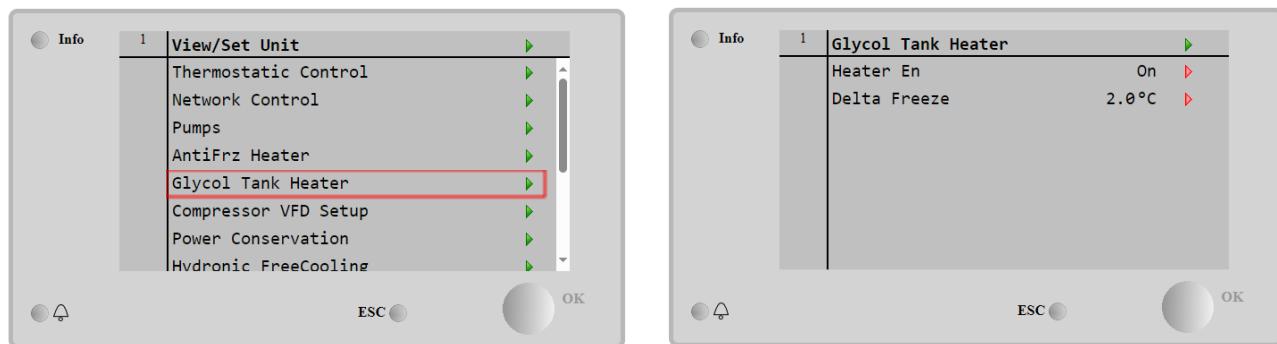


Parametre	Menzil	Açıklama
Heater En	off	Seçenek etkinleştirilmedi.
	On	Seçenek doğru şekilde etkinleştirildi
Delta Freeze	-5 ÷ +5 °C	Glikol tankı ısıtıcısını etkinlemek için glikol giriş veya glikol çıkış suyu sıcaklığı ile glikol tankı donma ayar noktası arasındaki fark.

Glikol Tankı Isıtıcı işlevini etkinlemek için müşterinin Glikol Tankı Isıtıcı sayfasındaki "Isıtıcı Etkin" parametresini Açık olarak ayarlaması gereklidir.

4.19 Harmonik Filtre (SAF)

Harmonik Filtre (SAF) sayfasına **Main Menu** → **View/Set Unit** → **Harmonic Filter**. kısmından erişilebilir


Aktif harmonik filtre, mevcut harmoniklere karşı enjekte edilen harmonik akımla aynı genlige sahip kontrollü bir akımı dinamik olarak sağlayan bir güç kalitesi cihazıdır. Bu, elektrik sistemindeki harmonik akımları iptal eder.

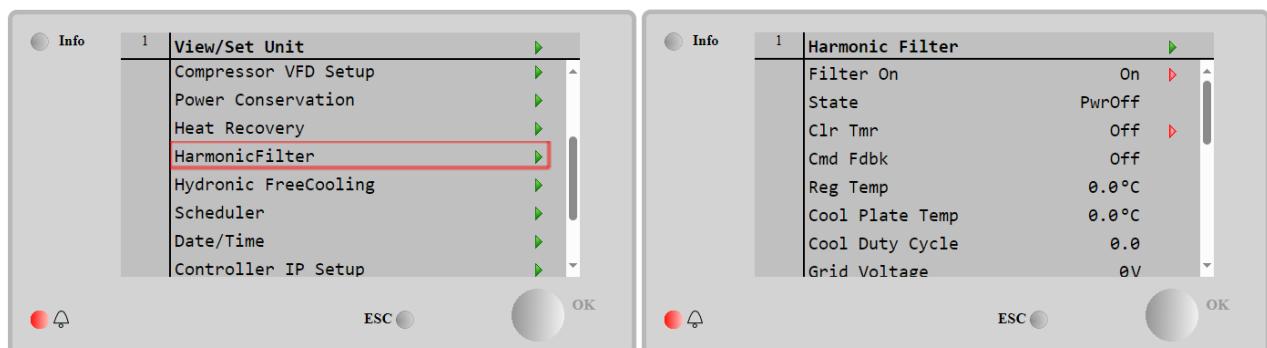

Parametre	Menzil	Açıklama
Filter On	Off	Seçenek etkinleştirilmedi.
	On	Seçenek doğru şekilde etkinleştirildi.
State	PwrOff	Güç kapalı (Ana besleme bekleniyor)
	WaitSSCmd	Yumuşak başlatma komutu bekleniyor
	SSCmdOn	Yumuşak başlatma komutu Açık
	PreCOn	Kondansatörler ön şarj Açık
	PreCEnd	Kondansatörler ön şarj Son
	WaitRun	Çalışma Bekleniyor
	Run	SAF çalışıyor
	SAFAlms	SAF jenerik Alarmları
	PCAlms	SAF Ön şarj alarmları
NoState		Mevcut bir durum yok
Clr Tmr	off	Zamanlayıcıyı Temizle Kapalı

	On	Zamanlayıcıyı Temizle Açık
Cmd Fdbk	Off	Komut geri bildirimi Kapalı
	On	Komut geri bildirimi Açık
Reg Temp	°C	Düzenleme Kartı sıcaklığı
Cool Plate Temp	°C	SAF soğutma plakası sıcaklığı
Cool Duty Cycle		SAF soğutma plakası valfi görev döngüsü
Grid Voltage	V	Şebeke voltajı
Grid THD _i	%	Şebeke toplam harmonik distorsiyonu (akım)
Grid TDD	%	Şebeke toplam talep sapması
Grid THDV	%	Şebeke toplam harmonik voltaj distorsiyonu
TDD _i Ref	%	Toplam talep sapması referansı
Rel Hum	%real Hum	İlgili nem sensörü
Dew Temp	°C	İlgili nem sensörü sayesinde hesaplanan nem sıcaklığı
TbAF	°C	Sıcaklık alt sensörü LH filtre tarafı
TbPLC	°C	Sıcaklık alt sensörü PLC tarafı
Tt1AF	°C	Sıcaklık üst 1 sensörü LH filtre tarafı
Tt2AF	°C	Sıcaklık üst 2 sensörü LH filtre tarafı
TtPLC	°C	Sıcaklık üst sensörü PLC tarafı
Compensation		İlgili menüde tüm tek kompresör harmonikleri gösterilir

Main Menu → View/Set Unit → Harmonic Filter → Compensation

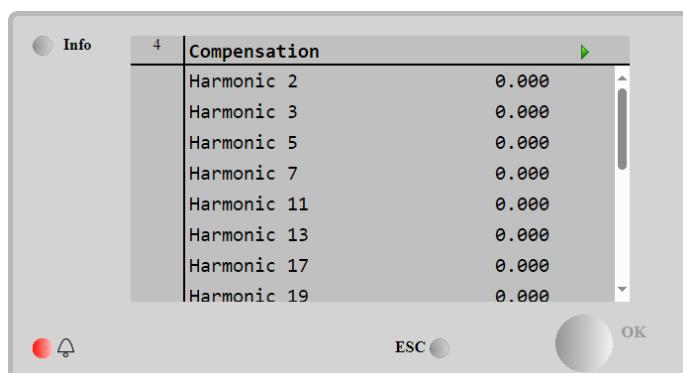

SAF işlevsellliğini etkinleştirmek için müşterinin Harmonik Filtre sayfasındaki "Filtre Açık" parametresini Açık olarak ayarlaması gereklidir.

4.20 Yazılım Seçenekleri

Ünite üzerinde kurulu Microtech 4'e uygun olarak, soğutma grubunun işlevsellüğüne bir dizi yazılım seçeneği kullanma imkanı eklenmiştir. Yazılım Seçenekleri herhangi bir ek donanım gerektirmez ve iletişim kanalları ile yeni enerji işlevlerini dikkate alır.

Devreye alma sırasında makine müşteri tarafından seçilen Opsiyon Seti ile teslim edilir; takılan Şifre kalıcıdır ve Seri Makine Numarasına ve seçilen Seçenek Setine bağlıdır.

Geçerli Seçenek Setini kontrol etmek için:

Main Menu→Commission Unit→Configuration→Software Options

Parametre	Açıklama
Password	Arayüz/Web Arayüzü tarafından yazılabilir
Option Name	Seçenek Adı
Option	Seçenek etkinleştirilir.
Status	Seçenek etkinleştirilmedi

Eklenen Geçerli Şifre seçilen seçenekleri etkinleştirir.

4.20.1 Yeni Yazılım Seçenekleri satın almak için Şifre Değiştirme

Option Set ve Password fabrikada güncellenir. Müşteri Option Set şifresini değiştirmek isterse, Daikin Personeli ile iletişime geçmeli ve yeni bir şifre istemelidir.

Yeni şifre iletilir iletilmez, aşağıdaki adımlar müşterinin Seçenek Setini kendi başına değiştirmesine olanak tanır:

1. Devrelerin her ikisinin de OFF olmasını bekleyin, ardından Ana Sayfa'dan **Main Menu→Unit Enable→Unit→Disable**
2. Konumuna gidin **Main Menu→Commission Unit→Configuration→Software Options**
3. Options to Activate öğesini seçin
4. Şifreyi Girin
5. Seçilen seçeneklerin durumlarının On konumuna gitmesini bekleyin
6. **Apply Changes→Yes** (kontrolör yeniden başlatacaktır)



Şifre yalnızca makine güvenli koşullarda çalışıyorsa değiştirilebilir: her iki devre de Kapalı durumdadır.

4.20.2 Şifrenin Yedek Kontrolöre Yerleştirilmesi

Kontrolör bozulursa ve/veya herhangi bir nedenle değiştirilmesi gerekirse, müşterinin Option Set işlevini yeni bir Şifre ile yapılandırması gereklidir.

Bu değişim planlanmışsa, müşteri Daikin Personelinden yeni bir Şifre isteyebilir.

Daikin Personeline Şifre sormak için yeterli zaman yoksa (örn. kontrolörde beklenen bir arıza), makinenin çalışmasını kesintiye uğratmamak için bir Serbest Sınırlı Şifre seti sağlanır.

Bu Şifreler Ücretsizdir ve görselleştirilmiştir:

Main Menu→Commission Unit→Configuration→Software Options→Temporary Passwords

Kullanımları üç ay ile sınırlıdır:

- 553489691893 - 3 Ay Süreli
- 411486702597 - 1 Ay Süreli
- 084430952438 - 1 Ay Süreli

Bu, müsteriye Daikin Servisi ile iletişime geçmesi ve yeni bir sınırsız şifre girmesi için yeterli zamanı verir.


Parametre	Özel Durum	Açıklama
553489691893		Seçenek Setini 3 Ay için etkinleştirin.
411486702597		Seçenek Setini 1 Ay için etkinleştirin.
084430952438		Seçenek Setini 1 Ay için etkinleştirin.
Mode	Permanent	Kalıcı bir Şifre eklenir. Seçenek seti sınırsız süre için kullanılabilir.
	Temporary	Geçici bir Şifre eklenir. Girilen şifreye bağlı olarak seçenek seti kullanılabilir.
Timer		Etkinleştirilen Seçenek Setinin son süresi. Yalnızca Geçici modda ise etkinleştirilir.



Şifre yalnızca makine güvenli koşullarda çalışıyorsa değiştirilebilir: her iki devre de Kapalı durumdadır.


4.21 Modbus MSTP

“Modbus MSTP” yazılım seçeneği etkinleştirildiğinde ve kontrolör cihazı yeniden başlatıldığında, iletişim protokolü ayarları sayfasına yol üzerinden erişilebilir:

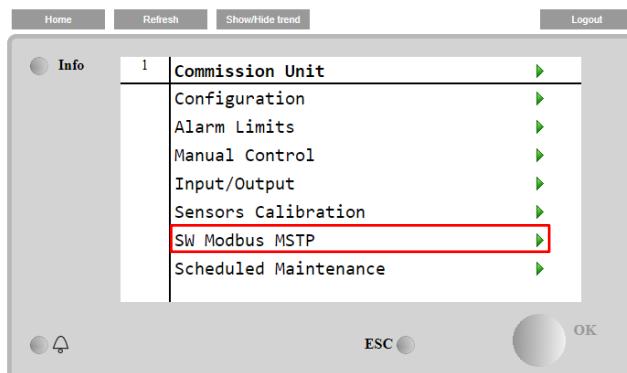


Main Menu→Commission Unit→SW Modbus MSTP

Ayarlanabilecek değerler, ilgili sürücü ile Modbus MSTP seçenek sayfasında bulunanlarla aynıdır ve ünitenin kurulu olduğu belirli sisteme bağlıdır.

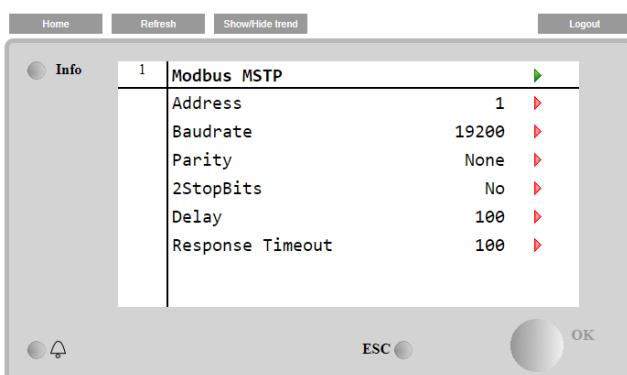


Bağlantı kurmak için kullanılacak RS485 portu MT4 kontrolörün T14 terminalindeki porttur.

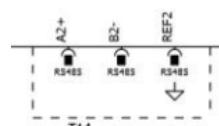


4.22 BACnet MSTP

“BACNet MSTP” yazılım seçeneği etkinleştirildiğinde ve kontrolör cihazı yeniden başlatıldığında, iletişim protokolü ayarları sayfasına yol üzerinden erişilebilir:

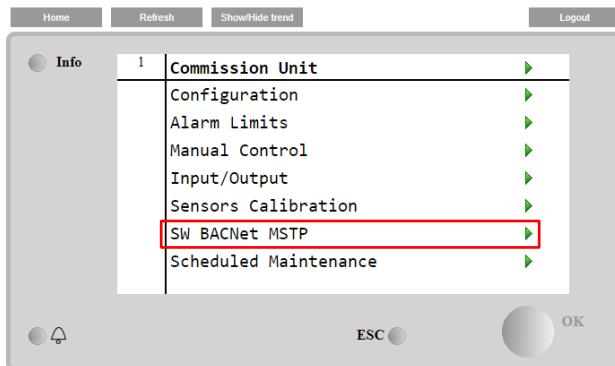

Main Menu→Commission Unit→SW BACNet MSTP

Ayarlanabilecek değerler, ilgili sürücüyle birlikte BACNet MSTP seçenek sayfasında bulunanlarla aynıdır ve ünitenin kurulu olduğu belirli sisteme bağlıdır.

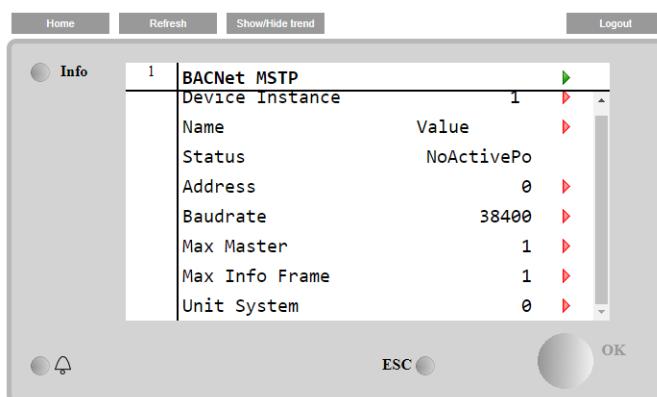


Bağlantı kurmak için kullanılacak RS485 portu MT4 kontrolörün T14 terminalindeki porttur.




4.23 BACnet IP

“BACNet IP” yazılım seçeneği etkinleştirildiğinde ve kontrolör cihazı yeniden başlatıldığında, iletişim protokolü ayarları sayfasına yol üzerinden erişilebilir:

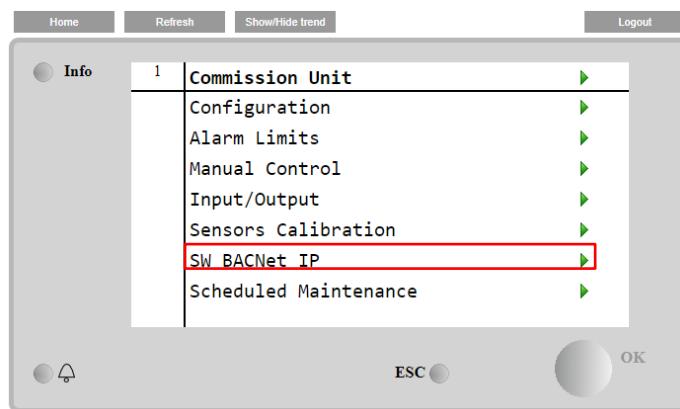

Main Menu→Commission Unit→SW BACNet IP

Ayarlanabilecek değerler, ilgili sürücü ile BACNet IP seçenek sayfasında bulunanlarla aynıdır ve ünitenin kurulu olduğu belirli sisteme bağlıdır.

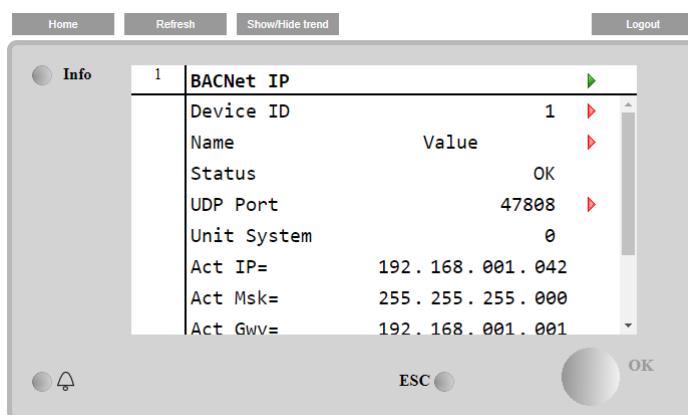

BACNet IP iletişimini için kullanılacak LAN bağlantısı portu, kontrolörün PC'de uzaktan kontrolü için kullanılanla aynı olan T-IP Ethernet portudur.


4.24 Enerji İzleme

Enerji İzleme, herhangi bir ek donanım gerektirmeyen bir yazılım seçeneğidir. Soğutma grubunun anlık performansları açısından bir tahmin (%5 doğruluk) elde etmek için etkinleştirilebilir:

- Soğutma Kapasitesi
- Güç Girişi
- Verimlilik-COP

Bu miktarların entegre bir tahmini sağlanmaktadır. Şu sayfaya gidin:

Main Menu→View / Set Unit→Energy Monitoring

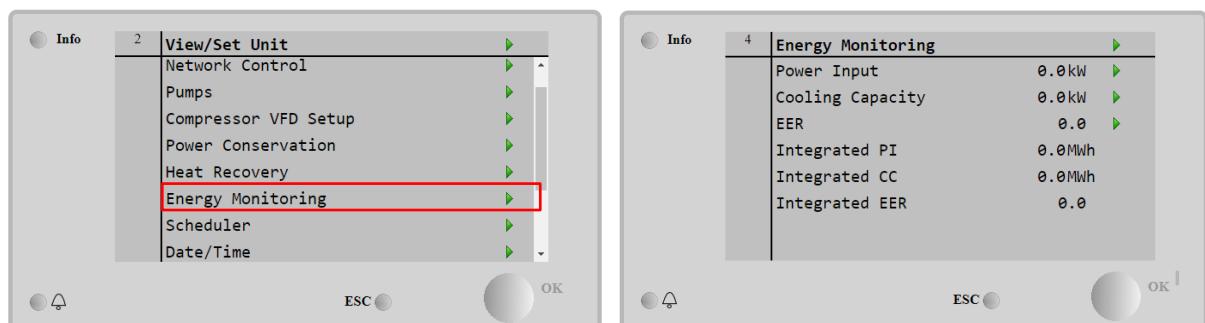

Info		2	Power Input	▶
			Circuit 1	0.0kW
			Circuit 2	0.0kW

ESC ⌂ OK

Info		4	Cooling Capacity	▶
			Circuit 1	0.0kW
			Circuit 2	0.0kW
			Deviation Method 1	0.12%

ESC ⌂ OK

Info		4	EER	▶
			Circuit 1	0.0
			Circuit 2	0.0

ESC ⌂ OK

5 ALARMLAR VE SORUN GİDERME

UC, üniteyi ve bileşenleri anormal koşullarda çalışmaya karşı korur. Korumalar, önlemler ve alarmlar olarak ikiye ayrılabılır. Alarmlar daha sonra pompa aşağı ve hızlı durdurma alarmları olarak ayrılabilir. Sistem veya alt sistem anormal çalışma koşullarına rağmen normal bir kapatma gerçekleştirebildiğinde pompa kapatma alarmları etkinleştirilir. Anormal çalışma koşulları, olası hasarları önlemek için tüm sistemin veya alt sistemin derhal durdurulmasını gerektirdiğinde hızlı durdurma alarmları etkinleştirilir.

UC, aktif alarmları özel bir sayfada görüntüler ve meydana gelen alarmlar ve onaylar arasında bölünmüş son 50 girişin geçmişini tutar. Her alarm olayı ve her alarm onayı için saat ve tarih kaydedilir.

UC ayrıca meydana gelen her alarmın alarm anlık görüntüsünü de saklar. Her bir öğe, alarm oluşmadan hemen önceki çalışma koşullarının anlık görüntüsünü içerir. Arıza teşhisine yardımcı olmak için farklı bilgiler içeren ünite alarmlarına ve devre alarmlarına karşılık gelen farklı anlık görüntü setleri programlanmıştır.

Aşağıdaki bölgelerde, her bir alarmın yerel HMI, Ağ (Modbus, Bacnet veya Lon üst düzey arayüzlerinden herhangi biriyle) arasında nasıl temizlenebileceği veya belirli alarmın otomatik olarak temizlenip temizlenmeyeceği de belirtilecektir. Aşağıdaki semboller kullanılır:

<input checked="" type="checkbox"/>	İzin verildi
<input checked="" type="checkbox"/>	İzin verilmedi
<input type="checkbox"/>	Öngörülmedi

5.1 Ünite Uyarıları

5.1.1 Hatalı Akım Limiti Girdisi

Bu alarm, Esnek Akım Limiti seçeneği etkinleştirildiğinde ve kontrolöre verilen girdi, kabul edilen aralığın dışına çıktığında oluşturulur.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Çalışıyor. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Esnek Akım Limiti işlevi kullanılamaz. Alarm listesindeki dize: <code>BadCurrentLimitInput</code> Alarm günlüğündeki dize: <code>± BadCurrentLimitInput</code> Alarm anlık görüntüsündeki dize <code>BadCurrentLimitInput</code>	Esnek akım limiti girdisi aralık dışında. Bu uyarı için aralık dışı, 3mA'den düşük veya 21mA'den yüksek bir sinyaldir.	Ünite kontrolörüne verilen girdi sinyali değerlerini kontrol edin. İzin verilen mA aralığında olmalıdır. Kabloların elektrik korumasını kontrol edin.
Sıfırlama	Notlar	
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Sinyal izin verilen aralığa döndüğünde otomatik olarak temizlenir.

5.1.2 Option1BoardCommFail - İsteğe bağlı kart 1 iletişim hatası

Bu alarm, AC modülü ile iletişim sorunları olması durumunda üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Kapalı. Tüm devreler derhal durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: <code>Option1BoardCommFail</code> Alarm günlüğündeki dize: <code>± Option1BoardCommFail</code> Alarm anlık görüntüsündeki dize <code>Option1BoardCommFail</code>	Modülün güç kaynağı yok LED'lerin her ikisinin de yeşil olup olmadığını kontrol edin. Yandaki konektörün modüle sıkıca takılıp takılmadığını kontrol edin	Modülün yan tarafındaki konektörden güç kaynağını kontrol edin. LED'lerin her ikisinin de yeşil olup olmadığını kontrol edin. Yandaki konektörün modüle sıkıca takılıp takılmadığını kontrol edin
	LED Kapalı	Güç kaynağının iyi olup olmadığını ancak LED'lerin her ikisinin de kapalı olup olmadığını kontrol edin. Bu durumda modülü değiştirin
	BUS veya BSP LED'leri kırmızıdır	Kablo bağlantı şemasına bakarak modül adresinin doğru olup olmadığını kontrol edin. BSP LED'i sabit kırmızı yanıyorsa modülü değiştirin. BSP hatası.
Sıfırlama		
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.1.3 Kötü Çıkış Suyu Sıcaklığı Sıfırlama Girdisi

Bu alarm, Ayar Noktası Sıfırlama seçeneği etkinleştirildiğinde ve kontrolöre verilen girdi, kabul edilen aralığın dışına çıktığında oluşturulur.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Çalışıyor. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. LWT Sıfırlama işlevi kullanılamaz. Alarm listesindeki dize: BadSetPtOverrideInput Alarm günlüğündeki dize: ± BadSetPtOverrideInput Alarm anlık görüntüsündeki dize BadSetPtOverrideInput	LWT sıfırlama girdisi sinyali aralık dışında. Bu uyarı için aralık dışı, 3mA'den düşük veya 21mA'den yüksek bir sinyaldir.	Ünite kontrolörüne verilen girdi sinyali değerlerini kontrol edin. İzin verilen mA aralığında olmalıdır. Kabloların elektrik korumasını kontrol edin. Girdi sinyalinin izin verilen aralikta olması durumunda ünitenin kontrolör çıktısının doğru değerini kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Sinyal izin verilen aralığa döndüğünde otomatik olarak temizlenir.

5.1.4 Enerji Sayacı İletişim Arızası

Bu alarm, enerji sayacı ile iletişim sorunları olması durumunda üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: EnrgMtrCommFail Alarm günlüğündeki dize: ± EnrgMtrCommFail Alarm anlık görüntüsündeki dize EnrgMtrCommFail	Modülün güç kaynağı yok Ünite Kontrolörü ile yanlış kablolama Modbus parametreleri doğru ayarlanmamış Modül bozuk	Doğru şekilde çalıştırılmışlığını görmek için belirli bileşenin veri sayfasına bakın Bağlantıların polaritesine uyulup uyulmadığını kontrol edin. Modbus parametrelerinin doğru ayarlanıp ayarlanmadığını görmek için belirli bileşenin veri sayfasına bakın: Adres = 20 Baud Hızı = 19200 kB/s Parite = Yok Durdurma bitleri = 1 Ekranda bir şey gösterilip gösterilmemiğini ve güç kaynağının mevcut olup olmadığını kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	İletişim yeniden kurulduğunda otomatik olarak silinir.

5.1.5 Evaporatör Pompası #1 Arızası

Bu alarm, pompa başlatılır ancak akış anahtarı devridaim süresi içinde kapanamazsa üretilir. Bu geçici bir durum olabilir veya akış anahtarının bozulması, devre kesicilerin, sigortaların devreye girmesi veya bir pompa arızasından kaynaklanabilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite On konumunda olabilir. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Yedek pompa kullanılır veya 2. pompa arızası durumunda tüm devreler durdurulur. Alarm listesindeki dize: EvapPump1Fault Alarm günlüğündeki dize: ± EvapPump1Fault Alarm anlık görüntüsündeki dize EvapPump1Fault	1. pompa çalışmıyor olabilir. 1. pompanın elektrik şalterinin atıp atmadığını kontrol edin. Pompayı korumak için sigortalar kullanılıyorsa, sigortaların sağlamlığını kontrol edin. Pompa marş motoru ile ünite kontrolörü arasındaki kablo bağlantısında sorun olup olmadığını kontrol edin. Su pompası filtresinde ve su devresinde tikanıklık olup olmadığını kontrol edin. Akış Anahtarı doğru çalışmıyor	1. pompanın elektrik tesisatında sorun olup olmadığını kontrol edin. 1. pompanın elektrik şalterinin atıp atmadığını kontrol edin. Pompayı korumak için sigortalar kullanılıyorsa, sigortaların sağlamlığını kontrol edin. Pompa marş motoru ile ünite kontrolörü arasındaki kablo bağlantısında sorun olup olmadığını kontrol edin. Su pompası filtresinde ve su devresinde tikanıklık olup olmadığını kontrol edin. Akış anahtarı bağlantısını ve kalibrasyonunu kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar

Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
-----------------------------	--	--

5.1.6 Evaporatör Pompası #2 Arızası

Bu alarm, pompa başlatılır ancak akış anahtarı devridaim süresi içinde kapanamazsa üretilir. Bu geçici bir durum olabilir veya akış anahtarının bozulması, devre kesicilerin, sigortaların devreye girmesi veya bir pompa arızasından kaynaklanabilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite On konumunda olabilir. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Yedek pompa kullanılır veya 1. pompa arızası durumunda tüm devreler durdurulur. Alarm listesindeki dize: EvapPump2Fault Alarm günlüğündeki dize: ± EvapPump2Fault Alarm anlık görüntüsündeki dize EvapPump2Fault	2. pompa çalışmıyor olabilir.	2. pompanın elektrik tesisatında sorun olup olmadığını kontrol edin. 2. pompanın elektrik şalterinin atip atmadığını kontrol edin. Pompayı korumak için sigortalar kullanılıyorsa, sigortaların sağlamlığını kontrol edin. Pompa marş motoru ile ünite kontrolörü arasındaki kablo bağlantısında sorun olup olmadığını kontrol edin. Su pompası filtresinde ve su devresinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
	Akış Anahtarı doğru çalışmıyor	Akış anahtarı bağlantısını ve kalibrasyonunu kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.1.7 Harici Olay

Bu alarm, çalışması bu makineyle bağlantılı olan bir cihazın özel girişte bir sorun bildirdiğini gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Çalışıyor. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: UnitExternalEvent Alarm günlüğündeki dize: ±UnitExternalEvent Alarm anlık görüntüsündeki dize UnitExternalEvent	Kontrolör kartındaki dijital girdinin en az 5 saniye boyunca açılmasına neden olan harici bir olay var.	Harici olayın nedenlerini ve doğru bir soğutma grubu çalışması için potansiyel bir sorun olup olmadığını kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Sorun çözüldüğünde alarm otomatik olarak silinir.

NOT: Harici arıza dijital girdisinin Olay olarak yapılandırılması durumunda yukarıda belirtilenler geçerlidir

5.1.8 Zaman İçinde Şifre

Belirti	Neden	Çözüm
Pass1TimeOver 1dayleft		
Pass2TimeOver 1dayleft		
Pass3TimeOver 1dayleft	Eklenen Geçici Şifrenin süresi dolacaktır. Seçenek setinin devre dışı kalmasına bir gün kaldı.	
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ağ	<input checked="" type="checkbox"/>	
Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.9 Isı Geri Kazanım Giriş Suyu Sıcaklık sensörü hatası

Bu alarm, giriş direnci kabul edilebilir aralığın dışına çıktığında üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Kapalı. Tüm devreler normal bir kapatma prosedürü ile durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: UnitA1HREwtSen Alarm günlüğündeki dize: ± UnitA1HREwtSen Alarm anlık görüntüsündeki dize UnitA1HREwtSen	Sensör bozuldu. Sensör kısa devre yapmış. Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Tabloya ve izin verilen kOhm (kΩ) aralığına göre sensör sağlamlığını kontrol edin. Sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin. Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin. Elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin. Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolamasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ağ	<input checked="" type="checkbox"/>	
Otomatik	<input type="checkbox"/>	

5.1.10 Isı Geri Kazanım Çıkış Suyu Sıcaklık sensörü hatası

Bu alarm, giriş direnci kabul edilebilir aralığın dışına çıktığında üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Isı Geri Kazanımı Kapalı Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: UnitA1HRLwtSen Alarm günlüğündeki dize: ± UnitA1HRLwtSen Alarm anlık görüntüsündeki dize UnitA1HRLwtSen	Sensör bozuldu. Sensör kısa devre yapmış. Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Tabloya ve izin verilen kOhm (kΩ) aralığına göre sensör sağlamlığını kontrol edin. Sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin. Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin. Elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin. Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolamasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ağ	<input checked="" type="checkbox"/>	
Otomatik	<input type="checkbox"/>	

5.1.11 Isı Geri Kazanım Suyu Sıcaklıkları ters çevrilmiş

Bu alarm, ısı geri kazanım giriş suyu sıcaklığının çıkış suyu sıcaklığından 1°C daha düşük olduğu ve en az bir kompresörün çalıştığı her zaman üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor.	Giriş ve çıkış suyu sıcaklık sensörleri ters çevrilmiştir.	Ünite kontrolöründeki sensörlerin kablo bağlantılarını kontrol edin.
Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor.		Su pompası çalışırken iki sensörün ofsetini kontrol edin
Alarm listesindeki dize: Unit HRInVAL	Giriş ve çıkış su boruları tersine çevrilir	Suyun soğutucu akışkana göre ters akışta akip akmadığını kontrol edin.
Alarm günlüğündeki dize: ± Unit HRInVAL		
Alarm anlık görüntüsündeki dize Unit HRInVAL	Su pompaları ters çalışır.	Suyun soğutucu akışkana göre ters akışta akip akmadığını kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ağ	<input checked="" type="checkbox"/>	
Otomatik	<input type="checkbox"/>	

5.1.12 Evaporatör diferansiyel basınç transdüseri sensör arızası

Bu alarm, evaporatör üzerindeki fark basınç transdüseri bozulduğunda üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Açık Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor.	Sensör bozuldu.	Tabloya ve izin verilen Volt veya Amper aralığına göre sensör sağlamlığını kontrol edin.
Alarm listesindeki dize: EvapPDSen		Sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin
Alarm günlüğündeki dize: ± EvapPDSen	Sensör kısa devre yapmış.	Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin.
Alarm anlık görüntüsündeki dize EvapPDSen	Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin.
		Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
		Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolarmasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ağ	<input checked="" type="checkbox"/>	
Otomatik	<input type="checkbox"/>	

5.1.13 Sistem yükü diferansiyel basınç transdüseri sensör hatalı

Bu alarm, evaporatör üzerindeki fark basınç transdüseri bozulduğunda üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Açık Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor.	Sensör bozuldu.	Tabloya ve izin verilen Volt veya Amper aralığına göre sensör sağlamlığını kontrol edin.
Alarm listesindeki dize: LoadPDSen		Sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin
Alarm günlüğündeki dize: ± LoadPDSen	Sensör kısa devre yapmış.	Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin.
Alarm anlık görüntüsündeki dize LoadPDSen	Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin.
		Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
		Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolarmasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ağ	<input checked="" type="checkbox"/>	
Otomatik	<input type="checkbox"/>	

5.1.14 Anahtar Kutusu Sıcaklığı Yüksek

Bu alarm, anahtar kutusu iç sıcaklığı önceden belirlenmiş bir limiti aştığında üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Açık Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: SwitchBoxTAlm Alarm günlüğündeki dize: ± SwitchBoxTAlm Alarm anlık görüntüsündeki dize SwitchBoxTAlm	Yetersiz şalt kutusu soğutması	Sogutma fanının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
	Ünenin çalışma zarfının üzerindeki dış hava sıcaklığı.	Hava filtrelerinin temiz olup olmadığını ve doğru hava akışına engel bir durum olup olmadığını kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.1.15 Anahtar Kutusu Sıcaklık sensörü hatası

Bu alarm, giriş direnci kabul edilebilir aralığın dışına çıktığında üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Açık Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: SwitchBoxTSen Alarm günlüğündeki dize: ± SwitchBoxTSen Alarm anlık görüntüsündeki dize SwitchBoxTSen	Sensör bozuldu.	Tabloya ve izin verilen kOhm ($k\Omega$) aralığına göre sensör sağlamlığını kontrol edin.
	Sensör kısa devre yapmış.	Sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin.
	Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin.
		Elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin.
Sıfırlama		Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
		Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolarasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.1.16 Glikol çıkış suyu sıcaklık sensörü arızası

Bu alarm, giriş direnci kabul edilebilir aralığın dışına çıktığında üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Açık Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Unit GlycolLvgwTemp Alarm günlüğündeki dize: ± Unit GlycolLvgwTemp Alarm anlık görüntüsündeki dize Unit GlycolLvgwTemp	Sensör bozuldu.	Tabloya ve izin verilen kOhm ($k\Omega$) aralığına göre sensör sağlamlığını kontrol edin.
	Sensör kısa devre yapmış.	Sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin.
	Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin.
		Elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin.
Sıfırlama		Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
		Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolarasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	İletişim yeniden kurulduğunda otomatik olarak silinir.

5.1.17 Glikol giriş suyu sıcaklık sensörü arızası

Bu alarm, giriş direnci kabul edilebilir aralığın dışına çıktığında üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Açık Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor.	Sensör bozuldu.	Tabloya ve izin verilen kOhm ($k\Omega$) aralığına göre sensör sağlamlığını kontrol edin.

Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Unit GlycolEntTemp Alarm günlüğündeki dize: \pm Unit GlycolEntTemp Alarm anlık görüntüsündeki dize Unit GlycolEntTemp	Sensör kısa devre yapmış.	Sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin.
	Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin. Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolarasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	İletişim yeniden kurulduğunda otomatik olarak silinir.

5.1.18 Glikol modülü iletişim hatası

Bu alarm, serbest glikol ile ilgili modülle iletişim sorunları olması durumunda üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite açık. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: GlycolModuleCommFail Alarm günlüğündeki dize: \pm GlycolModuleCommFail Alarm anlık görüntüsündeki dize GlycolModuleCommFail	Modülün güç kaynağı yok	Modülün yan tarafındaki konektörden güç kaynağını kontrol edin. LED'lerin her ikisinin de yeşil olup olmadığını kontrol edin.
	LED Kapalı	Yandaki konektörün modüle sıkıca takılıp takılmadığını kontrol edin
	BUS veya BSP LED'leri kırmızıdır	Güç kaynağının iyi olup olmadığını ancak LED'lerin her ikisinin de kapalı olup olmadığını kontrol edin. Bu durumda modülü değiştirin.
Sıfırlama		Kablo bağlantı şemasına bakarak modül adresinin doğru olup olmadığını kontrol edin. BSP LED'i sabit kırmızı yanıyorsa modülü değiştirin. BSP hatası.
		Notlar
	Yerel HMI Ağ Otomatik	İletişim yeniden kurulduğunda otomatik olarak silinir.

5.1.19 Glikol pompası iletişim arızası

Bu alarm, glikol pompası ile Modbus iletişim problemleri olması durumunda üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: GlycolPmpCommFail Alarm günlüğündeki dize: \pm GlycolPmpCommFail Alarm anlık görüntüsündeki dize GlycolPmpCommFail	RS485 ağı doğru şekilde kablolanmamış.	Ünite kapalıken RS485 ağının iletkenliğini kontrol edin. Kablo bağlantı şemasında gösterildiği gibi ana kontrolörden pompaya kadar iletkenlik olmalıdır.
	Modbus iletişimini doğru çalışmıyor.	Glikol pompası adresini kontrol edin. Tüm adresler farklı olmalıdır.
	Glikol pompasına güç verilmiyor	Glikol pompasının doğru şekilde çalıştırılmış çalıştırılmadığını kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.1.20 Glikol pompası alarmı

Bu alarm, kapalı döngüdeki glikol pompasında genel bir donanım veya işletim sorunu olması durumunda üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite On konumunda olabilir. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: GlycolPmpAlm Alarm günlüğündeki dize: ± GlycolPmpAlm Alarm anlık görüntüsündeki dize GlycolPmpAlm	Glikol pompası çalışmıyor olabilir.	Glikol pompasının elektrik tesisatında sorun olup olmadığını kontrol edin. Glikol pompasının elektrik şalterinin atıp olmadığını kontrol edin. Glikol pompasını korumak için sigortalar kullanılıyorsa, sigortaların sağlamlığını kontrol edin. Glikol pompası filtresinde ve glikol su devresinde tikanıklık olup olmadığını kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.1.21 Veri merkezi modülü sıcaklık üst PLC tarafı sensör hatası

Bu alarm, giriş direnci kabul edilebilir aralığın dışına çıktığında üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Açık Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: DcTtPLC Senf Alarm günlüğündeki dize: ± DCTtPLC Senf Alarm anlık görüntüsündeki dize DcTtPLC Senf	Sensör bozuldu. Sensör kısa devre yapmış. Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Tabloya ve izin verilen kOhm ($k\Omega$) aralığına göre sensör sağlamlığını kontrol edin. Sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin. Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin. Elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin. Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolarasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	İletişim yeniden kurulduğunda otomatik olarak silinir.

5.1.22 Veri merkezi modülü sıcaklık alt PLC tarafı sensör hatası

Bu alarm, giriş direnci kabul edilebilir aralığın dışına çıktığında üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Açık Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: DCTbPLC Senf Alarm günlüğündeki dize: ± DCTbPLC Senf Alarm anlık görüntüsündeki dize DCTbPLC Senf	Sensör bozuldu. Sensör kısa devre yapmış. Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Tabloya ve izin verilen kOhm ($k\Omega$) aralığına göre sensör sağlamlığını kontrol edin. Sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin. Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin. Elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin. Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolarasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	İletişim yeniden kurulduğunda otomatik olarak silinir.

5.1.23 Veri merkezi modülü sıcaklık üst 1 LH filtre tarafı sensör hatası

Bu alarm, giriş direnci kabul edilebilir aralığın dışına çıktığında üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Açık Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: DcTt1AF Senf Alarm günlüğündeki dize: ± DcTt1AF Senf Alarm anlık görüntüsündeki dize DcTt1AF Senf	Sensör bozuldu.	Tabloya ve izin verilen kOhm ($k\Omega$) aralığına göre sensör sağlamlığını kontrol edin. Sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin
	Sensör kısa devre yapmış.	Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin.
	Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin. Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
		Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolamasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	İletişim yeniden kurulduğunda otomatik olarak silinir.

5.1.24 Veri merkezi modülü sıcaklık üst 2 LH filtre tarafı sensör hatası

Bu alarm, giriş direnci kabul edilebilir aralığın dışına çıktığında üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Açık Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: DcTt2AF Senf Alarm günlüğündeki dize: ± DcTt2AF Senf Alarm anlık görüntüsündeki dize DcTt1AF Senf	Sensör bozuldu.	Tabloya ve izin verilen kOhm ($k\Omega$) aralığına göre sensör sağlamlığını kontrol edin. Sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin
	Sensör kısa devre yapmış.	Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin.
	Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin. Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
		Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolamasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	İletişim yeniden kurulduğunda otomatik olarak silinir.

5.1.25 Veri merkezi modülü sıcaklık alt LH filtre tarafı sensör hatası

Bu alarm, giriş direnci kabul edilebilir aralığın dışına çıktığında üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Açık Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: DcTbAF Senf Alarm günlüğündeki dize: ± DcTbAF Senf Alarm anlık görüntüsündeki dize DcTbAF Senf	Sensör bozuldu.	Tabloya ve izin verilen kOhm ($k\Omega$) aralığına göre sensör sağlamlığını kontrol edin. Sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin
	Sensör kısa devre yapmış.	Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin.
	Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin. Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
		Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolamasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	İletişim yeniden kurulduğunda otomatik olarak silinir.

5.1.26 Veri merkezi modülü bağıl nem sensörü hatası

Bu alarm, giriş direnci kabul edilebilir aralığın dışına çıktığında üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Açık Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: DcRelHum Senf Alarm günlüğündeki dize: ± DcRelHum Senf Alarm anlık görüntüsündeki dize DcRelHum Senf	Sensör bozuldu.	Tabloya ve izin verilen mV aralığına göre sensör sağlamlığını kontrol edin.
	Sensör kısa devre yapmış.	Sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin
	Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin.
		Elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin. Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolamasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	İletişim yeniden kurulduğunda otomatik olarak silinir.

5.1.27 Veri merkezi modülü iletişim hatası

Bu alarm, veri merkezi modülü ile iletişim sorunları olması durumunda oluşturulur.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Açık. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: DcModCommFail Alarm günlüğündeki dize: ± DcModCommFail Alarm anlık görüntüsündeki dize DcModCommFail	Modülün güç kaynağı yok	Modülün yan tarafındaki konektörden güç kaynağını kontrol edin. LED'lerin her ikisinin de yeşil olup olmadığını kontrol edin. Yandaki konektörün modüle sıkıca takılıp takılmadığını kontrol edin
	LED Kapalı	Güç kaynağının iyi olup olmadığını ancak LED'lerin her ikisinin de kapalı olup olmadığını kontrol edin. Bu durumda modülü değiştirin
	BUS veya BSP LED'leri kırmızıdır	Kablo bağlantı şemasına bakarak modül adresinin doğru olup olmadığını kontrol edin. BSP LED'i sabit kırmızı yanıyorsa modülü değiştirin. BSP hatası.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	İletişim yeniden kurulduğunda otomatik olarak silinir.

5.1.28 SAF iletişim hatası

Bu alarm, SAF ile iletişim sorunları olması durumunda üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: SAF CommErr Alarm günlüğündeki dize: ± SAF CommErr Alarm anlık görüntüsündeki dize SAF CommErr	RS485 ağı doğru şekilde kablolanmamış.	Ünite kapalıken RS485 ağıının iletkenliğini kontrol edin. Kablo bağlantı şemasında gösterildiği gibi ana kontrolörden SAF'a iletkenlik olmalıdır.
	Modbus iletişimini doğru çalışmıyor.	SAF pompa adresi. Tüm adresler farklı olmalıdır.
	SAF'a güç verilmiyor	SAF'a doğru şekilde güç verilip verilmediğini kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	İletişim yeniden kurulduğunda otomatik olarak silinir.

5.1.29 SAF Yüksek akım

Bu alarm, SAF akımının bir güvenlik limitini aştığını ve bileşenlere zarar gelmesini önlemek için durdurulması gerektiğini gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: SAF HiCurrent Alarm günlüğündeki dize: ± SAF HiCurrent Alarm anlık görüntüsündeki dize SAF HiCurrent	Filtre emilim akımı önceden tanımlanmış bir limiti aşıyor	Filtre sağlamlığını kontrol etmek için servis kuruluşuna başvurun.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.30 SAF Yüksek sıcaklık

Bu alarm, SAF sıcaklığının bir güvenlik limitini aştığını ve bileşenlere zarar gelmesini önlemek için durdurulması gerektiğini gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: SAF HiTemp Alarm günlüğündeki dize: ± SAF HiTemp Alarm anlık görüntüsündeki dize SAF HiTemp	PTC kullanılıyor ve Ohm değeri güvenlik eşigine ulaştı.	Motoru ve PTC termal probunu kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.31 SAF Yüksek regülatör kartı sıcaklığı

Bu alarm, SAF düzenleme kartı sıcaklığının bir güvenlik limitini aştığını ve bileşenlere zarar gelmesini önlemek için durdurulması gerektiğini gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: SAF HiRegTemp Alarm günlüğündeki dize: ± SAF HiRegTemp Alarm anlık görüntüsündeki dize SAF HiRegTemp	Filtre düzenleme kartı sıcaklığı maksimum eşikten yüksek	Filtre sağlamlığını kontrol etmek için servis kuruluşuna başvurun.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.32 SAF Düşük Voltaj

Bu alarm, SAF voltaj beslemesinin çok düşük olduğunu ve bileşenlerin zarar görmesini önlemek için durdurulması gerektiğini gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: SAF UnderVtg Alarm günlüğündeki dize:	Filtre güvenli olmayan koşullarda çalışıyor ve bu nedenle invertör durdurulmalıdır.	Sorunun çözülmesi için servis kuruluşuyla iletişime geçin.

± SAF UnderVtg Alarm anlık görüntüsündeki dize SAF UnderVtg		
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.33 SAF Aşırı Voltaj

Bu alarm, SAF voltaj beslemesinin çok yüksek olduğunu ve bileşenlere zarar gelmesini önlemek için durdurulması gerektiğini gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: SAF OverVtg Alarm günlüğündeki dize: ± SAF OverVtg Alarm anlık görüntüsündeki dize SAF OverVtg	Filtre güvenli olmayan koşullarda çalışıyor ve bu nedenle invertör durdurulmalıdır.	Sorunun çözülmesi için servis kuruluşuyla iletişime geçin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.34 SAF Ön Şarj Arızası

Bu alarm, SAF ön şarj prosedürünün başarısız olduğunu gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: SAF PreChgFail Alarm günlüğündeki dize: ± SAF PreChgFail Alarm anlık görüntüsündeki dize SAF PreChgFail	Filtre, çalışmaya başlamadan önce ön şarj aşamasını tamamlayamamıştır.	Sorunun çözülmesi için servis kuruluşuyla iletişime geçin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.35 SAF Ön Şarj k1 Arızası

Bu alarm, SAF kontaktörü 1 ön şarj prosedürünün başarısız olduğunu gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: SAF K1PCFail Alarm günlüğündeki dize: ± SAF K1PCFail Alarm anlık görüntüsündeki dize SAF K1PCFail	Filtre, çalışmaya başlamadan önce ön şarj aşamasını tamamlayamamıştır.	Sorunun çözülmesi için servis kuruluşuyla iletişime geçin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.36 SAF Ön Şarj k2 Arızası

Bu alarm, SAF kontaktörü 2 ön şarj prosedürünün başarısız olduğunu gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: SAF K2PCFail Alarm günlüğündeki dize: ± SAF K2PCFail Alarm anlık görüntüsündeki dize SAF K2PCFail	Filtre, çalışmaya başlamadan önce ön şarj aşamasını tamamlayamamıştır.	Sorunun çözülmesi için servis kuruluşuyla iletişime geçin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.37 SAF STO Arızası

Bu alarm, SAF güvenli tork kontağının kapalı olduğunu gösterir. STO kontağı diğer VFD'lere seri olarak bağlanır.

Belirti	Neden	Çözüm
Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: SAF STO Fault Alarm günlüğündeki dize: ± SAF STO Fault Alarm anlık görüntüsündeki dize SAF STO Fault	Filtre güvenli olmayan koşullarda çalışıyor ve bu nedenle invertör durdurulmalıdır.	Sorunun çözülmesi için servis kuruluşuyla iletişime geçin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.1.38 SAF STO Arızası

Bu alarm SAF için genel bir alarmı gösterir (daha önce bahsedilen değil).

Belirti	Neden	Çözüm
Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: SAF Fault Alarm günlüğündeki dize: ± SAF Fault Alarm anlık görüntüsündeki dize SAF Fault	Filtre güvenli olmayan koşullarda çalışıyor ve bu nedenle invertör durdurulmalıdır.	Sorunun çözülmesi için servis kuruluşuyla iletişime geçin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.2 Ünite Tahliye Durdurma Alarmları

5.2.1 Evaporatör Giriş Suyu Sıcaklığı (EWT) sensörü arızası

Bu alarm, giriş direnci kabul edilebilir aralığın dışına çıktığında üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Kapalı. Tüm devreler normal bir kapatma prosedürü ile durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: UnitOffEvpEntWTempSen Alarm günlüğündeki dize: ± UnitOffEvpEntWTempSen	Sensör bozuldu.	Tabloya ve izin verilen kOhm ($k\Omega$) aralığına göre sensör sağlamlığını kontrol edin.
		Sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin
	Sensör kısa devre yapmış.	Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin.
	Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin.

Alarm anlık görüntüsündeki dize UnitOffEvpEntwTempSen		Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolamasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.2.2 Ters çevrilmiş Evaporatör Su Sıcaklıklarları

Bu alarm, giren su sıcaklığı çıkan su sıcaklığından 1 °C daha düşük olduğunda ve en az bir kompresör 90 saniye boyunca çalıştığında üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Kapalı. Tüm devreler normal bir kapatma önceliği ile durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: UnitOffEvpWTempInvrt Alarm günlüğündeki dize: ± UnitOffEvpWTempInvrt Alarm anlık görüntüsündeki dize UnitOffEvpWTempInvrt	Giriş ve çıkış suyu sıcaklık sensörleri ters çevrilmiştir.	Ünite kontrolöründeki sensörlerin kablo bağlantılarını kontrol edin. Su pompası çalışırken iki sensörün ofsetini kontrol edin
	Giriş ve çıkış su boruları tersine çevrilir	Suyun soğutucu akışkanına göre ters akışta akip akmadığını kontrol edin.
	Su pompaları ters çalışır.	Suyun soğutucu akışkanına göre ters akışta akip akmadığını kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.2.3 Dış Hava Sıcaklığı (OAT) Kilitleme

Bu alarm, dış hava sıcaklığı çok düşükse ünitenin çalışmasını engeller. Amaç, başlatma sırasında düşük basınç hatalarını önlemektir. Limit, üniteye takılı olan fan regülasyonuna bağlıdır. Varsayılan olarak bu değer 10 °C olarak ayarlanmıştır.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite Durumu OAT Kilitleme. Tüm devreler normal bir kapatma prosedürü ile durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: StartInhbAmbTempLo Alarm günlüğündeki dize: ± StartInhbAmbTempLo Alarm anlık görüntüsündeki dize StartInhbAmbTempLo	Dış ortam sıcaklığı ünitenin kontrolörde ayarlanan değerden daha düşük.	Ünitenin kontrolörde ayarlanan minimum dış ortam sıcaklığı değerini kontrol edin. Bu değerin soğutma grubu uygulamasına uygun olup olmadığını kontrol edin, bu nedenle soğutma grubunun doğru uygulaması ve kullanımı hakkında kontrol edin.
	Dış Ortam Sıcaklık sensörünün yanlış çalışması.	Sıcaklık değerleriyle ilgili kOhm (kΩ) aralığılarındaki bilgilere göre OAT sensörünün doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Otomatik olarak 2,5 °C histerezis ile temizlenir.

5.2.4 Dış Hava Sıcaklık sensörü arıza alarmı

Bu alarm, giriş direnci kabul edilebilir aralığın dışına çıktığında üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Kapalı. Tüm devreler normal bir kapatma önceliği ile durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: UnitOffAmbTempSen Alarm günlüğündeki dize: ± UnitOffAmbTempSen Alarm anlık görüntüsündeki dize UnitOffAmbTempSen	Sensör bozuldu.	Sensörün sağlamlığını kontrol edin. Tabloya ve izin verilen kOhm (kΩ) aralığına göre sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin.
	Sensör kısa devre yapmış.	Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin.
	Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin. Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolamasını da kontrol edin.

Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.3 Ünite Hızlı Durdurma Alarmları

5.3.1 Acil Durdurma

Bu alarm, Acil Durdurma düğmesi her etkinleştirildiğinde üretilir.



Acil Durdurma düğmesini sıfırlamadan önce lütfen zararlı durumun ortadan kalktığını doğrulayın.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Kapalı. Tüm devreler derhal durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: UnitOffEmergencyStop Alarm günlüğündeki dize: ± UnitOFFEmergencyStop Alarm anlık görüntüsündeki dize UnitOffEmergencyStop	Acil durdurma düğmesine basıldı.	Acil durdurma düğmesini saat yönünün tersine çevirdiğinizde alarm temizlenmelidir.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Lütfen üstteki nota bakınız.

5.3.2 Evaporatör Akış Kaybı alarmı

Bu alarm, makineyi donmaya karşı korumak için soğutma grubuna akış kaybı olması durumunda üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Kapalı. Tüm devreler derhal durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: UnitOffEvapWaterFlow Alarm günlüğündeki dize: ± UnitOFFEvapWaterFlow Alarm anlık görüntüsündeki dize UnitOffEvapWaterFlow	Sürekli olarak 3 dakika boyunca su akışı algılanmadı veya su akışı çok düşük.	<p>Su pompası doldurucusunda ve su devresinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.</p> <p>Akış anahtarı kalibrasyonunu kontrol edin ve minimum su akışına uyarlayın.</p> <p>Pompa çarkının serbestçe dönüp dönmediğini ve hasar olup olmadığını kontrol edin.</p> <p>Pompa koruma cihazlarını (devre kesiciler, sigortalar, invertörler, vb.) kontrol edin</p> <p>Su filtresinin tıkalı olup olmadığını kontrol edin.</p> <p>Akış anahtarı bağlantılarını kontrol edin.</p>
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.3.3 Evaporatör Çıkış Suyu Sıcaklığı (LWT) sensörü arızası

Bu alarm, giriş direnci kabul edilebilir aralığın dışına çıktığında üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Kapalı. Tüm devreler normal bir kapatma prosedürü ile durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: UnitOffLvgEntWTempSen	Sensör bozuldu.	Tabloya ve izin verilen kOhm (kΩ) aralığına göre sensör sağlamlığını kontrol edin.
	Sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin	
	Sensör kısa devre yapmış.	Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin.

Alarm günlüğündeki dize: ± UnitOffLvgEntwTempSen Alarm anlık görüntüsündeki dize UnitOffEvpLvgwTempSen	Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin. Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolarasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.3.4 Evaporatör Su Donması alarmı

Bu alarm, su sıcaklığının (giren veya çıkan) bir güvenlik limitinin altına düşüğünü göstermek için oluşturulur. Kontrol, pompayı çalıştırarak ve suyun sirkülasyonuna izin vererek ısı eşanjörünü korumaya çalışır.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Kapalı. Tüm devreler derhal durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: UnitOffEvapWaterTmpLo Alarm günlüğündeki dize: ± UnitOffEvapWaterTmpLo Alarm anlık görüntüsündeki dize UnitOffEvapWaterTmpLo	Su akışı çok düşük. Evaporatöre giriş sıcaklığı çok düşük. Akış anahtarı çalışmıyor veya su akışı yok. Sensörün okumaları (giriş veya çıkış) uygun şekilde kalibre edilmemiştir. Yanlış donma limiti ayar noktası.	Su akışını artırın. Giriş suyu sıcaklığını artırın. Akış anahtarını ve su pompasını kontrol edin. Su sıcaklıklarını uygun bir aletle kontrol edin ve ofsetleri ayarlayın Donma limiti glikol yüzdesinin bir fonksiyonu olarak değiştirilmemiştir.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bu alarm nedeniyle evaporatörde herhangi bir hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.

5.3.5 Harici alarm

Bu alarm, çalışması bu ünitenin çalışmasıyla bağlantılı olan harici bir cihazın çalıştığını göstermek için oluşturulur. Bu harici cihaz bir pompa veya bir invertör olabilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Kapalı. Tüm devreler normal kapatma prosedürü ile kapatılır. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: UnitOffExternalAlarm Alarm günlüğündeki dize: ± UnitOffExternalAlarm Alarm anlık görüntüsündeki dize UnitOffExternalAlarm	Kontrolör kartındaki portun en az 5 saniye süreyle açılmasına neden olan harici bir olay var.	Harici olay veya alarmın nedenlerini kontrol edin. Herhangi bir harici olay veya alarm meydana gelmesi durumunda ünite kontrolöründen harici ekipmana giden elektrik kablolarnı kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
NOT: Yukarıda belirtilenler, harici arıza dijital girdisinin Alarm olarak yapılandırılması durumunda geçerlidir.		

5.3.6 UnitOff CC1CommFail - Devre 1 - CC1 İletişim Hatası

Bu alarm, AC modülü ile iletişim sorunları olması durumunda üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Kapalı. Tüm devreler derhal durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Unitoff CC1CommFail	Modülün güç kaynağı yok	Modülün yan tarafındaki konektörden güç kaynağını kontrol edin. LED'lerin her ikisinin de yeşil olup olmadığını kontrol edin. Yandaki konektörün modüle sıkıca takılıp takılmadığını kontrol edin

Alarm günlüğündeki dize: ± UnitOff CC1CommFail Alarm anlık görüntüsündeki dize UnitOff CC1CommFail	LED Kapalı	Güç kaynağının iyi olup olmadığını ancak LED'lerin her ikisinin de kapalı olup olmadığını kontrol edin. Bu durumda modülü değiştirin
	BUS veya BSP LED'leri kırmızıdır	Kablo bağlantı şemasına bakarak modül adresinin doğru olup olmadığını kontrol edin.
		BSP LED'i sabit kırmızı yanıyorsa modülü değiştirin.
		BSP hatası.

Sıfırlama

Yerel HMI	<input checked="" type="checkbox"/>
Ağ	<input checked="" type="checkbox"/>
Otomatik	<input type="checkbox"/>

5.3.7 UnitOff CC2CommFail - Devre 2 - CC2 İletişim Hatası

Bu alarm, AC modülü ile iletişim sorunları olması durumunda üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Kapalı. Tüm devreler derhal durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: UnitOff CC2CommFail	Modülün güç kaynağı yok	Modülün yan tarafındaki konektörden güç kaynağını kontrol edin.
Alarm günlüğündeki dize: ± UnitOff CC2CommFail	LED Kapalı	LED'lerin her ikisinin de yeşil olup olmadığını kontrol edin.
Alarm anlık görüntüsündeki dize UnitOff CC2CommFail	BUS veya BSP LED'leri kırmızıdır	Yandaki konektörün modüle sıkıca takılıp takılmadığını kontrol edin
		Güç kaynağının iyi olup olmadığını ancak LED'lerin her ikisinin de kapalı olup olmadığını kontrol edin. Bu durumda modülü değiştirin
		Kablo bağlantı şemasına bakarak modül adresinin doğru olup olmadığını kontrol edin.
		BSP LED'i sabit kırmızı yanıyorsa modülü değiştirin.
		BSP hatası.

Sıfırlama

Yerel HMI	<input checked="" type="checkbox"/>
Ağ	<input checked="" type="checkbox"/>
Otomatik	<input type="checkbox"/>

5.3.8 UnitOff Module1C1CommFail - Devre 1 - Module1C1 İletişim Hatası

Bu alarm, AC modülü ile iletişim sorunları olması durumunda üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Kapalı. Tüm devreler derhal durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: UnitOff Module1C1CommFail	Modülün güç kaynağı yok	Modülün yan tarafındaki konektörden güç kaynağını kontrol edin.
Alarm günlüğündeki dize: ± UnitOff Module1C1CommFail	LED Kapalı	LED'lerin her ikisinin de yeşil olup olmadığını kontrol edin.
Alarm anlık görüntüsündeki dize UnitOff Module1C1CommFail	BUS veya BSP LED'leri kırmızıdır	Yandaki konektörün modüle sıkıca takılıp takılmadığını kontrol edin
		Güç kaynağının iyi olup olmadığını ancak LED'lerin her ikisinin de kapalı olup olmadığını kontrol edin. Bu durumda modülü değiştirin
		Kablo bağlantı şemasına bakarak modül adresinin doğru olup olmadığını kontrol edin.
		BSP LED'i sabit kırmızı yanıyorsa modülü değiştirin.
		BSP hatası.

Sıfırlama		
Yerel HMI	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ağ	<input checked="" type="checkbox"/>	
Otomatik	<input type="checkbox"/>	

5.3.9 UnitOff Module1C2CommFail - Devre 2 - Module1C2 İletişim Hatası

Bu alarm, AC modülü ile iletişim sorunları olması durumunda üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Kapalı. Tüm devreler derhal durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Unitoff Module1C2CommFail	Modülün güç kaynağı yok	Modülün yan tarafındaki konektörden güç kaynağını kontrol edin. LED'lerin her ikisinin de yeşil olup olmadığını kontrol edin. Yandaki konektörün modüle sıkıca takılıp takılmadığını kontrol edin
Alarm günlüğündeki dize: ± Unitoff Module1C2CommFail	LED Kapalı	Güç kaynağının iyi olup olmadığını ancak LED'lerin her ikisinin de kapalı olup olmadığını kontrol edin. Bu durumda modülü değiştirin
Alarm anlık görüntüsündeki dize Unitoff Module1C2CommFail	BUS veya BSP LED'leri kırmızıdır	Kablo bağlantı şemasına bakarak modül adresinin doğru olup olmadığını kontrol edin. BSP LED'i sabit kırmızı yanıyorsa modülü değiştirin. BSP hatası.

Sıfırlama		
Yerel HMI	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ağ	<input checked="" type="checkbox"/>	
Otomatik	<input type="checkbox"/>	

5.3.10 Isı Geri Kazanım Suyu Donmaya Karşı Koruma alarmı

Bu alarm, ısı geri kazanım suyu sıcaklığının (giren veya çıkan) bir güvenlik limitinin altına düşüğünü belirtmek için oluşturulur. Kontrol, pompayı çalıştırarak ve suyun sirkülasyonuna izin vererek ısı eşanjörünü korumaya çalışır.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Kapalı. Tüm devreler derhal durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: UnitOff HRFreeze	Su akışı çok düşük.	Su akışını artırın.
Alarm günlüğündeki dize: ± UnitOff HRFreeze	İsı geri kazanımına giriş sıcaklığı çok düşük.	Giriş suyu sıcaklığını artırın.
Alarm anlık görüntüsündeki dize UnitOff HRFreeze	Sensörün okumaları (giriş veya çıkış) uygun şekilde kalibre edilmemiştir	Su sıcaklıklarını uygun bir aletle kontrol edin ve ofsetleri ayarlayın

Belirti	Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

5.3.11 OptionCtrlCommFail

Bu alarm, AC modülü ile iletişim sorunları olması durumunda üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Kapalı. Tüm devreler derhal durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: OptionCtrlCommFail	Modülün güç kaynağı yok	Modülün yan tarafındaki konektörden güç kaynağını kontrol edin. LED'lerin her ikisinin de yeşil olup olmadığını kontrol edin. Yandaki konektörün modüle sıkıca takılıp takılmadığını kontrol edin
Alarm günlüğündeki dize: ± OptionCtrlCommFail	Modül adresi doğru ayarlanmadı	Kablo bağlantı şemasına bakarak modül adresinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

OptionCtrTrCommFail	Modül bozuk	LED'in açık ve her ikisinin de yeşil olup olmadığını kontrol edin. BSP LED'i sabit kırmızı yanıyorsa modülü değiştirin Güç kaynağının iyi olup olmadığını ancak LED'lerin her ikisinin de kapalı olup olmadığını kontrol edin. Bu durumda modülü değiştirin
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.3.12 Güç Arızası (yalnızca UPS seçeneğine sahip üniteler)

Bu alarm, ana güç Kapalı olduğunda ve ünite kontrolöre UPS tarafından güç verildiğinde üretilir.



Bu arızanın giderilmesi için bu ünitenin güç kaynağına doğrudan müdahale edilmesi gereklidir. Güç kaynağına doğrudan müdahale edilmesi, elektrik çarpmasına, yanıklara ve hatta ölüme neden olabilir. Bu işlem yalnızca eğitimli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Şüphe durumunda bakım şirketine sizinle iletişime geçin.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Kapalı. Tüm devreler derhal durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Power Fault Alarm günlüğündeki dize: ± Power Fault Alarm anlık görüntüsündeki dize Power Fault	Bir fazın kaybı. L1, L2, L3 sıralı bağlantıları doğru değil. Ünitenin panelindeki voltaj seviyesi izin verilen aralıkta değil ($\pm 10\%$). Ünitede kısa devre var.	Her bir fazdaki voltaj seviyesini kontrol edin. L1, L2, L3 bağlantılarının sırasını soğutma grubunun elektrik şemasındaki göstergeye göre kontrol edin. Her fazdaki voltaj seviyesinin soğutma grubu etiketinde belirtilen izin verilen aralıkta olup olmadığını kontrol edin. Her fazdaki voltaj seviyesini sadece soğutma grubu çalışmadıysa değil, esas olarak soğutma grubu minimum kapasiteden tam yük kapasitesine kadar çalışmadıysa kontrol etmek önemlidir. Bunun nedeni, voltaj düşüşünün belirli bir ünite soğutma kapasitesi seviyesinden veya belirli çalışma koşullarından (örneğin, yüksek OAT değerleri) kaynaklanabilmesidir. Bu durumlarda, sorun güç kablolarının boyutlandırılmasıyla ilgili olabilir. Megger test cihazı ile her bir ünitenin devresinin elektrik izolasyon durumunun doğru olup olmadığını kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.3.13 PVM alarmı

Bu alarm, soğutma grubuna giden güç kaynağında sorun olması durumunda üretilir.



Bu arızanın giderilmesi için bu ünitenin güç kaynağına doğrudan müdahale edilmesi gereklidir. Güç kaynağına doğrudan müdahale edilmesi, elektrik çarpmasına, yanıklara ve hatta ölüme neden olabilir. Bu işlem yalnızca eğitimli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Şüphe durumunda bakım şirketine sizinle iletişime geçin.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Kapalı. Tüm devreler derhal durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize:	Bir fazın kaybı. L1, L2, L3 sıralı bağlantıları doğru değil.	Her bir fazdaki voltaj seviyesini kontrol edin. L1, L2, L3 bağlantılarının sırasını soğutma grubunun elektrik
Alarm listesindeki dize: Power Fault		

UnitOffPhaveVoltage Alarm günlüğündeki dize: ± UnitOffPhaveVoltage Alarm anlık görüntüsündeki dize UnitOffPhaveVoltage		şemasındaki göstergeye göre kontrol edin.
	Ünenin panelindeki voltaj seviyesi izin verilen aralıktır ($\pm 10\%$).	Her fazdaki voltaj seviyesinin soğutma grubu etiketinde belirtilen izin verilen aralıktır olup olmadığını kontrol edin. Her fazdaki voltaj seviyesini sadece soğutma grubu çalışmıyorken değil, esas olarak soğutma grubu minimum kapasiteden tam yük kapasitesine kadar çalışıyorken kontrol etmek önemlidir. Bunun nedeni, voltaj düşüşünün belirli bir ünite soğutma kapasitesi seviyesinden veya belirli çalışma koşullarından (örneğin, yüksek OAT değerleri) kaynaklanabilmesidir. Bu durumlarda sorun güç kablolarının boyutlandırılmasıyla ilgili olabilir.
Ünitede kısa devre var.		Megger test cihazı ile her bir ünenin devresinin elektrik izolasyon durumunu doğru olup olmadığını kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.3.14 Glikol Su Donma alarmı

Bu alarm, glikol suyu sıcaklığının (giren veya çıkan) bir güvenlik limitinin altına düşüğünü göstermek için oluşturulur. Kontrol, glikol pompasını çalıştırarak ve glikol suyunun dolaşmasına izin vererek ara ısı eşanjörünü korumaya çalışır.

Belirti	Neden	Çözüm
Ünite durumu Kapalı. Tüm devreler derhal durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: UnitOff GlycolFreeze Alarm günlüğündeki dize: ± UnitOff GlycolFreeze Alarm anlık görüntüsündeki dize UnitOff GlycolFreeze	Glikol Su akışı çok düşük.	Su akışını artırın. Glikol pompasını kontrol edin
	Evaporatöre giriş sıcaklığı çok düşük.	Giriş suyu sıcaklığını artırın.
	Sensörün okumaları (giriş veya çıkış) uygun şekilde kalibre edilmemiştir.	Glikol suyu sıcaklıklarını uygun bir aletle kontrol edin ve ofsetleri ayarlayın
	Yanlış donma limiti ayar noktası.	Glikol donma limiti, glikol yüzdesinin bir fonksiyonu olarak değiştirilmemiştir.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bu alarm nedeniyle ara ısı eşanjöründe herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edilmesi gereklidir.

5.4 Devre Uyarıları

5.4.1 Ekonomizer Basınç Sensörü arızası

Bu alarm, sensörün doğru okuma yapmadığını belirtmek için oluşturulur.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Açık. Ekonomizer Kapalı. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx EcoPressSen Alarm günlüğündeki dize: ± Cx EcoPressSen Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx EcoPressSen	Sensör bozuldu.	Sensörün sağlamlığını kontrol edin. kPa cinsinden basınç değerleriyle ilgili mVolt (mV) aralığılarındaki bilgilere göre sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin.
	Sensör kısa devre yapmış.	Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin.
	Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Sensörün soğutucu akışkan devresi borusuna doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Transdüler, valfin iğnesinden geçen basıncı algılayabilmelidir.

		Sensörün elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin. Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolamasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.4.2 Ekonomizör Sıcaklık Sensörü arızası

Bu alarm, sensörün doğru okuma yapmadığını belirtmek için oluşturulur.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Açık. Ekonomizer Kapalı. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx EcoTempSen Alarm günlüğündeki dize: ± Cx EcoTempSen Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx EcoTempSen	Sensör kısa devre yapmış. Sensör bozuldu. Sensör iyi bağlanmamış (açık).	Sensörün sağlamlığını kontrol edin. Sıcaklık değerleri ile ilgili kOhm (kΩ) aralığı hakkındaki bilgilere göre sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin. Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin. Sensörün soğutucu akışkan devresi borusuna doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Sensörün elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin. Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolamasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.4.3 Tahliye Başarısız

Bu alarm, devrenin tüm soğutucu akışkanı evaporatörden çıkaramadığını göstermek için üretilir. Kompresör durur durmaz alarm geçmişine kaydedilmek üzere otomatik olarak temizlenir. İletişim gecikmesi sıfırlama için yeterli zaman sağlayabileceğinden BMS'den tanınmayabilir. Yerel HMI'da bile görülmeyebilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Ekranda gösterge yok Alarm listesindeki dize: -- Alarm günlüğündeki dize: ± Cx Failed Pumpdown Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx Failed Pumpdown	EEXV tamamen kapanmıyor, bu nedenle devrenin yüksek basınç tarafı ile düşük basınç tarafı arasında "kısa devre" var. Buharlaşma basıncı sensörü doğru çalışmıyor. Devredeki kompresör, örneğin dahili çekvalf veya dahili spiraller veya kanatlar gibi mekanik bir sorunla dahili olarak hasar görmüştür.	EEXV'nin doğru çalışıp çalışmadığını ve tam kapanma konumunu kontrol edin. Valf kapatıldıktan sonra gözetleme camı soğutucu akışkan akışı göstermemelidir. Valfin üstündeki LED'i kontrol edin, C LED'i sabit yeşil olmalıdır. Her iki LED de dönüşümlü olarak yanıp sönyorsa valf motoru doğru bağlanmamıştır. Buharlaşma basınç sensörünün doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Devrelerdeki kompresörleri kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.4.4 Gaz Kaçağı Sensörü arızası

Bu alarm, sensörün doğru okuma yapmadığını belirtmek için oluşturulur.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Açık. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx GasLeakSen Alarm günlüğündeki dize: ± Cx GasLeakSen Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx GasLeakSen	Sensör bozuldu.	Sensörün sağlamlığını kontrol edin. ppm değerleriyle ilgili mVolt (mV) aralığı hakkındaki bilgilere göre sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin.
	Sensör kısa devre yapmış.	Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin.
	Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Sensörün doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Sensörün elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin. Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
		Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolarasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.4.5 CxCmp1 MaintCode01

Bu alarm, invertördeki bir bileşenin doğrulanması veya hatta değiştirilmesi gerekebileceğini gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Açık. Kompresör normal şekilde çalışmaya devam eder. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: CxCmp1 MaintCode01 Alarm günlüğündeki dize: ± CxCmp1 MaintCode01 Alarm anlık görüntüsündeki dize CxCmp1 MaintCode01	İnvertördeki invertör soğutma valfinin doğrulanması veya değiştirilmesi gerekebilir.	Sorunun çözülmesi için servis kuruluşunuzla iletişime geçin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.4.6 CxCmp1 MaintCode02

Bu alarm, invertördeki bir bileşenin doğrulanması veya hatta değiştirilmesi gerekebileceğini gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Açık. Kompresör normal şekilde çalışmaya devam eder. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: CxCmp1 MaintCode02 Alarm günlüğündeki dize: ± CxCmp1 MaintCode02 Alarm anlık görüntüsündeki dize CxCmp1 MaintCode02	İnvertördeki kondansatörlerin doğrulanması veya değiştirilmesi gerekebilir.	Sorunun çözülmesi için servis kuruluşunuzla iletişime geçin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.4.7 Güç Kaybı

Bu alarm, ana güç kaynağından üniteyi kapatmayan kısa bir düşük voltaj olduğunu gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Açık. Kontrolör kompresörü minimum hızı getirir ve ardından normal çalışma geri kazanılır (varsayılan 1200rmp) Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx PwrLossRun Alarm günlüğündeki dize: ± Cx PwrLossRun Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx PwrLossRun	Soğutma grubu ana güç kaynağında hataya neden olan bir kesinti meydana gelmiştir.	Ana güç kaynağının bu soğutma grubu için kabul edilebilir tolerans dahilinde olup olmadığını kontrol edin
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	



Bu arızanın giderilmesi için bu ünitenin güç kaynağına doğrudan müdahale edilmesi gereklidir.
Güç kaynağına doğrudan müdahale edilmesi, elektrik çarpmasına, yanıklara ve hatta ölüme neden olabilir. Bu işlem yalnızca eğitimli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Şüphe durumunda bakım şirketineze iletişime geçin.

5.4.8 Sıvı Sıcaklık sensörü hatası

Bu alarm, sensörün doğru okuma yapmadığını belirtmek için oluşturulur.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Açık. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx LiquidTemperatureSen Alarm günlüğündeki dize: ± Cx LiquidTemperatureSen Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx LiquidTemperatureSen	Sensör kısa devre yapmış. Sensör bozuldu. Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Sensörün sağlamlığını kontrol edin. Sıcaklık değerleri ile ilgili kOhm (kΩ) aralığılarındaki bilgilere göre sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin. Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin. Sensörün soğutucu akışkan devresi borusuna doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Sensörün elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin. Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolarasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.4.9 Sıvı Basıncı sensörü arızası

Bu alarm, sensörün doğru okuma yapmadığını belirtmek için oluşturulur.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx LiquidPressureSen Alarm günlüğündeki dize: ± Cx LiquidPressureSen Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx LiquidPressureSen	Sensör kısa devre yapmış. Sensör bozuldu. Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Sensörün sağlamlığını kontrol edin. Sıcaklık değerleri ile ilgili mV aralığılarındaki bilgilere göre sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin. Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin. Sensörün soğutucu akışkan devresi borusuna doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.

		Sensörün elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin. Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolarmasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.4.10 SpeedTrol Fan İletişim Hatası

Bu olay, Speedtrol yapılandırmalarında bulunan tek vfd fanı ile bir iletişim sorunu olduğunu gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Açık. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx ST Fan Comm Fail Alarm günlüğündeki dize: ± Cx ST Fan Comm Fail Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx ST Fan Comm Fail	RS485 ağı doğru şekilde kablolanmamış. Modbus iletişimini doğru çalışmıyor. Fanlara güç verilmiyor	Ünite kapalıken RS485 ağını iletkenliğini kontrol edin. Kablo bağlantı şemasında gösterildiği gibi ana kontrolörden son fana kadar iletkenlik olmalıdır. Fan adreslerini kontrol edin. Tüm adresler farklı olmalıdır. Fanlara doğru şekilde güç verilip verilmediğini kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	İletişim yeniden kurulduğunda alarm otomatik olarak silinir.

5.4.11 Cx Fanlar İletişim Hatası

Bu olay, devrenin bazı fanlarında (ancak hepsinde değil) bir iletişim sorunu olduğunu gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Açık. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx FanCommError Alarm günlüğündeki dize: ± Cx FanCommError Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx FanCommError	RS485 ağı doğru şekilde kablolanmamış. Modbus iletişimini doğru çalışmıyor. Fanlara güç verilmiyor	Ünite kapalıken RS485 ağını iletkenliğini kontrol edin. Kablo bağlantı şemasında gösterildiği gibi ana kontrolörden son fana kadar iletkenlik olmalıdır. Fan adreslerini kontrol edin. Tüm adresler farklı olmalıdır. Fanlara doğru şekilde güç verilip verilmediğini kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	İletişim yeniden kurulduğunda alarm otomatik olarak silinir.

5.4.12 Cx Fan Hatası

Bu alarm, devrenin bazı fanlarında (hepsinde değil) sorun olduğunu gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Açık. Kompressor normal şekilde çalışmaya devam eder. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx Fan Error Alarm günlüğündeki dize: ± Cx Fan Error	Devrenin bazı fanlarının bir sorunu var	Güçü kapatıp birkaç dakika sonra tekrar açarak hatayı gidermeye çalışın.

Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx Fan Error		
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bir servis mühendisi her bir fan VFD tarafından sağlanan alarm mesajı hatasını kontrol edebilir.

5.4.13 Cx Fan Aşırı V

Bu alarm, devrenin bazı fanlarında (hepsinde değil) aşırı voltaj sorunu olduğunu gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Açık. Kompressor normal şekilde çalışmaya devam eder. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx Fan OverV Alarm günlüğündeki dize: ± Cx Fan OverV Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx Cx Fan OverV	Devrenin bazı fanlarının bir sorunu var	Güç kaynağının kabul edilebilir tolerans dahilinde olup olmadığını kontrol edin
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Fanların çalışma sırasında rotor kaybı sorunu yaşayıp yaşamadığını kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bir servis mühendisi her bir fan VFD tarafından sağlanan alarm mesajı hatasını kontrol edebilir.

5.4.14 Cx Fan Düşük V

Bu alarm, devrenin bazı fanlarında (hepsinde değil) düşük voltaj sorunu olduğunu gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Açık. Kompressor normal şekilde çalışmaya devam eder. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx Fan UnderV Alarm günlüğündeki dize: ± Cx Fan UnderV Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx Cx Fan UnderV	Devrenin bazı fanlarının bir sorunu var	Güç kaynağının kabul edilebilir tolerans dahilinde olup olmadığını kontrol edin
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Fanların doğru kablolandığı kontrol edin
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bir servis mühendisi her bir fan VFD tarafından sağlanan alarm mesajı hatasını kontrol edebilir.

5.5 Devre Tahliye Durdurma Alarmları

5.5.1 Tahliye Sıcaklık Sensörü arızası

Bu alarm, sensörün doğru okuma yapmadığını belirtmek için oluşturulur.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre normal kapatma prosedürü ile kapatılır. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: CxCmp1 offDischTmpSen	Sensör kısa devre yapmış.	Sensörün sağlamlığını kontrol edin. Sıcaklık değerleri ile ilgili kOhm (kΩ) aralığılarındaki bilgilere göre sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin.
	Sensör bozuldu.	Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin.

Alarm günlüğündeki dize: ± CxCmp1 OffDischTmpSen Alarm anlık görüntüsündeki dize CxCmp1 OffDischTmpSen	Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Sensörün soğutucu akışkan devresi borusuna doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Sensörün elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin. Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolamasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.5.2 Gaz Kaçağı hatası

Bu alarm kompresör kutusunda bir gaz kaçağı olduğunu gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre, kapatma prosedürü ile kapatılır ve devrenin derin bir tahliyesi gerçekleştirilir. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx OffGasLeakage Alarm günlüğündeki dize: ± Cx OffGasLeakage Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx OffGasLeakage	Kompresör kutusunda gaz kaçağı (klima üniteleri).	Üniteyi kapatın ve bir gaz kaçağı testi gerçekleştirin.
	Sistem odasında gaz kaçağı.	Ünitede sızıntı olup olmadığını bir dedektörle kontrol edin ve sonunda odadaki havayı değiştirmek için emiş fanlarını çalıştırın.
	Gaz kaçağı sensörü arızası.	Sensörü açık havaya koyn ve alarmanın giderilip giderilemediğini kontrol edin. Bu durumda sensörü değiştirin veya yeni bir parça almadan önce seçeneği devre dışı bırakın.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.5.3 Yüksek Kompresör Vfd Sıcaklık hatası

Bu alarm, Vfd sıcaklığının kompresörün çalışmasına izin vermeyecek kadar yüksek olduğunu belirtmek için oluşturulur.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre normal kapatma prosedürü ile kapatılır. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: CxCmp1 vfdOverTemp Alarm günlüğündeki dize: ± CxCmp1 vfdOverTemp Alarm anlık görüntüsündeki dize CxCmp1 vfdOverTemp	Soğutma solenoid valfi doğru çalışmıyor.	Solenoid valfin elektrik bağlantısını kontrol edin. Soğutucu akışkan yükünü kontrol edin. Düşük soğutucu akışkan yükü Vfd elektroniğinin aşırı ısınmasına neden olabilir.
	Vfd ısıtıcı doğru bağlanmamış.	Boruda tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Vfd sıcaklığı arttığında Vfd ısıticisinin kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.5.4 Düşük Kompresör Vfd Sıcaklık hatası

Bu alarm, Vfd sıcaklığının kompresörün güvenli bir şekilde çalışmasına izin vermeyecek kadar düşük olduğunu belirtmek için oluşturulur.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre normal kapatma prosedürü ile kapatılır. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cxcmp1 VfdLowTemp Alarm günlüğündeki dize: ± Cxcmp1 VfdLowTemp Alarm anlık görüntüsündeki dize Cxcmp1 VfdLowTemp	Soğutma solenoid valfi doğru çalışmıyor. Kompresör çalışlığında daima açıktır.	Solenoid valfin elektrik bağlantısını kontrol edin.
		Doğru kapanıp kapanmadığını görmek için valfin çalışmasını kontrol edin.
		Valfin çalışma döngülerini kontrol edin. Sınırlı sayıda döngüye sahiptir.
	Vfd ısıtıcı çalışmıyor.	Vfd ısıtıcısına güç verilip verilmemiğini kontrol edin.
		Vfd sıcaklığı düşük olduğunda Vfd ısıtıcısına açma komutu verilip verilmemiğini kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.5.5 Düşük Deşarj Aşırı Isınma hatası

Bu alarm, ünitenin düşük deşarjlı aşırı ısı ile çok uzun süre çalıştığını gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre, kapatma prosedürü ile kapatılır. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cxcmp1 OffDishSHLo Alarm günlüğündeki dize: ± Cxcmp1 OffDishSHLo Alarm anlık görüntüsündeki dize Cxcmp1 OffDishSHLo	EEXV doğru çalışmıyor. Yeterince açılmıyor ya da ters yönde hareket ediyor.	Ulaşılan basınç limiti için tahliyenin tamamlanıp tamamlanamayacağını kontrol edin; Genleşme valfi hareketlerini kontrol edin.
		Bağlantı şemasındaki valf sürücüsü bağlantısını kontrol edin.
		Her bir sarginın direncini ölçün, 0 Ohm'dan farklı olmalıdır.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

5.5.6 Yağ Basınç Sensörü arızası

Bu alarm, sensörün doğru okuma yapmadığını belirtmek için oluşturulur.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre normal kapatma prosedürü ile kapatılır. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cxcmp1 OffOilFeedPSen Alarm günlüğündeki dize: ± Cxcmp1 OffOilFeedPSen Alarm anlık görüntüsündeki dize Cxcmp1 OffOilFeedPSen	Sensör bozuldu.	Sensörün sağlamlığını kontrol edin. kPa cinsinden basınç değerleriyle ilgili mVolt (mV) aralığılarındaki bilgilere göre sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin.
	Sensör kısa devre yapmış.	Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin.
	Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Sensörün soğutucu akışkan devresi borusuna doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Transdüser, valfin iğnesinden geçen basinci algılayabilmelidir. Sensörün elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin. Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolamasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.5.7 Tıkırkıtı önleme alarmı

Bu alarm, tıkırkıtı önleme prosedürü sırasında bir arıza olduğunu göstermek için oluşturulur.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre normal kapatma prosedürü ile kapatılır. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: CxOff AntiChattering AlmAlarm günkündeki dize: ± CxOff AntiChattering Alarm anlık görüntüsündeki dize CxOff AntiChattering	Tıkırkı önleme prosedürü başarısız olur. Tıkırkı önleme, ekonomizer ve emiş hattı arasındaki basıncı 10 dakika içinde eşitleyemez.	Solenoid valflerin (emme ve tahliye) sağlamlığını kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.5.8 Emme Sıcaklık Sensörü arızası

Bu alarm, sensörün doğru okuma yapmadığını belirtmek için oluşturulur.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre normal kapatma prosedürü ile kapatılır. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: CxCmp1 OffSuctTempSen Alarm günkündeki dize: ± CxCmp1 OffSuctTempSen Alarm anlık görüntüsündeki dize CxCmp1 OffSuctTempSen	Sensör kısa devre yapmış. Sensör bozuldu. Sensör iyi bağlanmamış (açık).	Sensörün sağlamlığını kontrol edin. Sıcaklık değerleri ile ilgili kOhm ($k\Omega$) aralığı hakkındaki bilgilere göre sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin. Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin. Sensörün soğutucu akışkan devresi borusuna doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Sensörün elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin. Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolamasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6 Devre Hızlı Durdurma Alarmları

5.6.1 Kompresör VFD Arızası

Bu alarm sürücüyü durmaya zorlayan anormal bir durumu gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Kompresör artık yüklenmez, devre hemen durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: CxCmp1 OffVfdFault Alarm günkündeki dize: ± CxCmp1 OffVfdFault Alarm anlık görüntüsündeki dize CxCmp1 OffVfdFault	İnvertör güvenli olmayan bir durumda çalışıyor ve bu nedenle invertör durdurulmalıdır.	İnvertörden gelen alarm kodunu tanımlamak için anlık alarm görüntüsünü kontrol edin. Sorunun çözümü için servis kuruluşunuzla iletişime geçin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.2 Kompresör VFD Aşırı Sıcaklık

Bu alarm invertör sıcaklığının bir güvenlik limitini aştığını ve bileşenlerin zarar görmesini önlemek için invertörün durdurulması gerektiğini gösterir. Bu alarm esas olarak VFD'nin çalışma zarfı dışında çalışmasıyla ilgilidir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: CxCmp1 OffVfdOverTemp Alarm günlüğündeki dize: ± CxCmp1 OffVfdOverTemp Alarm anlık görüntüsündeki dize CxCmp1 OffVfdOverTemp	Yetersiz motor soğutması	Soğutucu akışkan yükünü kontrol edin. Ünitenin çalışma zarfına uyulup uyulmadığını kontrol edin. Soğutma solenoid valfinin çalışmasını kontrol edin
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.3 Kompresör VFD SıcaklıĞı yüksEk

Bu alarm invertör sıcaklığının bir güvenlik limitini aştığını ve bileşenlerin zarar görmesini önlemek için invertörün durdurulması gerektiğini gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: CxCmp1 OffVfdTempHi Alarm günlüğündeki dize: ± CxCmp1 OffVfdTempHi Alarm anlık görüntüsündeki dize CxCmp1 OffVfdTempHi	Yetersiz motor soğutması	Soğutucu akışkan yükünü kontrol edin. Ünitenin çalışma zarfına uyulup uyulmadığını kontrol edin. Soğutma solenoid valfinin çalışmasını kontrol edin
	Motor sıcaklık sensörü doğru çalışmadı.	Motor sıcaklık sensörünün okumalarını kontrol edin ve Ohmik değeri kontrol edin. Doğru bir okumada, ortam sıcaklığı yüzlerce Ohm civarında olmalıdır. Sensörün elektronik kart ile elektrik bağlantısını kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.4 Kompresör VFD A3 alarmı

Bu alarm invertörün kritik bir alarm için tetiklendiğini gösterir

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx offA3VfdFault Alarm günlüğündeki dize: ± Cx offA3VfdFault Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx offA3VfdFault	A3 Alarmı	Daikin Servis referansınızla iletişime geçin
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.5 Yoğunlaşma Basıncı sensörü arızası

Bu alarm yoğunlaşma basıncı transdüserinin doğru çalışmadığını gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: CxCmp1 OffCndPressSen Alarm günlüğündeki dize: ± CxCmp1 OffCndPressSen Alarm anlık görüntüsündeki dize CxCmp1 OffCndPressSen	Sensör bozuldu.	Sensörün sağlamlığını kontrol edin. kPa cinsinden basınç değerleriyle ilgili mVolt (mV) aralığılarındaki bilgilere göre sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin.
	Sensör kısa devre yapmış.	Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin.
	Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Sensörün soğutucu akışkan devresi borusuna doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Transdüler, valfin iğnesinden geçen basıncı algılayabilmelidir.
		Sensörün elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin.
		Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
		Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolarmasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.6 Buharlaşma Basıncı sensörü arızası

Bu alarm buharlaşma basıncı transdülerinin doğru çalışmadığını gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: CxCmp1 EvapPressSen Alarm günlüğündeki dize: ± CxCmp1 EvapPressSen Alarm anlık görüntüsündeki dize CxCmp1 EvapPressSen	Sensör bozuldu.	Sensörün sağlamlığını kontrol edin. kPa cinsinden basınç değerleriyle ilgili mVolt (mV) aralığıındaki bilgilere göre sensörlerin doğru çalıştığını kontrol edin.
	Sensör kısa devre yapmış.	Bir direnç ölçümü ile sensörün kısa devre yapıp yapmadığını kontrol edin.
	Sensör doğru bağlanmamış (açık).	Sensörün soğutucu akışkan devresi borusuna doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Transdüler, valfin iğnesinden geçen basıncı algılayabilmelidir.
		Sensörün elektrik kontaklarında su veya nem olup olmadığını kontrol edin.
		Elektrik konnektörlerinin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
		Elektrik şemasına göre doğru sensör kablolarmasını da kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.7 EXV Sürücü Hatası (sadece klima üniteleri)

Bu alarm EXV Sürücüsünde anormal bir durum olduğunu gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre derhal durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx OffEXVDrvError Alarm günlüğündeki dize: ± Cx OffEXVDrvError Alarm anlık görüntüsündeki dize	Donanım Hatası	Sorunun çözülmesi için servis kuruluşunuzla iletişime geçin.

Cx OffExVDrvError		
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.8 Arıza Başlatma Düşük Basınç

Bu alarm, kompresör başlangıcında buharlaşma basıncının veya yoğuşma basıncının kompresör başlangıcındaki minimum sabit limitin altında olduğunu gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx OffStartFailEvpPrLo Alarm günlüğündeki dize: ± Cx OffStartFailEvpPrLo Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx OffStartFailEvpPrLo	Ortam sıcaklığı çok düşük (Klima üniteleri)	Bu makinenin çalışma zarfını kontrol edin.
	Devre soğutucu akışkan yükü çok düşük	Soğutucu akışkan yükünü kontrol edin. Bir yoklama cihazı kullanarak gaz kaçışı olup olmadığını kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.9 Fan VFD Aşırı Akım

Bu alarm invertör akımının bir güvenlik limitini aştığını ve bileşenlere zarar gelmesini önlemek için invertörün durdurulması gerektiğini gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx Cmp1 OffVfdOverCurr Alarm günlüğündeki dize: ± Cx Cmp1 OffVfdOverCurr Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx Cmp1 OffVfdOverCurr	Ortam sıcaklığı çok yüksek.	Ünitenin tam yükte çalışıp çalışamayacağını görmek için ünite seçimini kontrol edin.
		Tüm fanların doğru çalışıp çalışmadığını ve yoğuşma basıncını uygun seviyede tutup tutmadığını kontrol edin.
		Daha düşük bir yoğuşma basıncı sağlamak için kondansatör serpantinlerini temizleyin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.10 Yüksek Tahliye Sıcaklığı Alarmı

Bu alarm, kompresörün tahliye portundaki sıcaklığın kompresörün mekanik parçalarında hasara neden olabilecek bir maksimum limiti aşğını gösterir.



Bu alarm oluştuğunda kompresörün karteri ve tahliye boruları çok ısınabilir. Bu durumda kompresör ve tahliye boruları ile temas ederken dikkatli olun.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı.	Sıvı enjeksiyon solenoid valfi doğru çalışmıyor.	Kontrolör ile sıvı enjeksiyon solenoid valfi arasındaki elektrik bağlantısını kontrol edin.

Kompresör artık yükleme yapmıyor veya hatta boşaltma yapmıyor, devre durduruldu. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cxcmp1 OffDischTmpHi Alarm günlüğündeki dize: ± CxCmp1 OffDischTmpHi Alarm anlık görüntüsündeki dize CxCmp1 OffDischTmpHi	Sıvı enjeksiyon deliği küçüktür.	Solenoid bobinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin	
		Dijital çıktıının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.	
		Sıvı enjeksiyon solenoidi etkinleştirildiğinde sıcaklığın limitler arasında kontrol edilip edilemeyeceğini kontrol edin.	
Sıfırlama		Etkinleştirildiğinde tahliye sıcaklığını gözlemleyerek sıvı enjeksiyon hattının tıkalı olmadığını kontrol edin.	
Tahliye sıcaklık sensörü doğru çalışmıyor.		Tahliye sıcaklığının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin	
Notlar			
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

5.6.11 Yüksek Motor Akımı Alarmı

Bu alarm, kompresör emilen akımının önceden tanımlanmış bir limiti aştığını gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Kompresör artık yükleme yapmıyor veya hatta boşaltma yapmıyor, devre durduruldu. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: CxCmp1 OffMtrAmpsHi Alarm günlüğündeki dize: ± CxCmp1 OffMtrAmpsHi Alarm anlık görüntüsündeki dize CxCmp1 OffMtrAmpsHi	Ortam sıcaklığı çok yüksek (Klima üniteleri)	Ünitenin tam yükte çalışıp çalışmamayağını görmek için ünite seçimini kontrol edin. Tüm fanların doğru çalışıp çalışmadığını ve yoğunlaşma basıncını uygun seviyede tutup tutmadığını kontrol edin (Klima üniteleri). Daha düşük yoğunlaşma basıncı sağlamak için kondansatör serpantinlerini temizleyin (Klima üniteleri).
Yanlış kompresör modeli seçilmiştir.		Bu ünite için kompresör modelini kontrol edin.
Notlar		
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.12 Yüksek Motor Sıcaklığı Alarmı

Bu alarm, motor sıcaklığının güvenli çalışma için maksimum sıcaklık limitini aştığını gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Kompresör artık yükleme yapmıyor veya hatta boşaltma yapmıyor, devre durduruldu. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cxcmp1 OffMotorTempHi Alarm günlüğündeki dize: ± CxCmp1 OffMotorTempHi Alarm anlık görüntüsündeki dize CxCmp1 OffMotorTempHi	Yetersiz motor soğutması.	Soğutucu akışkan yükünü kontrol edin. Ünitenin çalışma zarfına uyulup uyulmadığını kontrol edin.
Motor sıcaklık sensörü doğru çalışmadi.		Motor sıcaklık sensörünün okumalarını kontrol edin ve Ohmik değeri kontrol edin. Doğru bir okumada, ortam sıcaklığı yüzlerce Ohm civarında olmalıdır. Sensörün elektronik kart ile elektrik bağlantısını kontrol edin.
Notlar		
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.13 Yüksek Yağ Basıncı Diferansiyel Alarmı

Bu alarm yağ filtresinin tıkalı olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: $Cx\text{Cmp1 OffOilPrDiffHi}$ Alarm günlüğündeki dize: $\pm Cx\text{Cmp1 OffOilPrDiffHi}$ Alarm anlık görüntüsündeki dize $Cx\text{Cmp1 OffOilPrDiffHi}$	Yağ filtresi tıkalı.	Yağ filtresini değiştirin.
	Yağ Basınç Transdüseri yanlış okuyor.	Yağ Basınç Transdüseri değerlerini bir göstergе ile kontrol edin.
	Yoğunlaşma Basıncı Transdüseri yanlış okuyor.	Yoğunlaşma Basıncı Transdüseri okumalarını bir göstergе ile kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.14 Yüksek Basınç alarmı

Bu alarm, Yoğunlaşma doymuş sıcaklığının Maksimum yoğunlaşma doymuş sıcaklığının üzerine çıkması ve kontrolün bu durumu telafi edememesi durumunda üretilir. Maksimum kondansatör doymuş sıcaklığı 68,5 °C'dir fakat evaporatör doymuş sıcaklığı negatif olduğunda düşebilir.

Yüksek kondansatör suyu sıcaklığında çalışan su soğutmalı soğutma gruplarında, yoğunlaşma doymuş sıcaklığı maksimum kondansatör doymuş sıcaklığını aşarsa, bu durum bu çalışma aralığında kabul edilebilir sayıldığından, devre ekranда herhangi bir bildirim olmadan kapatılır.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Kompresör artık yükleme yapmıyor veya hatta boşaltma yapmıyor, devre durduruldu. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: $Cx\text{Cmp1 OffCndPressHi}$ Alarm günlüğündeki dize: $\pm Cx\text{Cmp1 OffCndPressHi}$ Alarm anlık görüntüsündeki dize $Cx\text{Cmp1 OffCndPressHi}$	Bir veya daha fazla kondansatör fanı doğru çalışmıyor (Klima üniteleri).	Fan korumalarının etkinleştirilip etkinleştirilmemişini kontrol edin. Fanların serbestçe dönebildiğini kontrol edin. Üflenen havanın serbestçe dışarı atılması önünde herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin.
	Kirli veya kısmen tıkanmış kondansatör bobini (Klima üniteleri).	Her türlü engeli kaldırın; Kondansatör bobinini yumuşak fırça ve üfleyici kullanarak temizleyin.
	Kondansatörün giriş havası sıcaklığı çok yüksek (Klima üniteleri).	Kondansatör girişinde ölçülen hava sıcaklığı, soğutma grubunun çalışma aralığında (çalışma zarfı) belirtilen limiti aşmamalıdır. Ünitenin kurulduğu yeri kontrol edin ve aynı ünitenin fanlarından veya hatta sonraki soğutma gruplarının fanlarından üflenen sıcak havanın kısa devre yapmadığını kontrol edin (Doğru kurulum için IOM'yi kontrol edin).
	Bir veya daha fazla kondansatör fanı yanlış yöne dönüyor (Klima üniteleri). Üniteye aşırı soğutucu akışkan yükü.	Fanların elektrik bağlantısında doğru faz sırasını (L1, L2, L3) kontrol edin. Dolaylı olarak doğru soğutucu akışkan yükünü kontrol etmek için sıvı alt soğutmasını ve emme aşırı ıslımmasını kontrol edin. Gerekirse, tüm şarjı tartmak ve değerin ünite etiketindeki kg göstergesi ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için tüm soğutma grubunu geri alın.
Sıfırlama	Yoğunlaşma basıncı transdüseri doğru çalışmıyor.	Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.15 Düşük Basınç alarmı

Bu alarm, buharlaşma basıncının Düşük Basınç Boşaltma değerinin altına düşmesi ve kontrolün bu durumu telafi edememesi durumunda üretilir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Kompresör artık yükleme yapmaz veya hatta boşaltma yapmaz, devre derhal durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cxcmp1 OffEvpPressLo Alarm günlüğündeki dize: ± Cxcmp1 OffEvpPressLo Alarm anlık görüntüsündeki dize Cxcmp1 OffEvpPressLo	Fan kademelendirmesi (klima üniteleri) gibi geçici durum. Soğutucu akışkan yükü düşük.	Durum EXV kontrolü tarafından kurtarılana kadar bekleyin Flaş gaz olup olmadığını görmek için sıvı hattı üzerindeki gözetleme camını kontrol edin. Şarjin doğru olup olmadığını görmek için alt soğutmayı ölçün.
	Koruma limitleri müşteri uygulamasına uyacak şekilde ayarlanmamıştır.	Düşük basınç tutma limitini değerlendirmek için evaporatör yaklaşımını ve ilgili su sıcaklığını kontrol edin.
	Yüksek Evaporatör Yaklaşımı.	Evaporatörü temizleyin Isı eşanjörüne akan sıvının kalitesini kontrol edin. Glikol yüzdesini ve türünü (etilenik veya propilenik) kontrol edin
	Su ısı eşanjörüne su akışı çok düşük.	Su akışını artırın. Evaporatör su pompasının gerekli su akışını sağlayarak doğru çalıştığını kontrol edin.
	Buharlaşma basıncı transdüseri doğru çalışmıyor.	Sensörün doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve okumaları bir göstergede kalibre edin.
	EEXV doğru çalışmıyor. Yeterince açılmıyor ya da ters yönde hareket ediyor.	Ulaşılan basınç limiti için tahliyenin tamamlanıp tamamlanamayacağını kontrol edin; Genleşme valfi hareketlerini kontrol edin. Bağlantı şemasındaki valf sürücüsü bağlantısını kontrol edin. Her bir sarginın direncini ölçün, 0 Ohm'dan farklı olmalıdır.
	Su sıcaklığı düşük	Giriş suyu sıcaklığını artırın. Düşük basınç emniyet ayarlarını kontrol edin.
Sıfırlama	Klima üniteleri	Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.16 Düşük Basınç Oranı Alarmı

Bu alarm, buharlaşma ve yoğunlaşma basıncı arasındaki oranın kompresör hızına bağlı olan bir limitin altında olduğunu gösterir ve kompresöre uygun yağlama yapılmasını sağlar.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cxcmp1 OffPrRatioLo Alarm günlüğündeki dize: ± Cxcmp1 OffPrRatioLo Alarm anlık görüntüsündeki dize Cxcmp1 OffPrRatioLo	Kompresör minimum sıkıştırmayı geliştiremiyor.	Fan ayar noktasını ve ayarlarını kontrol edin, çok düşük olabilir (Klima üniteleri). Kompresör emilen akımını ve deşarj aşırı ısısını kontrol edin. Kompresör hasar görebilir. Emme/basma basınç sensörlerinin doğru çalıştığını kontrol edin. Dahili tahliye valfinin önceki çalışma sırasında açılmadığını kontrol edin (ünite geçmişini kontrol edin). Not: Basma ve emme basıncı arasındaki fark 22 bar'a aşarsa, dahili tahliye valfi açılır ve değiştirilmesi gereklidir. Kapı rotorlarını/vidalı rotoru olası hasarlara karşı inceleyin. Soğutma kulesi veya üç yollu valflerin doğru çalışıp çalışmadığını ve doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar

Yerel HMI	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ağ	<input checked="" type="checkbox"/>	
Otomatik	<input type="checkbox"/>	

5.6.17 Maksimum Yeniden Başlatma Alarmı Sayısı

Bu alarm, kompresör çalıştırıktan sonra art arda üç kez buharlaşma basıncının çok uzun süre minimum limitin altında kaldığını gösterir

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx OffNbrRestarts Alarm günlüğündeki dize: ± Cx OffNbrRestarts Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx OffNbrRestarts	Ortam sıcaklığı çok düşük	Bu makinenin çalışma zarfını kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.18 Mekanik Yüksek Basınç Alarmı

Bu alarm, kondansatör basıncı mekanik yüksek basınç limitinin üzerine çıktığında üretilir ve bu cihazın tüm yardımcı rölelerle giden güç kaynağını açmasına neden olur. Bu, kompresörün ve bu devredeki diğer tüm aktüatörlerin derhal kapanmasına neden olur.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Kompresör artık yükleme yapmıyor veya hatta boşaltma yapmıyor, devre durduruldu. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: CxCmp1 OffMechPressHi Alarm günlüğündeki dize: ± CxCmp1 OffMechPressHi Alarm anlık görüntüsündeki dize CxCmp1 OffMechPressHi	Bir veya daha fazla kondansatör fanı doğru çalışmıyor (Klima üniteleri). Kirli veya kısmen tıkanmış kondansatör bobini (Klima üniteleri). Kondansatörün giriş havası sıcaklığı çok yüksek (Klima üniteleri).	Fan korumalarının etkinleştirilip etkinleştirilmemiğini kontrol edin. Fanların serbestçe dönebildiğini kontrol edin. Üflenen havanın serbestçe dışarı atılması önünde herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin. Her türlü engeli kaldırın. Kondansatör bobinini yumuşak fırça ve üfleyici kullanarak temizleyin. Kondansatör girişinde ölçülen hava sıcaklığı, soğutma grubunun (klima üniteleri) çalışma aralığında (çalışma zarfı) belirtilen limiti aşmamalıdır.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bu alarmın sıfırlanması için yüksek basınç anahtarı üzerinde manuel bir işlem yapılması gereklidir.

5.6.19 Başlangıçta Basınç Yok Alarmı

Bu alarm, evaporatördeki veya kondansatördeki basıncın 35kPa'dan düşük olduğu, dolayısıyla devrede potansiyel olarak soğutucu akışkan bulunmadığı bir durumu belirtmek için kullanılır.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Kompresör başlamıyor.	Evaporatör veya kondansatör basıncı 35kPa'nın altında	Transdülerlerin kalibrasyonunu uygun bir ölçü aleti ile kontrol edin.

Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx OffNoPressAtStart Alarm günlüğündeki dize: ± Cx OffNoPressAtStart Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx OffNoPressAtStart		Transdüler kablolarını ve okumayı kontrol edin.
		Soğutucu akışkan şarjını kontrol edin ve uygun değere ayarlayın.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.20 Başlangıçta Basınç Değişimi Yok Alarmı

Bu alarm, kompresörün başlatılmadığını veya başlatıldıktan sonra buharlaşma veya yoğunlaşma basınçlarında belirli bir minimum değişim yaratamadığını gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx OffNoPressChgStart Alarm günlüğündeki dize: ± Cx OffNoPressChgStart Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx OffNoPressChgStart	Kompresör çalışmıyor	Başlatma sinyalinin sürücüye doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
	Kompresör yanlış yöne dönüyor.	Elektrik şemasına göre kompresöre giden fazların (L1, L2, L3) doğru sıralandığını kontrol edin.
	Soğutucu akışkan devresinde soğutucu akışkan yok.	Invertör doğru dönüş yönü ile uygun şekilde programlanmamış
	Buharlaşma veya yoğunlaşma basınç transdülerlerinin doğru çalışmaması.	Buharlaşma veya yoğunlaşma basınç transdülerlerinin doğru çalıştığını kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

5.6.21 Giriş voltajında aşırı voltaj alarmı

Bu alarm, soğutma grubu besleme voltajının bileşenlerin doğru çalışmasını sağlayan maksimum limiti aştığını gösterir. Bu, elbette ana güç bağılı olan invertördeki DC voltajına bakılarak tahmin edilir.



Bu arızanın giderilmesi için bu ünitenin güç kaynağına doğrudan müdahale edilmesi gereklidir.
Güç kaynağına doğrudan müdahale edilmesi, elektrik çarpmasına, yanıklara ve hatta ölüme neden olabilir. Bu işlem yalnızca eğitimli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Şüphe durumunda bakım şirketinizle iletişime geçin.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx OffOverVoltage-AC Alarm günlüğündeki dize: ± Cx OffOverVoltage-AC Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx OffOverVoltage-AC	Soğutma grubu ana güç kaynağında hataya neden olan bir tepe noktası oluştu.	Ana güç kaynağının bu soğutma grubu için kabul edilebilir tolerans dahilinde olup olmadığını kontrol edin
	Microtech üzerindeki ana güç kaynağı ayarı, kullanılan güç kaynağı ile uygun değildir (Klima üniteleri).	soğutma grubuna giden güç kaynağını ölçün ve Microtech HMI'da uygun değeri seçin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Voltaj kabul edilebilir bir limite düşürüldüğünde alarm otomatik olarak silinir.

5.6.22 DC doğrultulmuş voltaj üzerinde aşırı voltaj alarmı

Bu alarm, soğutma grubu besleme voltajının bileşenlerin doğru çalışmasını sağlayan maksimum limiti aştığını gösterir. Bu, elbette ana güç bağılı olan invertördeki DC voltajına bakılarak tahmin edilir.



Bu arızanın giderilmesi için bu ünitenin güç kaynağına doğrudan müdahale edilmesi gereklidir.
Güç kaynağına doğrudan müdahale edilmesi, elektrik çarpmasına, yanıklara ve hatta ölüme neden olabilir. Bu işlem yalnızca eğitimli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Şüphe durumunda bakım şirketine sizle iletişime geçin.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx OffOverVoltage-DC Alarm günlüğündeki dize: ± Cx OffOverVoltage-DC Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx OffOverVoltage-DC	Soğutma grubu ana güç kaynağında hataya neden olan bir tepe noktası oluştu. Microtech üzerindeki ana güç kaynağı ayarı, kullanılan güç kaynağı ile uygun değildir (Klima uniteleri).	Ana güç kaynağının bu soğutma grubu için kabul edilebilir tolerans dahilinde olup olmadığını kontrol edin Soğutma grubuna giden güç kaynağını ölçün ve Microtech HMI'da uygun değeri seçin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Voltaj kabul edilebilir bir limite düşürüldüğünde alarm otomatik olarak silinir.

5.6.23 Giriş voltajında düşük voltaj alarmı

Bu alarm, soğutma grubu besleme voltajının bileşenlerin doğru çalışmasını sağlayan minimum limiti aştığını gösterir.



Bu arızanın giderilmesi için bu ünitenin güç kaynağına doğrudan müdahale edilmesi gereklidir.
Güç kaynağına doğrudan müdahale edilmesi, elektrik çarpmasına, yanıklara ve hatta ölüme neden olabilir. Bu işlem yalnızca eğitimli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Şüphe durumunda bakım şirketine sizle iletişime geçin.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx OffUnderVoltage-AC Alarm günlüğündeki dize: ± Cx OffUnderVoltage-AC Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx OffUnderVoltage-AC	Soğutma grubu ana güç kaynağında hataya neden olan bir kesinti meydana gelmiştir. Microtech üzerindeki ana güç kaynağı ayarı, kullanılan güç kaynağı ile uygun değildir (Klima uniteleri).	Ana güç kaynağının bu soğutma grubu için kabul edilebilir tolerans dahilinde olup olmadığını kontrol edin Soğutma grubuna giden güç kaynağını ölçün ve Microtech HMI'da uygun değeri seçin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Voltaj kabul edilebilir bir limite yükseltiliğinde alarm otomatik olarak silinir.

5.6.24 DC doğrultulmuş voltaj üzerinde düşük voltaj alarmı

Bu alarm, soğutma grubu besleme voltajının bileşenlerin doğru çalışmasını sağlayan minimum limiti aştığını gösterir.



Bu arızanın giderilmesi için bu ünitenin güç kaynağına doğrudan müdahale edilmesi gereklidir.
Güç kaynağına doğrudan müdahale edilmesi, elektrik çarpmasına, yanıklara ve hatta ölüme neden olabilir. Bu işlem yalnızca eğitimli kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Şüphe durumunda bakım şirketine sizle iletişime geçin.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Devre durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx OffUnderVoltage-DC Alarm günlüğündeki dize: ± Cx OffUnderVoltage-DC Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx OffUnderVoltage-DC	Soğutma grubu ana güç kaynağında hataya neden olan bir kesinti meydana gelmiştir. Microtech üzerindeki ana güç kaynağı ayarı, kullanılan güç kaynağı ile uygun değildir (Klima uniteleri).	Ana güç kaynağının bu soğutma grubu için kabul edilebilir tolerans dahilinde olup olmadığını kontrol edin Soğutma grubuna giden güç kaynağını ölçün ve Microtech HMI'da uygun değeri seçin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Voltaj kabul edilebilir bir limite yükseltiliğinde alarm otomatik olarak silinir.

5.6.25 VFD İletişim Arızası

Bu alarm, kompresör ile invertör arasında bir iletişim sorunu olduğunu gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Kompresör artık yüklenmez, devre hemen durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: CxCmp1 OffVfdCommFail Alarm günlüğündeki dize: ± CxCmp1 OffVfdCommFail Alarm anlık görüntüsündeki dize CxCmp1 offVfdCommFail	RS485 ağı doğru şekilde kablolanmamış.	Ünite kapalıken RS485 ağının iletkenliğini kontrol edin. Kablo bağlantı şemasında gösterildiği gibi ana kontrolörden son invertöre kadar iletkenlik olmalıdır.
	Modbus iletişimini doğru çalışmıyor.	Invertör adreslerini ve RS485 ağındaki tüm ek cihazların adreslerini kontrol edin (örneğin enerji sayacı). Tüm adresler farklı olmalıdır.
	Modbus arayüz kartı arızalı olabilir	Bu olasılığı değerlendirmek ve gerekirse panoyu değiştirmek için servis kuruluşunuza danışın.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	İletişim yeniden kurulduğunda alarm otomatik olarak silinir.

5.6.26 Fanlar Modbus İletişim Hatası

Bu alarm, devrenin tüm fanlarında bir iletişim sorunu olduğunu gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Kapalı. Fanlar çalışmaz, devre hemen durdurulur. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx FanCommFail Alarm günlüğündeki dize: ± Cx FanCommFail Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx FanCommFail	RS485 ağı doğru şekilde kablolanmamış.	Ünite kapalıken RS485 ağının iletkenliğini kontrol edin. Kablo bağlantı şemasında gösterildiği gibi ana kontrolörden son fana kadar iletkenlik olmalıdır.
	Modbus iletişimini doğru çalışmıyor.	Fan adreslerini kontrol edin. Tüm adresler farklı olmalıdır.
	Fanlara güç verilmiyor	Fanlara doğru şekilde güç verilip verilmeyi kontrol edin.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	İletişim yeniden kurulduğunda alarm otomatik olarak silinir.

5.6.27 Fan Arızası

Bu alarm, devrenin her fanında bir sorun olduğunu gösterir.

Belirti	Neden	Çözüm
Devre durumu Açık. Kompresör normal şekilde çalışmaya devam eder. Kontrolörün ekranında zil simgesi hareket ediyor. Alarm listesindeki dize: Cx FanAlm Alarm günlüğündeki dize: ± Cx FanAlm Alarm anlık görüntüsündeki dize Cx FanAlm	Devrenin her fanında bir sorun var	Güçü kapatıp birkaç dakika sonra tekrar açarak hatayı gidermeye çalışın.
Sıfırlama		Notlar
Yerel HMI Ağ Otomatik	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Bir servis mühendisi her bir fan VFD tarafından sağlanan alarm mesajı hmasını kontrol edebilir.

Bu yayın sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup Daikin Applied Europe S.p.A. için bağlayıcı bir teklif teşkil etmez. Daikin Applied Europe S.p.A. bu yayının içeriğini kendi bilgisi dahilinde derlemiştir. İçeriğinin ve burada sunulan ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğu konusunda açık veya zimni hiçbir garanti verilmemektedir. Teknik özellikler önceden haber verilmeksızın değiştirilebilir. Sipariş sırasında iletilen verilere bakın. Daikin Applied Europe S.p.A., bu yayının kullanımı ve/veya yorumlanmasıından kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan en geniş anlamda doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarar için her türlü sorumluluğu açıkça reddeder. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin Applied Europe S.p.A.'ya aittir.

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00072 Ariccia (Roma) - İtalya

Tel: (+39) 06 93 73 11 - Faks: (+39) 06 93 74 014

<http://www.daikinapplied.eu>