



Uzstādīšanas, ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmata
D-EIMWC01208-17LV

EWQ090G Ūdens dzesēšanu ritināšanas dzesētāji

EWLQ090G Kondensators mazāk

EWHQ100G → EWHQ400G Siltumsūkņu ritināšanas dzesētāji

Dzesētājs: R410A



Oriģinālo instrukciju tulkojums





Šī rokasgrāmata ir būtisks palīgmateriāls kvalificētam personālam, bet tā neaizstāj šādu personālu.

! RŪPIGĀ IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU PIRMS ŠĪS IEKĀRTAS UZSTĀDIŠANAS UNDARBINĀŠANAS NEPAREIZA UZSTĀDIŠANA VAR IZRAISĪT ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENU, īSLĒGUMU, DZESĒTĀMELAS NOPLŪDI, AIZDEGŠANOS VAI CITUS IEKĀRTAS BOJĀJUMUS VAI IVEINOJUMUS CILVĒKIEM.
IEKĀRTU DRĪKST UZSTĀDĪT TIKAI PROFESIONĀLS OPERATORS VAI TEHNİKIS.
IEKĀRTU DRĪKST DARBINĀT TIKAI KVALIFICĒTS UN APMĀCĪTS PROFESIONĀLIS.
**IERĪCES LIETOŠĀNAI JĀBŪT SASKĀNĀ AR VALSTS LIKUMIEM
KATEGORISKAI AIZLIEGTS UZSTĀDĪT UN DARBINĀT IEKĀRTU, JA
VISAS ŠÍS ROKASGRĀMATAS INSTRUKCIJAS NAV SKAIDRAS.**
JA IR NESKAIDRĪBAS, KONTAKTĒJETIES AR RAŽOTĀJU.

Saturs

Šī iekārta ir ūdens dzesētājs un/vai siltumsūknis, kura funkcija ir atdzesēt/uzsildīt ūdeni (vai ūdens un glikola maiņjumu), ievērojot tālāk norādīto informāciju. Iekārta darbojas, saspiežot, kondensējot un iztvaicējot aukstumnesēja gāzi, saskānā ar Karno ciklu. Iekārtas sastāvā atkarībā no darbības režīma ir šādas daļas.

Dzesēšanas vai kondensācijas režīms.

- Viens vai vairāki cirkulācijas kompresori, kas paaugstina aukstumnesēja gāzes spiedienu no tvaika spiediena līdz kondensācijas spiedienam.
- Kondensators, kur aukstumnesēja gāze augstā spiedienā kondensējas, tādējādi uzsildot ūdeni.
- Izplešanās vārsts, kas samazina kondensētā šķidruma aukstumnesēja spiedienu no kondensācijas spiediena līdz tvaika spiedienam.
- Iztvaicētājs, kur zema spiediena šķidruma aukstumnesējs iztvaiko, tādējādi atdzesējot ūdeni.

Uzsildīšanas režīms jeb siltumsūknis.

- Viens vai vairāki cirkulācijas kompresori, kas paaugstina aukstumnesēja gāzes spiedienu no tvaika spiediena līdz kondensācijas spiedienam.
- Četru ceļu vārsts, kas aktivizē dzesēšanas cikla inversiju.
- Siltummainis, kurā aukstumnesējs kondensējas, tādējādi uzkarsējot ūdeni.
- Izplešanās vārsts, kas samazina kondensētā šķidruma spiedienu no kondensācijas spiediena līdz tvaika spiedienam.
- Siltummainis, kurā zema spiediena aukstumnesējs iztvaiko, tādējādi atdzesējot ūdeni.
- Siltummaiņu darbības režīmus var mainīt ar četru ceļu vārstu, tādējādi iekārtas uzsildīšanas vai dzesēšanas režīmu var uzstādīt atkarībā no sezonas.

Vispārīga informācija

⚠ Visiem iekārtas komponentiem ir pievienotas elektroinstalācijas shēmas, apstiprināti rasējumi, plāksnīte ar ražotāja nosaukumu un DoC (atbilstības deklarācija). Visi šie dokumenti satur šīs iekārtas tehniskos datus un **UN IR NEATNEMAMA ŠÍS ROKASGRĀMATAS SASTĀVDĀLA.**

Ja rokasgrāmatā ietvertā informācija jebkādā veidā nesakrīt ar aprīkojuma dokumentiem, meklējet informāciju transporta vienībā noteiktajos dokumentos. Ja ir radušās jebkādas neskaidrības, vērsieties pie ražotāja.

Šī rokasgrāmata paredzēta, lai uzstādīšanas veicējs un kvalificēts operators varētu nodrošināt pareizu iekārtas nodošanu ekspluatācijā, darbību un uzturēšanu bez kaitējuma cilvēkiem vai dzīvniekiem.

Iekārtas pieņemšana

Pirms uzstādīšanas pēdējā posma iekārta rūpīgi jāpārbauda, lai novērstu jebkādus iespējamos bojājumus. Visām pavadzīmē minētajām sastāvdāļām jābūt pārbaudītām.

Ja iekārtai ir bojājumi, nenonemiet bojātās detaļas, bet nekavējoties ziņojiet par bojājuma veidu un pakāpi pārvadātājam, pieprasot noskaidrot tā iespējamos iemeslus, un ražotājam, ja iespējams, nosūtot bojājuma fotogrāfijas, kuras var palīdzēt noskaidrot, kas par to ir atbildīgs.

Bojājumu nav atlauts novērst, pirms pārvadātājs un ražotājs nav noteikuši tā cēloni.

Pirms iekārtas uzstādīšanas pārliecinieties, vai tās modelis un strāvas padeves spriegums atbilst informācijai, kas norādīta uz plāksnītes ar ražotāja nosaukumu. Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kas radušies pēc iekārtas pieņemšanas.

Uzglabāšana

Iekārtu uzglabājot pirms uzstādīšanas, tai nedrīkst pastāvīgi pieķūt putekļi, lietus, tieši saules stari, kā arī korozīvas vielas.

Kaut gan iekārta ir nosegta ar karstumu aizturošu pārklāju, tas nav paredzēts ilgstošai lietošanai un to ir jānonem, tādējādi iekārta ir nogādāta nepieciešamajā vietā. Iekārta jānosedz ar brezenta vai cita ilgstošai glabāšanai piemērota materiāla pārklāju.

Glabāšanas apstākļi.

Minimālā apkārtējās vides temperatūra: -20 °C

Maksimālā apkārtējās vides temperatūra: +42 °C

Maksimālais relatīvais mitrums 95 % bez kondensācijas.

Ja iekārtai glabā temperatūrā, kas ir zemāka par minimālo apkārtējās vides temperatūru, tās sastāvdāļas var sabojāties, bet apstākļos, kuros temperatūra pārsniedz maksimālo apkārtējās vides temperatūru, drošības vārsti var atvērties, tādējādi aukstumnesējs noklūs atmosfērā.

Kondensācijas mitrums var bojāt elektriskos komponentus.


Darbināšana

Iekārtas darbināšana nepiemērotos apstākļos var radīt tai bojājumus.


Ja ir radušās jebkādas neskaidrības, vērsieties pie ražotāja.

1. zīmējums - apzīmējumi uz elektrosadales paneļa (Standarta*)

Vienķēdes shēma

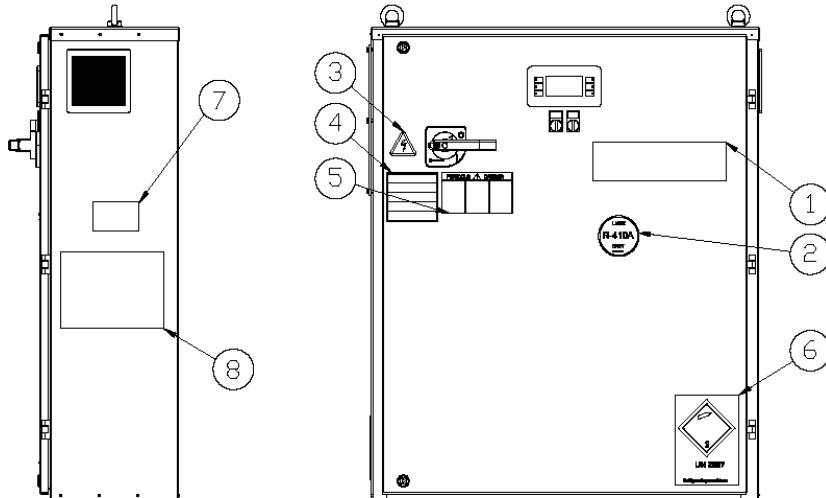

Divķēžu shēma

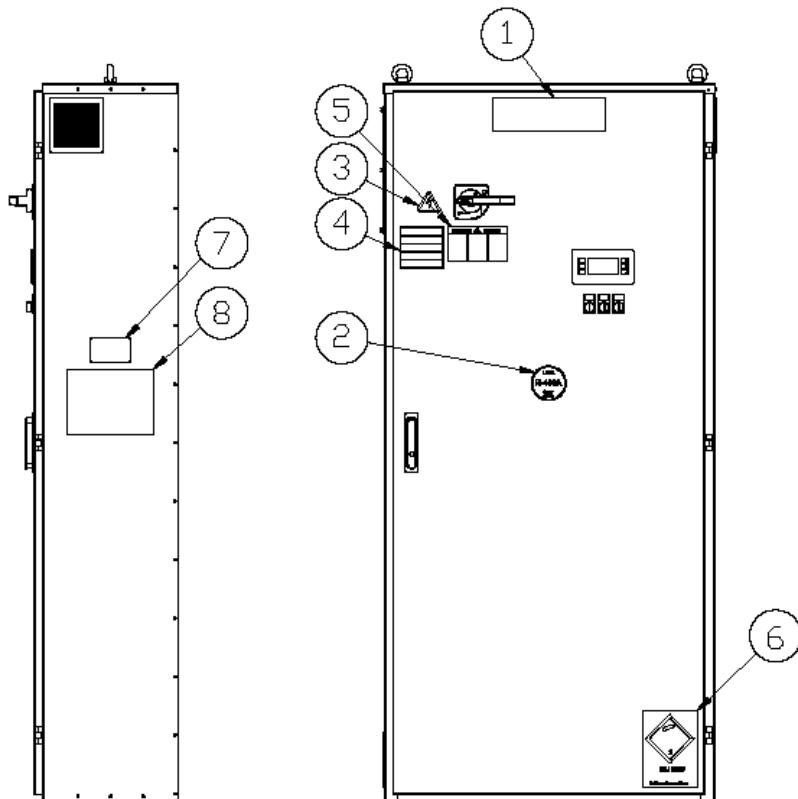


Apzīmējumi

1 – ražotāja logotips	5 – brīdinājuma zīme par elektriskās strāvas bīstamību
2 – elektrības ķēžu dzesētājvielas veids	6 – neuzliesmojošas gāzes zīme
3 – brīdinājuma zīme par elektrības bīstamību	7 – dati par shēmu
4 – brīdinājums par elektrības kabeļu nostiprināšanu	8 - norādes par iekārtas pārkraušanu/pacelšanu

*Visas plāksnes, izņemot plāksni ar nosaukumu, var būt novietotas citādi atkarībā no iekārtas modeļa un funkcijām.

2. zīmējums - norādījumi attiecībā uz darbību

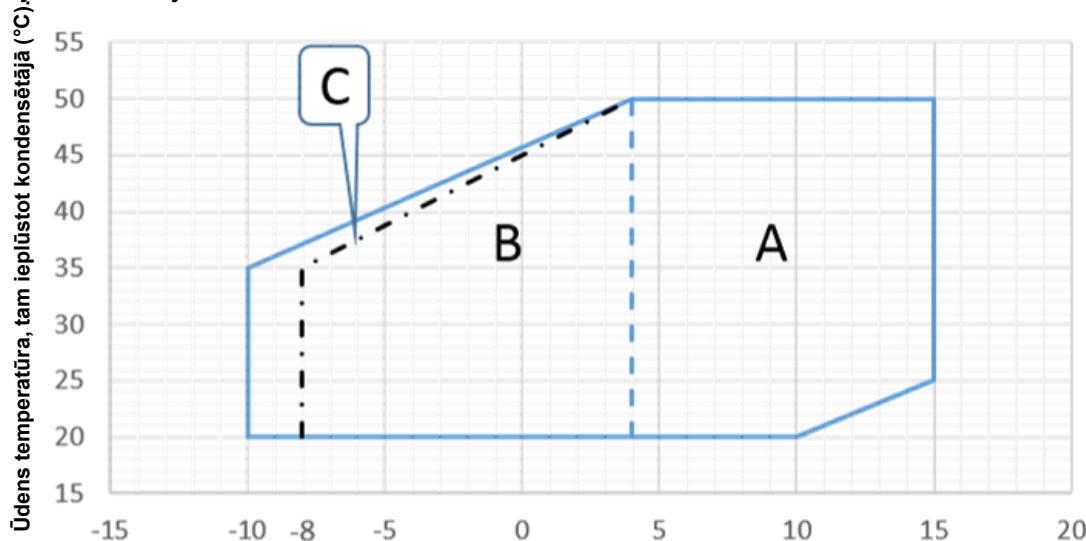

Ūdens temperatūra, tam izplūstot no iztvaicētāja (°C).

A – darbināšana ar ūdeni

B - darbināšana ar ūdens un glikola šķīdumu

C – siltumsūkņa darbības ierobežojumi

Drošība

Iekārtai jābūt droši iestiprinātai zemē.
Obligāti jāievēro šādas norādes.

- Aizliegts pieklūt elektriskajiem komponentiem, pirms tam neatverot galveno slēdzi un atslēdzot elektroapgādes avotu.
- Aizliegts pieklūt elektriskajiem komponentiem, neizmantojot komponentiem, neizmantojot izolējošo platformu. Neaiztieciet elektriskos komponentus, ja tiem piekļuvīs ūdens un/vai mitrums.
- Asas malas var radīt ievainojumus. Izvairieties no tieša kontakta un izmantojet piemērotu aizsargierīci.
- Neievietojiet ūdensvada caurulēs cietus, blīvus priekšmetus.
- Ar siltummaiņa pievadu savienotajai ūdensvada caurulei jāpievieno mehānisks filtrs.
- Iekārtai ir augsta spiediena slēdzi un/vai drošības vārsti, kuri ir iebūvēti aukstumnesēja loka augsta, kā arī zema spiediena daļās: **uzmanieties**.

Kategoriski aizliegts nonemt kustīgo daļu aizsargus.

Ja iekārta pēkšni pārstāj darboties, rīkojieties pēc **Vadības paneļa rokasgrāmatā**, kas ir daļa no transporta vienībā noteiktajiem dokumentiem, norādītajām instrukcijām.

Uzstādīšanas un tehniskās apkopes darbus ieteicams neveikt vienatnē.

legūstot ievainojumus vai pasliktinoties pašsajūtai, nepieciešams:

- saglabāt mieru;
- spiest trauksmes pogu , ja tāda atrodas uzstādīšanas telpā, vai atvērt galveno slēdzi,
- nogādāt cietušo siltā vietā tālāk no iekārtas un novietot viņu stabīlā pozā;
- nekavējoties izsaukt ēkas pirmās palīdzības medicīnas darbiniekus vai ātro palīdzību;

- kopā ar cietušo, neatstājot viņu vienu, gaidīt medicīnas darbiniekus, kuriem
- jāsniedz visa nepieciešamā informācija par cietušo.

Novietošana un montāža

Iekārta jānovieto uz izturīga un līdzena pamata. Iezemējumam nepieciešama cementa pamatne, kuras laukumam jābūt lielākam nekā iekārtas laukumam. Pamatnei jāspēj izturēt iekārtas svaru.

Starp iekārtas pamatnes rāmi un tērauda siju cementa pamatni jābūt ierīkoti balstiņiem pret vibrāciju, un tiejāuzstāda pēc iekārtai pievienotā telpiskā rasējuma. Iekārtas pamatnes rāmim jābūt precīzi novietotam taisni, ja nepieciešams, zem balstiņiem pret vibrāciju novietojot starplikas.

Pirms iekārtas sākotnējās iedarbināšanas obligāti jāpārbauda, vai tā ir uzstādīta taisni, izmantojot lāzera līmenrādi vai citu piemērotu rīku. Taisnuma un novietojuma horizontālā leņķī neprecizitāte nedrīkst būt vairāk par 5 mm uz vienu iekārtas daļu un augstāk par septiņiem metriem līdz 7 m un 10 mm uz vienu iekārtas daļu.

Ja iekārta ir uzstādīta vietās, kur tai viegli var pieklūt cilvēki un dzīvnieki, ieteicams tās iežogot, lai novērstu vieglu pieklūvi. Lai uzstādīšanas vietā nodrošinātu iekārtas optimālu darbību, nepieciešams rīkoties saskaņā ar šādām norādēm.

- Jānodrošina izturīga un stabila pamatni, lai samazinātu trokšņa un vibrāciju ietekmi.
- Jāmēģina neuzstādīt iekārtu tādās vietās, kur būtu bīstami veikt tās uzturēšanas darbus, piemēram, paaugstinājumos bez aizsargbarjerām, margām vai tādās vietās, kur pie tās nav pietiekami brīva laukuma piekluvei.

Ievērot minimālo pieklūves laukumu ap iekārtu:

- 1500 mm pie elektrosadales panela;
- 1000 mm citās iekārtas vietās.

Ja ir grūtības atrisināt šādus sarežģījumus, vērsieties pie ražotāja.

Troksnis

Troksni no iekārtas galvenokārt rada kompresoru rotācija.

Katra izmēra iekārtas modeļa trokšņa līmenis ir norādīts pārdošanas dokumentos.

Ja iekārta tiek pareizi uzstādīta, darbināta un uzturēta, tās radītais troksnis nav tik liels, lai pret to būtu nepieciešama īpaša aizsardzības ierīce.

Ja iekārta tiek uzstādīta vietās, kur trokšņa līmeņa regulēšanai ir īpašas prasības, iespējams, ir nepieciešams papildus ierīkot trokšņa samazināšanas ierīces.

Iekārtas pārkraušana un pacelšana


Iekārta jāceļ ļoti uzmanīgi, rīkojoties pēc pacelšanas norādēm, kuras atrodams uz elektroapgādes paneļa. Paceliet iekārtu ļoti lēni, noturot to taisnā pozīcijā.

Centieties iekārtu neatdauzīt un nekrātīt, to paceļot vai iekraujot transportlīdzeklī vai izkraujot no tā, to vilkt un stumt drīkst tikai izmantojot pamatnes rāmi.


Nodrošiniet, lai iekārtā pārvešanas laikā nekustētos, novēršot tās kustēšanos un bojājumu risku. Nelaujiet jebkādai iekārtas daļai nokrist, to iekraujot vai izkraujot. Visām iekārtas daļām ir ar dzeltenu krāsu iezīmēti pacelšanas punkti. Tikai šos punktus drīkst izmanot, paceļot iekārtu, kā parādīts nākamajā zīmējumā. Vēl iekārtu var pārkraut un pacelt tikai ar pacēlēju.

! Pacēlēja trosēm un pamatnes stieniem jāspēj stabili izturēt iekārtas svaru. Pārbaudiet iekārtas svaru, kurš norādīts uz tai piestiprinātās plāksnītes, jo iekārtas daļu svars atšķiras atkarībā no tām nepieciešamajām detaļām.


3. zīmējums - Vienķedes shēmas iekārtas pārkraušana

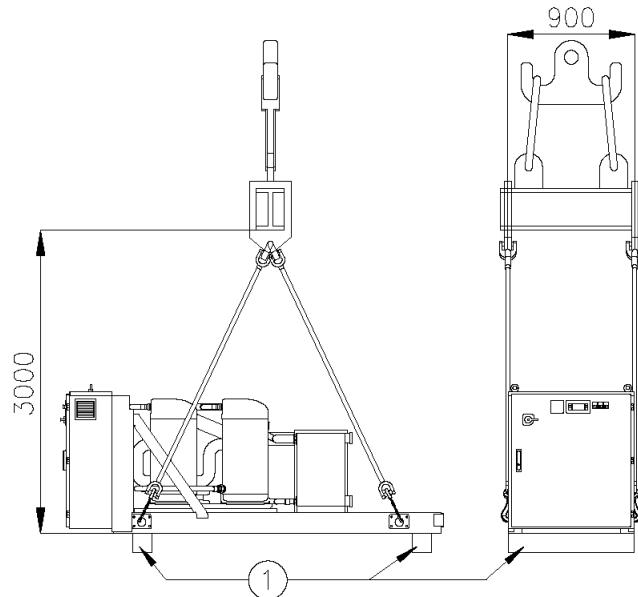


Cits pārkraušanas veids

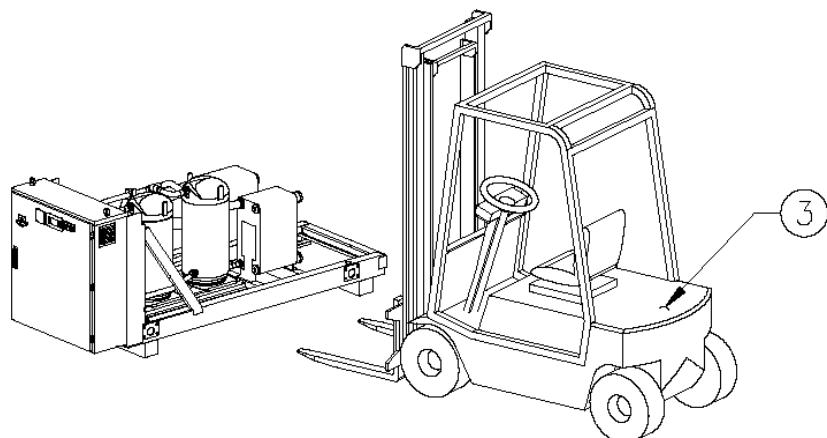

4. zīmējums - divķeļu shēmas iekārtas pārkraušana

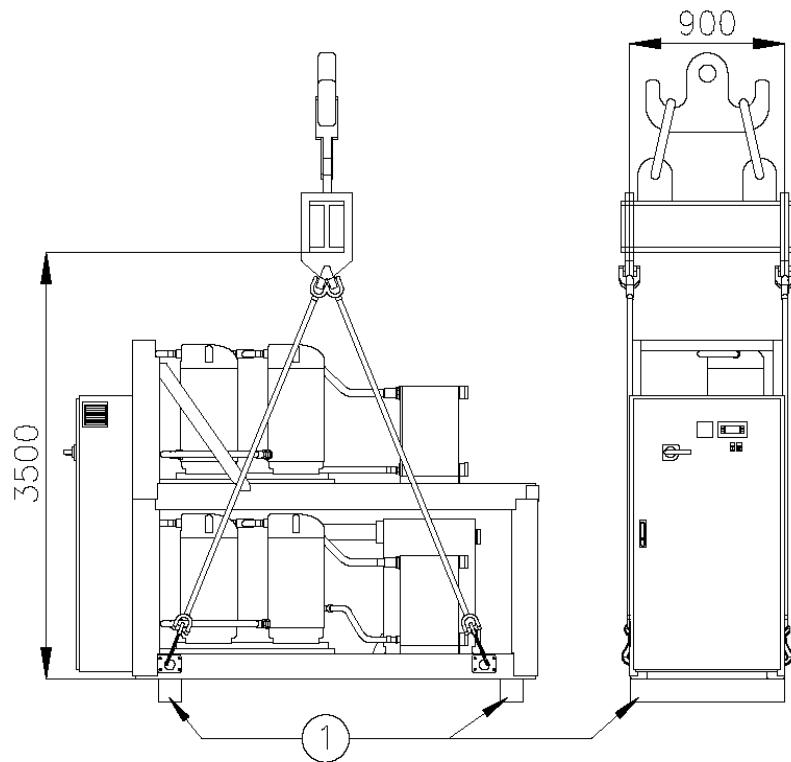

Cits pārkraušanas veids

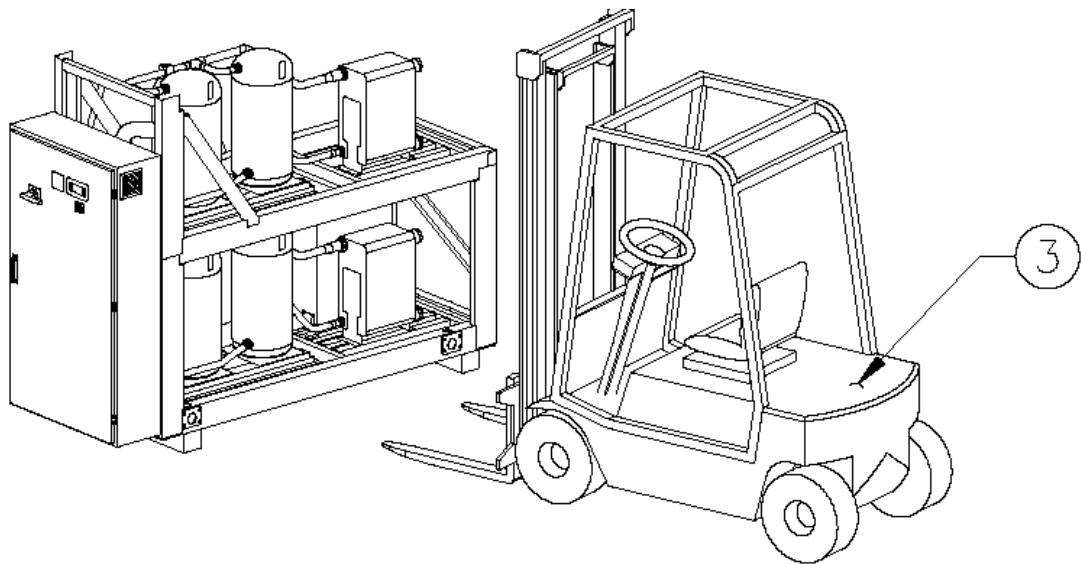

- 1 – noņemt pirms uzstādīšanas
- 2 - izmantojot pacelšanas ākus, iekārta obligāti jānosedz
Pirms pārkraušanas āķi droši jānofiksē.
- 3 – pacēlājs

Aizsardzība pret trokšņiem

Ja trokšņa līmeni nepieciešams kontrolēt, iekārtu ļoti rūpīgi jānoceļ no tās pamatnes, lai uzstādītu pretvibrācijas komponentus. Arī ūdensvada cauruļu savienojumiem jābūt elastīgiem.

Iekārtas savienojumu hidrauliskā shēma

Caurulēm jābūt ar pēc iespējas mazāk līkumiem un krasām virziena maiņām. Tādējādi tiek ievērojami samazinātas uzstādīšanas izmaksas un uzlabota sistēmas darbība.

Ūdens sistēmai jābūt šādām sastāvdalām.

1. Pretvibrācijas caurules, kas samazina vibrāciju izplatīšanos uz citām iekārtas daļām.
2. Drošības vārstiņi, kas izolē iekārtu no ūdens sistēmas, tās darbināšanas laikā.
3. Manuālais vai automātisks ventilācijas iekārtas sistēmas augstākajā punktā, izplūdes ierīces sistēmas zemākajā punktā.
4. Sistēmas augstākajā punktā nedrīkst atrasties iztvaicētājs vai siltuma atgaves iekārta.
5. Nepieciešama piemērota iekārta, kas uztur vajadzīgo spiedienu ūdens sistēmā.
6. Nepieciešami ūdens temperatūras un spiediena noteicēji, kas palīdzētu operatoram iekārtas darbināšanas un uzturēšanas laikā.
7. Pie katras iztvaicētāja atveres jābūt pievienotam ūdens filtram vai līdzīgai iekārtai, kas attīra šķidrumu no liekām daļiņām.
Filtru var pievienot sūknā atverei, kad tas ir savienots ar ūdens cauruli no iztvaicētāja tikai, ja ūdens starp sūknī un iztvaicētāju ir tīrs. Jebkādi izdedži iztvaicētājā samazina iekārtas daļas garantiju.
8. Ja kādu iekārtas daļu nepieciešams nomainīt, pirms tam iztukšojet un iztīriet ūdens sistēmu, kā arī pirms atsāk darbināšanu jāveic nepieciešamā ūdens pārbaude un apstrāde ar kīmiskajiem reaģentiem.
9. Ūdens sistēmai pievienojot glikolu, lai novērstu aizsalšanu, samazinās iekārtas veikspēja. Visus aizsardzības līdzekļu apmēru, piemēram, antifīzu un aizsardzību pret zemu spiedienu, tādā gadījumā būtu nepieciešams noteikt atkārtoti.
10. Pirms ūdensvada cauruļu sistēmas izolēšanas jāpārbauda, vai nav noplūžu.
11. Raugieties, lai ūdens spiediens nepārsniegtu noteikto ūdens spiedienu siltummaiņos, kā arī ierīkojiet drošības vārstu uz ūdens caurulīvada..
12. Ierīkojiet piemērotu izplešanās vārstu.

UZMANĪBU!

Lai nerastos bojājumi, ierīkojiet filtru, kuru var pārbaudīt uz ūdensvada caurulēm pie siltummaiņu atverēm.

Cauruļu izolācija

Visai ūdensapgādes sistēmai, tostarp caurulēm, jābūt izolētai, lai neveidotatos kondensāts, kas samazina dzesēšanas jaudu.

Novērsiet ūdensvada cauruļu aizsalšanu ziemas laikā (izmantojot, piemēram, glikola šķidumu vai sildkabeli).

Plūsmas releja uzstādīšana

Lai nodrošinātu pietiekamu ūdens plūsmu visā iztvaicētājā, ūdensapgādes sistēmā nepieciešams uzstādīt plūsmas releju, kuru var piestiprināt uz ieplūstošā vai izplūstošā ūdens caurulēm. Plūsmas relejs aptur iekārtas darbību, ja ūdens plūsmā ir traucējumi, kā arī novērš iztvaicētāja aizsalšanu. Ražotājs var piedāvāt tieši šim mērķim paredzētu plūsmas releju.

Šāds plūsmas relejs ar lāpstīnām ir piemērots lielai noslodzei.

Plūsmas relejam ir atvērts kontakts, kas ir savienots ar elektroinstalācijas shēmā parādītajām izvadiem, un to nepieciešams kalibrēt tā, lai tas darbotos, kad ūdens plūsma iztvaicētājā ir par 80 procentiem zemāka par normālo plūsmu, kā arī saskaņā ar norādīto tabulu.

Ūdensapgādes sistēmas sagatavošana, pārbaude un savienojumi


Iekārtas daļām nepieciešamas ūdens izvades un ievades, savienojot dzesētāju ar ūdensapgādes sistēmu. Šo sistēmu ar iekārtu drīkst savienot tikai kvalificēts tehnikis, tai jābūt ierīkotai saskaņā ar valsts un Eiropas līmeņa likumiem.

PIEZĪME. Tālāk uzskaitītie komponenti nav iekļauti iekārtas sastāvā, tos piegādā pēc pieprasījuma, it sevišķi, ja to uzstādīšana ir obligāta.



Netīrumi ūdensapgādes sistēmā var izraisīt traucējumus tās darbībā. Lai tā nenotiku, savienojot ūdensapgādes sistēmas komponentus, ievērojiet šādas norādes.

1. Izmantojiet tikai no iekšpuses tīras caurules.
2. Iztīrot cauruli no metāla daļiņām, turiet to uz leju.
3. Aizklājiet caurules galu, ievietojot to caur cienu, lai tajā neiekļūtu netīrumi un putekļi,
4. Caurules, kuras atrodas starp filtru un iekārtu, iztīriet ar tekošu ūdeni pirms to pievienošanas sistēmai.

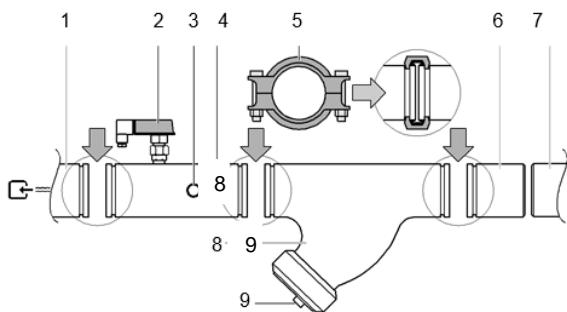

1. iztvaicētāja ūdens atvere
2. plūsmas relejs
3. ūdens noplūdes sensors
4. ūdens noplūdes caurule un ieplūstošā ūdens temperatūras noteicējs
5. savienojums
6. pretējā caurule
7. ūdensvada cauruļu sistēma atrašanās vieta
8. filtrs
9. filtrs un tā vāks

Ūdenim sistēmā jābūt īpaši tīrām, tādēļ caurules rūpīgi jāattīra no eļļas traipiem un rūsas. Katrā siltummaiņa atverē jābūt mehāniskam filtram. Bez mehāniskā filtra siltummaiņi iekļūst cietas daļīnas un/vai metināšanas procesā izdalījušās metāla skaidas. Ieteikumi. Vēlams izvēlēties filtru, kura caurumiņu diametrs nepārsniegdz 1,1 mm diametru. Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem siltummaiņu bojājumiem, ja nav ierīkoti mehāniskie filtri.

Ūdens apstrāde

Pirms iekārtas darbināšanas iztīriet ūdensapgādes sistēmu. Netīrumi, plāva, putekļi un citas siltummaiņi uzkrājošās daļīnas rada traucējumus gan siltummaiņā, gan ūdens plūsmā. Pareiza ūdens apstrāde samazina korozijas, erozijas, plāvas u. tml. veidošanās iespēju. Apstrādes veids jāizvēlas atkarībā no ierīkošanas vietas, nemot vērā ūdensapgādes sistēmas un ūdens īpatnības. Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem aprīkojuma bojājumiem vai darbības traucējumiem. Ūdens kvalitātes kritēriji norādīti šajā tabulā.

DAE Ūdens kvalitātes prasības	Korpuss un caurule + Applūda	BPHE
Ph (25 °C)	6.8 ÷ 8.4	7.5 – 9.0
Elektrovadīspēja [$\mu\text{S}/\text{cm}$] (25°C)	< 800	< 500
Hlora joni [mg Cl ⁻ / l]	< 150	< 70 (HP ¹); < 300 (CO ²)
Sulfāta joni [mg SO ₄ ²⁻ / l]	< 100	< 100
Sārmainība [mg CaCO ₃ / l]	< 100	< 200
Kopējā cietība [mg CaCO ₃ / l]	< 200	75 ÷ 150
Dzelzs [mg Fe / l]	< 1	< 0.2
Amonija joni [mg NH ⁴⁺ / l]	< 1	< 0.5
Silīcija [mg SiO ₂ / l]	< 50	-
Molekulārais hlors (mg Cl ₂ /l)	< 5	< 0.5

Piezīme:

1: HP= Siltumsūknis

2: CO= Tikai dzesēšana



Ūdens spiedienam jābūt lielākam nekā iekārtas paredzētajam darba spiedienam.

PIEZĪME. Nodrošiniet, lai ūdensapgādes sistēmā ūdens spiediens nepārsniegtu maksimālo.

Ūdens plūsma un apjoms

EWWQ modelis	minimālā ūdens plūsma l/s	maksimālā ūdens plūsma l/s
EWWQ090G	2,70	5,63
EWWQ100G	3,04	6,34
EWWQ120G	3,42	7,13
EWWQ130G	3,91	8,14
EWWQ150G	4,31	8,98
EWWQ170G	4,94	10,30
EWWQ190G	5,57	11,60
EWWQ210G	6,34	13,21
EWWQ240G	7,07	14,73
EWWQ300G	9,04	18,83
EWWQ360G	10,64	22,18
EWWQ180L	5,38	11,21
EWWQ205L	6,17	12,86
EWWQ230L	7,01	14,61
EWWQ260L	7,82	16,30
EWWQ290L	8,70	18,13
EWWQ330L	9,89	20,60
EWWQ380L	11,11	23,14
EWWQ430L	12,35	25,73
EWWQ480L	13,66	28,46
EWWQ540L	15,77	32,86
EWWQ600L	17,56	36,58
EWWQ660L	19,06	39,71
EWWQ720L	20,74	43,21
EWLQ modelis	minimālā ūdens plūsma l/s	maksimālā ūdens plūsma l/s
EWLQ090G	2,50	5,21
EWLQ100G	2,85	5,94
EWLQ120G	3,19	6,65
EWLQ130G	3,61	7,53
EWLQ150G	4,02	8,38
EWLQ170G	4,61	9,61
EWLQ190G	5,24	10,91
EWLQ210G	5,90	12,30
EWLQ240G	6,61	13,76
EWLQ300G	8,39	17,48

EWLQ360G	10,00	20,83
EWLQ180L	4,97	10,36
EWLQ205L	5,67	11,81
EWLQ230L	6,42	13,38
EWLQ260L	7,13	14,86
EWLQ290L	8,00	16,68
EWLQ330L	9,09	18,94
EWLQ380L	10,37	21,60
EWLQ430L	11,75	24,48
EWLQ480L	13,16	27,43
EWLQ540L	14,69	30,60
EWLQ600L	16,40	34,16
EWLQ660L	17,92	37,33
EWLQ720L	19,43	40,49
EWHQ modelis	minimālā ūdens plūsma l/s	maksimālā ūdens plūsma l/s
EWHQ100G	3,80	7,91
EWHQ120G	4,19	8,74
EWHQ130G	4,77	9,94
EWHQ150G	5,41	11,26
EWHQ160G	5,98	12,45
EWHQ190G	6,83	14,24
EWHQ210G	7,80	16,25
EWHQ240G	8,95	18,64
EWHQ270G	9,94	20,71
EWHQ340G	12,51	26,06
EWHQ400G	14,82	30,88

Lai iekārta darbotos pareizi, ūdens iepļūdei iztvaicētājā jāsaskan ar nākamajā tabulā norādīto darbības shēmu, kā arī sistēmā jāieplūst minimālajam ūdens daudzumam.

Aukstā ūdens apgādes sistēmās jābūt minimālajam ūdens daudzumam, lai kompresors netiktu pārāk daudz reižu iedarbināts un izslēgts. Jāņem vērā, ka, kompressoram sākat darboties, no tā izdalās elja, kas sāk cirkulēt aukstumnesēja lokā, kā arī kompresora statorā paaugstinās temperatūra, ko izraisa ieslēgšanas laikā radusies izslietienstrāva. Tāpēc, lai kompressorā nerastos bojājumi, paredzēts ierīcot īpašu ierīci, kas novērš biežas izslēgšanās un ieslēgšanās gadījumus – stundas laikā kompresors atsāks darboties tikai sešas reizes.

Sistēmā ūdens daudzumam jābūt tādam, lai tajā uzstādītā iekārta varētu nepārtrauktī funkcionēt, tādējādi mazāk kaitējot videi. Minimālo ūdens daudzumu aprēķina pēc noteiktas aptuvenās vērtības, izmantojot šādu formulu.

Vienkēdes shēma:

$$M(\text{litri}) = 5 (\text{l/kW}) \times P(\text{kW})$$

Divkēžu shēma:

$$M(\text{litri}) = 2,5 (\text{l/kW}) \times P(\text{kW})$$

Apzīmējumi:

M = minimālais ūdens daudzums litros uz iekārtu;

P = iekārtas dzesēšanas jauda kW;

Šī formula atbilst mikroprocesora standarta parametriem. Lia precīzi novērtētu ūdens daudzumu, ieteikums sazināties ar sistēmas projekttāju.

Aizsalšanas novēršana iztvaicētājos un siltuma atguves iekārtās.

Projektējot dzesēšanas vai apsildes sistēmu, nepieciešams plānot divus vai vairākus no šiem aizsalšanas novēršanas veidiem.

- Nepārtraukta ūdens cirkulācija siltuma atguves iekārtās.
- Papildu siltumizolācija un apsilde atklātajās caurulēs.
- Siltummaiņa iztukšošana un tīrišana ziemā, kā arī tā apkope antioksidējošā atmosfērā (slāpeklis).

Vēl var, ja iespējams ūdensapgādes sistēmai pievienot piemērotu glikola (antifīzīza) daudzumu.

Uzstādīšanas veicējam un/vai tehniskajai apkopei norākotajam personālam jānodrošina, lai tiktū izmantotas aizsalšanas novēršanas metodes, kā arī tiek veikta piemērota aizsalšanas novēršanas ierīču tehniskā apkope. Neievērojot šīs norādes, iekārtā var rasties bojājumi. Garantija neattiecas uz aizsalšanas radītiem bojājumiem.

Elektriskā sistēma Vispārīgās tehniskās prasības
iekārtām jābūt pieslēgtām TN elektroapgādes sistēmai. Ja iekārtām jābūt savienotām ar dažādiem elektroapgādes sistēmu veidiem, piemēram, ar IT sistēmu, sazinieties ar rūpīcu.

 Visiem elektriskajiem savienojumiem ar iekārtām jābūt veiktiem saskaņā ar valsts likumiem un spēkā esošajām Eiropas Savienības direktīvām un regulām.

Uzstādīšanas, apsaimniekošanas un uzturēšanas darbus atļauts veikt tikai kvalificētam personālam. Meklējet informāciju katras atsevišķas iekārtas elektroinstalācijas shēmā. Ja uz iekārtas nav elektroinstalācijas shēma nav norādīta vai tā ir pazaudēta, sazinieties ar ražotāja pārstāvi, kurš jums atsūtīs shēmas kopiju.

Ja elektroinstalācijas shēma nesakrīt ar vadības paneļa elektrības vadu faktisko izvietojumu, sazinieties ar ražotāja pārstāvi.

Izmantojiet tikai vara vadītājus, lai novērstu savienojuma vietu pārkāršanu vai koroziju, kas var bojāt iekārtu.

Lai nerastos traucējumi, viesiem vadības kabeļiem jābūt savienotiem atsevišķi no spēka kabeļiem, izmantojot vairākus instalācijas kanālus.

Pirms iekārtas darbināšanas, atveriet elektroapgādes vispārējās pārtrauces slēdzi, kurš atrodas uz galvenā barošanas bloka.

UZMANĪBU! Ja slēdzis ir aizvērts, pat, ja iekārta ir izslēgta, neizmantotās sistēmas tik un tā ir aktīvas. Neatveriet kompresora spaiļu plāksni, pirms tam neatvienojot iekārtas galveno slēdzi.

Vienlaicīga vienfāzes un trīs fāžu ķēdes darbība, kā arī neatbilstība starp fāzemēm var izraisīt strāvas noplūdi līdz pat 150mA apmērā, iekārtai darbojoties normālā režīmā.

Elektroapgādes sistēmu drošības elementi jāierīko atbilstoši norādēm.

Elektroinstalācija iekārtu uzstādīšanas vietā

! Elektroinstalācijām un citiem komponentiem atļauts ierīkot tikai kvalificēts tehnikis saskaņā ar valsts un Eiropas Savienības likumiem.

Šīm elektroinstalācijām jābūt ierīkotām saskaņā ar shēmu, kas ir pievienota iekārtai, kā arī ar tālāk uzskaitītajām norādēm.

Izmantojiet piemērotu elektrisko ķēdi. Nekādā gadījumā nesavienojiet iekārtas barošanas bloku ar vēl kādu citu iekārtu.

PIEZĪME. Paskatieties, kur elektroinstalācijas shēmā norādīti tālāk minētie komponenti, lai labāk saprastu, kā šīs aprīkojums darbojas.

vadiem jābūt pievilktiem, izmantojot momentatslēgu atbilstoši standarta pievilkšanas vērtībām, nesot vērā izmantoto paplākšnu skrūvju un uzmauvu īpatnības.

- 2 Pievienojiet zemējumvadu (dzeltens/zāļš) PE zemētājspailei.

Vadu savienojums

! Parasti ierīce bez plūsmas nedarbojas, jo tai ir caurplūduma mēritājs, tomēr papildus drošībai ūdens sūkņa kontakti ir savienoti ar caurplūduma mēritāja kontaktu, lai iekārtā nesāktu darboties pirms sūkņa.

iekārtai sākat darboties bez plūsmas,
rodas nopietni bojājumi (iztvaicētāja aizsalšana)

Komponentu saraksts.

F1, 2	galvenie drošinātāji
L1, 2, 3	galvenās barošanas bloka spailes
PE	galvenā zemētājspaile
FS	slēdzis
Q10	galvenais izolatora slēdzis
---	elektroinstalācija atrašanās vietā

Norādes par elektrisko ķēdi un elektroinstalāciju

1. Iekārtai jābūt izslēdzamai un ieslēdzamai neatkarīgi no citu sistēmas komponentiem vai citām sistēmas ierīcēm.
2. Plānojiet elektriskās ķēdes savienojumu ar iekārtu. Elektriskajai ķēdei jābūt pievienotām drošības ierīcēm – galvenajam slēdzim, SB drošinātājam pie katras fāzes un noplūdei katra detektora virzienā. Ieteicamie drošinātāji ir uzskaitīti iekārtas elektroinstalācijas shēmā.

! Pirms jebkāda komponenta pievienošanas izslēdziet galvenā izolatora slēdzi (izslēdziet slēdzi, atvienojiet vai atslēdziet drošinātājus).

Elektroapgādes pievienošana iekārtai

Ar piemērotu vadu pieslēdziet spēka ķēdi elektrosadales paneļa L1, L2 un L3 spailei.

UZMANĪBU! Negrieziet, neraujiet un nenoslogojiet galvenā slēdža spailes. Elektroapgādes vadiem jābūt pievienotiem piemērotām sistēmām.

Pie slēdža pievienotajiem vadiem jābūt ierīkotiem, nesot vērā augstākos un zemākos izolācijas attālumus starp aktīvajiem vadītājiem un masu saskaņā ar EC 61439-1 1. un 2. tabulu un valsts liekumiem. Pie galvenā slēdža pievienotajiem

• Atvērtie kontakti

Vadības ierīcei ir vairāki atvērti kontakti, kas palīdz noteikt iekārtas darbības statusu. Šos kontaktus var pievienot, kā parādīts elektroinstalācijas shēmā. Maksimālais pieļaujamas strāvas stiprums ir 2 A.

• Attālināts ievads

Papildus atvērtajiem kontaktiem iespējams ierīkot attālinātus ievadus. Elektroinstalācijas shēmā parādīts, kā tos ierīkot.

Pirms iedarbināšanas

! Iekārtu pirmoreiz iedarbināt drīkst TIKAI kvalificēts DAIKIN personāls.
iekārtu atļauts iedarbināt tikai pēc tās rūpīgas pārbaudes saskaņā ar šo sarakstu.

	Pirms iekārtas iedarbināšanas veicamās pārbaudes
<input type="checkbox"/> 1	Pārbaudīt, vai nav ārēji bojājumi.
<input type="checkbox"/> 2	Atvērt visus slēgvārstus.
<input type="checkbox"/> 3	Pirms tās pievienošanas hidrauliskajai shēmai pārbaudīt, vai visās iekārtas daļas ir aukstumnesēja (iztvaicētājs, kondensators, kompresori) nodrošināts nepieciešamais spiediens.

<input type="checkbox"/> 4	Ierīkot galvenos drošinātājus, zemējuma noplūdes detektoru un galveno slēdzi. Ieteicamie drošinātāji: aM ar IEC 269-2 standartu. <i>To izvietojums parādīts elektroinstalācijas shēmā.</i>
<input type="checkbox"/> 5	Pieslēgt pamatspriegumu un pārbaudīt, vai tā stiprums atbilst atļautajai $\pm 10\%$ vērtībai atbilstoši uz plāksnes norādītajam iedalījumam. Galvenajam elektroapgādes tīklam jābūt izslēdzamam un ieslēdzamam neatkarīgi no citiem sistēmas komponentiem vai citām sistēmas ierīcēm. <i>Skatīt elektroinstalācijas shēmā L1, L2 un L3 sistēmu.</i>
<input type="checkbox"/> 6	Pie siltummaiņu atverēm ierīkot ūdens filtra komplektu (arī, ja tas nav aprīkojumā).
<input type="checkbox"/> 7	Nodrošināt ūdens plūsmu siltummaiņos un pārbaudīt, vai tā atbilst sadaļā "Tilpums, plūsma un ūdens kvalitāte" atrodamās tabulas norādēm.
<input type="checkbox"/> 8	Caurulēm jābūt pilnībā izskalotām . Skatīt sadaļu "Ūdensapgādes sistēmas sagatavošana, pārbaude un savienojumi".
<input type="checkbox"/> 9	Saslēgt sūkņa kontaktus ar caurplūduma mēritāju kontaktiem, tādējādi iekārta darbosies tikai tad, kad darbojas ūdens sūkņi un ūdens plūsma ir pietiekama.
<input type="checkbox"/> 10	Pārbaudīt elīas līmeni kompresoros.
<input type="checkbox"/> 11	Pārbaudīt, vai ūdens sensori ir pareizi piestiprināti siltummainim (skatīt uzlīmi uz tā).

PIEZĪME. Pirms iekārtas iedarbināšanas izlasiet tai pievienoto darbināšanas rokasgrāmatu. Tā palīdzēs labāk izprast iekārtas darbību un elektroniskās vadības principus, kā arī, kā noslēgt elektrosadales paneļa durvis.

Izolācijas atvēršana un/vai vārstu aizvēršana
Pirms pirmreizējās iedarbināšanas, pārbaudiet, vai izolācija un/vai slēgvārsti ir pilnībā atvērti.

Lietotāja atbildība

Lietotājam jābūt apmācītam un tam ir labi jāsaprot sistēmas darbība pirms iekārtas darbināšanas. Lietotājam ne tikai jāizlasa šī rokasgrāmata, bet arī jāizpēta mikroprocesora darbības pamācība un elektroinstalācijas shēma, lai izprastu visu drošības ierīču iedarbināšanas kārtību, darbināšanu un izslēgšanas kartību. Lietotāja uzdevums ir atzīmēt visus datus par iekārtas darbību un visām tehniskās apkopes un apkalošanas darbībām.

Pamanot iekārtas darbībā kļūdas vai izmaiņas, operatoram ir ieteicams sazināties ar ražotāja tehniskās palīdzības dienestu.

Periodiska tehniskā apkope

Periodiskās tehniskās apkopes (visnepieciešamākās) darbības ir šajā rokasgrāmatā norādītas īpašā tabulā.

Modelis ar attālo kondensatoru Aukstumnesēja loka pievienošana

Šis modelis ir rūpnīcā piepildīts ar slāpeklī

Iekārtām komplektā ir aukstumnesēja loks ar izvades cauruli (pievades pusē) un ievades cauruli (šķidruma pusē), kurus nepieciešams pievienot attālajam kondensatoram. Šo loku drīkst savienot tikai kvalificēts tehnikis, tai jābūt ierīkotai saskaņā ar valsts un Eiropas līmena likumiem.

Piesardzības pasākumi, rīkojoties ar caurulēm

! Netīrumi aukstumnesēja loks var izraisīt traucējumus tā darbībā. Lai tā nenotiku, savienojot aukstumnesēja loka komponentus, ievērojiet šādas norādes.

1. Izmantojiet tikai tīras caurules.
2. Pēc šo darbību veikšanas caurulēm jābūt pilnīgi tīrām.
3. Iztīrot cauruli no metāla daļīnām, turiet to uz leju. Aizklājet caurules galu, ievietojot to caur sienu, lai tajā neiekļūtu netīrumi un puteki.

Veidojot šo savienojumu, pievades un šķidruma caurulēm jābūt tieši salodētām ar attālā kondensatora caurulēm. Iekārtas rasējumos ir norādīti precīzie cauruļu diametri.

! Caurulēs lodēšanas un metināšanas laikā nedrīkst atrasties slāpeklis, lai tajās neiekļūtu kvēpi.

Izolācijas un vakuma pārbaude

Elektriskās un tvaika iekārtas ir pārbaudītas rūpnīcā pret noplūdēm.

Kad caurules ir savienotas, atkārtoti jāpārbauda, vai no tām nav iespējamas noplūdes. aukstumnesēja lokā gaisa blīvuma vērtībai jābūt 4 mbar, ko nodrošina, izsūknējot to ar vakumsūkniem.

! Netīriet gaisu ar aukstumnesējiem. Gaisu no sistēmas jāizsūknē ar vakumsūkniem.

Aukstumnesēja uzpildīšana

Veiciet detalizētu pārbaudi saskaņā ar norādēm sadaļā "Pirms pirmreizējās iedarbināšanas".

! Veiciet pārbaudi, kas norādīta sadaļā "Pirms pirmreizējās iedarbināšanas", bet neiedarbiniet iekārtu.

Aukstumnesēja uzpildīšana, kad iekārta nedarbojas iepildiet nepieciešamo aukstumnesēju, izmantojot "Flare SAE 1/4" slēgvārstu, kas atrodas uz šķidruma filtra.

UZMANĪBU! Kompressorā var rasties bojājumi, ja to iedarbina nolūkā paātrināt aukstumnesēja uzpildīšanos.

Kad uzpilde pabeigta, prasiet ražotāja pārstāvim veikt iekārtas pirmreizējo iedarbīšanu.

Aukstumnesēja uzpildes regulēšana, iekārtai darbojoties.

UZMANĪBU! Pirmreizējo iedarbīšanu var veikt tikai kvalificēts personāls

Lai regulētu aukstumnesēja uzpildi, izmantojet "1/4" Flare SAW" vārstu, kas atrodas uz šķidruma caurules, kā arī pārbaudiet, vai aukstumnesējs ir šķidrā stāvoklī.

Lai varētu regulēt aukstumnesēja uzpildi, kompresoram jādarbojas ar pilnu jaudu (100 %).

nepieciešamās pārbaudes.

Pārkarsēšanas temperatūrai jābūt 3 – 8 Kelvina grādu robežās.

Dzesēšanas temperatūrai jābūt 4 – 8 Kelvina grādu robežās.

Pārbaudiet eļļas kontroles lodziņu. Eļās līmenim jābūt redzamam tajā.

Caurules šķidrumam jābūt līdz kontroles lodziņa augšai, kā arī tam nevajadzētu liecināt par mitrumu aukstumnesējā. Ja caurules šķidruma kontroles lodziņš nav aizpildīts, pakāpeniski pievienojiet aukstumnesēju un gaidiet, līdz iekārtas darbība stabilizēsies.

Pārtrauciet auktumnesēja uzpildi, līdz visi rādītāji ir pareizi.

Tā kā iekārtas darbības stabilizācijai nepieciešams laiks, auktumnesēju jāuzpilda pakāpeniski.

Atzīmējiet pārkaršanas un dzesēšanas vērtības, jo tās var noderēt turpmāk.

UZMANĪBU! Skatiet norādi uz loka par auktumnesēja uzpildes daudzumu.

PIEŽĪME. Pārbaudiet, vai attālajā kondensatorā nav piesārnojums, kas var aizturēt sistēmas darbību. Ražotājs nevar pārbaudīt piesārnojumu uz ārējā kondensatora. Iekārtā norādīts precīzs piesārnojuma līmenis.

EK 2006/42/ Direktīvas II pielikumā iekārtas daļas ar nosaukumiem EWLQ090 → EWLQ720 tiek sauktas par "kvaziiekārtām".

Minētos komponentus atļauts lietot tikai tad, kad iekārtā, kurās tie tiek ievietoti, atbilst likumos

noteiktajiem standartiem.

Apkope un garantija.

Visas iekārtas ir pārbaudītas rūpnīcā, un tām ir noteikta garantija lekārtas iestrādātas un konstruētas saskaņā ar augstas kvalitātes standarti, kas nodrošina gadiem ilgu kalpošanas laiku. Tomēr tām ir nepieciešama pareiza un regulāra tehniskā apkope atbilstoši šai rokasgrāmatā norādītajām apkopes procedūrām un labu iekārtu tehniskās apkopes praksi. Ar ražotāja tehniskās palīdzības dienestu ieteicams noslēgt tehniskās apkopes līgumu. Šāda personāla pieredze un prasmes nodrošina ilgstošu iekārtas darbību bez sarežģījumiem.

Iekārtai nepieciešams piemērots tehniskās apkopes plāns ne tikai no tās pirmreizējās iedarbīšanas datuma, bet arī pēc tās uzstādīšanas.

Ievērojiet, ka iekārtu darbinot vairāk nekā ar pilnu jaudu un neveicot tai piemērotu apkopi, samazināsies tās garantijas laiks.

Īpaši ievērojiet šos punktus, lai nesamazinātu iekārtas garantijas laiku.

1. Iekārtas darbības jauda nedrīkst pārsniegt noteikto.
2. Elektroapgāde nedrīkst pārsniegt noteikto spriegumu, kā arī svārstības vai pēkšņas sprieguma maiņas ir nevēlamas.
3. Saskaņā ar EN 60204-1:2006 (Nodaļa 4-P.4.3.2). Trīsfāzu sprieguma fāžu neatbilstība nedrīkst pārsniegt 2 procentus.

4. Ja elektroapgādē rodas traucējumi, iekārtai līdz to novēšanai jābūt izslēgtai.

5. Neatslēdzieš un neizslēdzieš mehāniskās, elektrības vai elektroniskās drošības ierīces.

6. Ūdensapgādes sistēmai izmantotajam ūdenim jābūt tīram un pareizi apstrādātam. Mehāniskais filtrs jāpievieno pēc iespējas tuvāk iztvaicētāja ieplūdes atverei.

7. Ja vien pasūtījuma laikā nav noteikts citādi, ūdens plūsma iztvaicētājā nedrīkst pārsniegt 120 % vai būt mazāka par 80 % no tā nominālā tilpuma un jābūt saskaņā ar šajā rokasgrāmatā noteiktajiem ierobežojumiem.

Periodiskas obligātās pārbaudes un ierīčupirmreizējā iedarbīšana

Šīs iekārtas ir iekļautas III kategorijā saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvas PED 2014/68/ES klasifikāciju.

dažu valstu likumos ir noteikts, ka šīs kategorijas iekārtas periodiski pārbauda kompetenta organizācija. Saskaņojiet iekārtas pirmreizējo iedarbīšanu ar šīm organizācijām.

1. tabula Periodiskas tehniskās apkopes plāns

Veicamie darbi	Reizi nedēļā	Reizi mēnesī (sk.)	Reizi gadā / sezonā (sk. 2. piezīmi)

		1. piezīmi)	
Vispārīgas darbības			
Izlasiet datus par darbību (sk. 3. piezīmi).	X		
Iekārtas vizuāla pārbaude, nosakot iespējamos bojājumus un/vai neatbilstības		X	
Termoizolācijas pārbaude			X
Krāsojuma un tīrības pārbaude (skatīt 4. piezīmi)			X
Ūdens analīzes			X
Plūsmas releja darbības pārbaude	X		
Elektroapgāde			
Pirmreizējās iedarbināšanas secības pārbaude			X
Slēdžu pārbaude, ja nepieciešams, tos nomainīt			X
Pārbaudīt, vai elektriskās spailes ir labinofiksētas. Nofiksēt, ja nepieciešams.			X
Iztīrīt elektrības paneli (sk. 4. piezīmi)		X	
Iztīrīt elektrības paneļa vēdināšanas filtrus (sk. 4. piezīmi).		X	
Visu komponentu apskate, vai nav manāmas pārkaršanas pēdas		X	
Kompresora darbības un elektriskās pretestības pārbaude.		X	
Ar megommētru izmērīt kompresora motora izolāciju.			X
Aukstumnesēja loks			
Pārbaudīt, vai nav aukstumnesēja noplūde		X	
Pārbaudīt aukstumnesēja līmeni kontroles lodzinā – tam jābūt pilnam	X		
Uz filtra žāvētāja pārbaudīt, par cik nokrities spiediens (ja tā ir noticis).		X	
Veikt kompresora vibrāciju analīzes.			X
Pārbaudīt drošības vārstu (sk. 5. piezīmi)	X		
Siltummaiņi			
Pārbaudīt siltummaiņu tīrību (sk. 6. piezīmi)			X

Piezīmes

- 1) reizi mēnesī veicamās pārbaudes attiecas arī uz reizi nedēļā veicamajām pārbaudēm
- 2) reizi gadā veicamās pārbaudes (sezonas sākums) attiecas arī uz reizi mēnesī un nedēļā veicamajām pārbaudēm
- 3) ar iekārtu darbību saistītajiem rādītāji un mēriņumi ir rūpīgi jāpārbauda
- 4) Veiciet to reizi mēnesī, ja iekārta uzstādīta nelabvēlīgā vidē.

Nelabvēlīga vide ir

- vieta, kur gaisā ir augsta izplūdes gāzu koncentrācija;
- vieta, kas ir tuvu jūrai (ievērojama sāls koncentrācija gaisā);
- vieta tuksneša vai smilšu vētru izplatības rajonu tuvumā;
- cita veida nelabvēlīga vide.

5) drošības vārsts

Pārbaudiet, vai uzmava un aizslēgs nav aiztikti.

Pārbaudiet, vai drošības vārsta atveri nav aizsprostojuši svešas izceļsmes objekti, rūsa vai ledus.

Pārbaudiet uz drošības vārsta norādīto izgatavošanas datumu un nomainiet to saskaņā ar spēkā esošajiem valsts likumiem.

6) Iztīriet siltummaiņus. Dalījas un skaidījas var aizsprostot siltummaini. Palielināta ūdens plūsma vai samazināta uzsildīšanas efektivitāte liecina par aizsprostotiem siltummaiņiem.

Aukstumnesēja atvienošana no drošības vārstiem

Neatvienojiet aukstumnesēju no drošības vārstiem uzstādīšanas vietā. Ja nepieciešams, tos var savienot ar izplūdes caurulēm, bet to formai jābūt saskaņā ar valsts likumiem u Eiropas Savienības Direktīvām.

Svarīga informācija par izmantoto aukstumnesēju

Tas satur siltumnīcefekta gāzes un fluoru.

Aukstumnesēja gāze nedrīkst izplūst atmosfērā.

Aukstumnesēja veids R410A

GWP vērtība: 2087,5

(1)GWP = Globālā sasilšana iespējamība

Standartdarbībai nepieciešamais aukstumnesēja daudzums ir norādīts uz iekārtas plāksnes ar ražotāja nosaukumu. Iekārtā iepildītā auktumnesēja daudzums ir norādīts uz sudraba plāksnes, kas atrodas elektrosadales paneļa iekšpusē. Saskaņā ar valsts un Eiropas savienības likumiem var būt nepieciešamas periodiskas pārbaudes nolūkā noteikt iespējamās aukstumnesēja nooplūdes.

Prasiet papildu informāciju vietējam tirgotājam.

Garantija

Iekārtas garantija ir desmit gadi.

Rūpnīcas un lauka piepildīto ierīču instrukcijas

(Svarīga informācija saistībā ar izmantoto dzesētāju)

Dzesētāja sistēma tiek piepildīta ar fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.
Neizlaist gāzes atmosfērā.

1 Aizpildiet ar neēdamu tinti dzesētāja uzpildīšanas uzlīmi, kas tiek nodrošināta kopā ar produktu, saskaņā ar šādiem norādījumiem:

- dzesētāja uzpildīšana katrai ķēdei (1; 2; 3)
- kopējā dzesētāja uzpildīšana (1 + 2 + 3)
- **aprēķiniet siltumnīcefekta gāzu emisiju pēc šādas formulas:**
Dzesētāja x GSP vērtība Kopējā dzesētāja uzpildīšana (kg) / 1000

a	b	c	p				
Contains fluorinated greenhouse gases				CH-XXXXXXX-KKKKXX			
m	R410A		n	Factory charge	Field charge	d	
	1	=		+ <input type="text"/>	kg	e	
	2	=		+ <input type="text"/>	kg	e	
	3	=		+ <input type="text"/>	kg	e	
	1	+ 2	+ 3	=	<input type="text"/> + <input type="text"/>	kg	f
	Total refrigerant charge				<input type="text"/>	kg	g
	Factory + Field				<input type="text"/>	tCO ₂ eq	h
	GWP x kg/1000				<input type="text"/>		

- a Satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes
- b Kēdes numurs
- c Rūpnīcas uzpildīšana
- d Lauka uzpildīšana
- e Dzesētāja uzpildīšana katrai ķēdei (saskaņā ar ķēžu skaitu)
- f Kopējā dzesētāja uzpildīšana
- g Kopējā dzesētāja uzpildīšana (Rūpnīca + Lauks)
- h Kopējā dzesētāja uzpildīšanas **siltumnīcefekta gāzu emisija**, kas izteikta kā CO₂ tonnas, kas līdzvērtīgas
- m Dzesētāja veids
- n GWP = Globālās sasilšanas potenciāls
- p Vienības sērijas numurs

2 Aizpildīto uzlīmi ir jāpielīmē elektropaneļa iekšpusē.

Var būt nepieciešamas dzesētāja sūces periodiskas pārbaudes saskaņā ar Eiropas vai vietējiem tiesību aktiem.
Lūdzu sazinieties ar vietējo dīleri, lai saņemtu sīkāku informāciju.

BRĪDINĀJUMS

Eiropā tiek izmantota kopējās dzesētāja uzpildes **siltumnīcefekta gāzu emisija** sistēmā
(kas izteikta kā CO₂ tonnas, kas līdzvērtīgas), lai noteiktu uzturēšanas intervālus.
Levērojiet piemērojamos tiesību aktus.

Formula siltumnīcefekta gāzu emisijas aprēķināšanai:

Dzesētāja GSP vērtība x Kopējā dzesētāja uzpildīšana (kg) / 1000

Izmantojiet siltumnīcefekta gāzu markējumā norādīto GSP vērtību. Šī GSP vērtība balstās uz 4. IPCC Vērtējuma ziņojumu. Rokasgrāmatā norādītā GSP vērtība varētu but neaktuāla (t.i. balstīta uz 3. IPCC Vērtējuma ziņojumu)

Lauka piepildīto ierīču instrukcijas

(Svarīga informācija saistībā ar izmantoto dzesētāju)

Dzesētāja sistēma tiek piepildīta ar fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.
Neizlaist gāzes atmosfērā.

1 Aizpildiet ar neēdamu tinti dzesētāja uzpildīšanas uzlīmi, kas tiek nodrošināta kopā ar produktu, saskaņā ar šādiem norādījumiem:

- dzesētāja uzpildīšana katrai ķēdei (1; 2; 3)
- kopējā dzesētāja uzpildīšana (1 + 2 + 3)
- **aprēķiniet siltumnīcefekta gāzu emisiju pēc šādas formulas:**

Dzesētāja x GSP vērtība Kopējā dzesētāja uzpildīšana (kg) / 1000

a	b	c	p	
m	R410A	Factory charge	CH-XXXXXXX-KKKKXX	d
n	GWP: 2087,5	1 = <input type="text"/> 0 + <input type="text"/> kg		e
		2 = <input type="text"/> 0 + <input type="text"/> kg		e
		3 = <input type="text"/> 0 + <input type="text"/> kg		e
		<hr/> 1 + 2 + 3 = <input type="text"/> 0 + <input type="text"/> kg		f
		Total refrigerant charge <input type="text"/> kg		g
		GWP x kg/1000 <input type="text"/> tCO ₂ eq		h

- a Tā funkcionēšana balstās uz fluorētām siltumnīcas efekta gāzēm
- b Kēdes numurs
- c Rūpnīcas uzpildīšana
- d Lauka uzpildīšana
- e Dzesētāja uzpildīšana katrai ķēdei (saskaņā ar ķēžu skaitu)
- f Kopējā dzesētāja uzpildīšana
- g Kopējā dzesētāja uzpildīšana (Rūpnīca + Lauks)
- h Kopējā dzesētāja uzpildīšanas **siltumnīcefekta gāzu emisija**, kas izteikta kā CO₂ tonnas, kas līdzvērtīgas
- m Dzesētāja veids
- n GWP = Globālās sasilšanas potenciāls
- p Vienības sērijas numurs

2 Aizpildīto uzlīmi ir jāpielīmē elektropaneļa iekšpusē.

Var būt nepieciešamas dzesētāja sūces periodiskas pārbaudes saskaņā ar Eiropas vai vietējiem tiesību aktiem.
Lūdzu sazinieties ar vietējo dīleri, lai saņemtu sīkāku informāciju.

BRĪDINĀJUMS

Eiropā tiek izmantota kopējās dzesētāja uzpildes **siltumnīcefekta gāzu emisija** sistēmā
(kas izteikta kā CO₂ tonnas, kas līdzvērtīgas), lai noteiktu uzturēšanas intervālus.
Levērojet piemērojamos tiesību aktus.

Formula siltumnīcefekta gāzu emisijas aprēķināšanai:

Dzesētāja GSP vērtība x Kopējā dzesētāja uzpildīšana (kg) / 1000

Izmantojet siltumnīcefekta gāzu markējumā norādīto GSP vērtību. Šī GSP vērtība balstās uz 4. IPCC Vērtējuma ziņojumu. Rokasgrāmatā norādītā GSP vērtība varētu but neaktuāla (t.i. balstīta uz 3. IPCC Vērtējuma ziņojumu)

Atbrīvošanās no novecojušām iekārtām


Iekārtā ir izgatavota no metāla, plastmasas un elektriskām daļām. No visām šīm daļām jāatbrīvojas saskaņā ar valsts un Eiropas savienības likumiem.

Svina baterijas jānogādā īpašos atkritumu savākšanas centros.

Ella jānogādā īpašos atkritumu savākšanas centros.




5. zīmējums. Elektroinstalācijas shēma iekārtas pievienošanai uzstādīšanas vietā

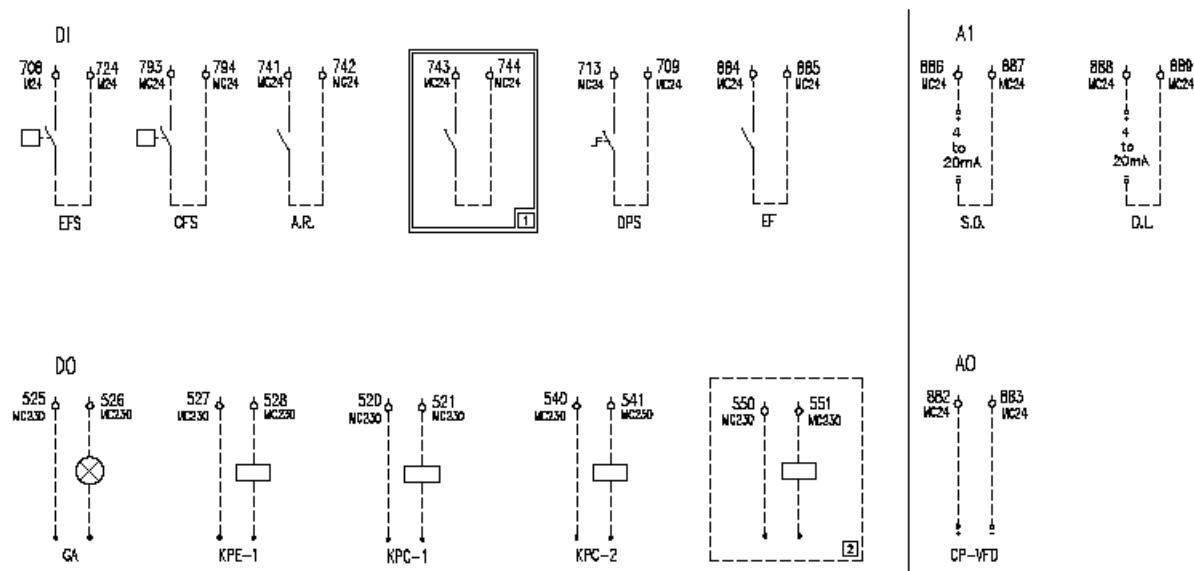

Uzraksts	Kondensācija	Siltumsūknis	Izvaicētājs
AI	Analogie pievadi		
A.R.	IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS vadība		
AO	Analogs izvads		
CFS	Kondensatora plūsmas relejs		
CP-VFD	VFD (Variable Frequency Drive – mainīgas frekvences piedziņa) kondensatora sūknis	VFD trīscelu vārststs	VFD trīscelu vārststs
D.L.	Uzpildes limits		
DI	Digitālie ievadi		
DO	Digitālie izvadi		
DPS	Digitālais kontroles punkts		
EF	ārējs bojājums		
EFS	izvaicētāja plūsmas relejs		
GA	trauksmes signāls		
KPC-1	1. sūknis kondensatora ūdens		
KPC-2	2. sūknis kondensatora ūdens		
KPE-1	1. sūknis iztvaicētāja ūdens		
S.O.	kontroles punkta izslēgšana		
1	tikai ar HP versiju (dzesēšanas un uzsildīšanas regulēšana)	augšējie ventilatori IESLĒGT/IZSLĒGT	augšējie ventilatori IESLĒGT/IZSLĒGT
2	VFD # 2 IESLĒGT-IZSLĒGT (tikai elektroniska iztvaicētāja darbināšana)		ventilatori IESLĒGT/IZSLĒGT


A zīmējums Aukstumnesēja loks

Ūdens ieplūde kondensatorā un iztvaicētājā vai izplūde no tiem ir parādītas aptuveni. Precīza hidrauliskā shēma ir parādīta iekārtas rasējumos.

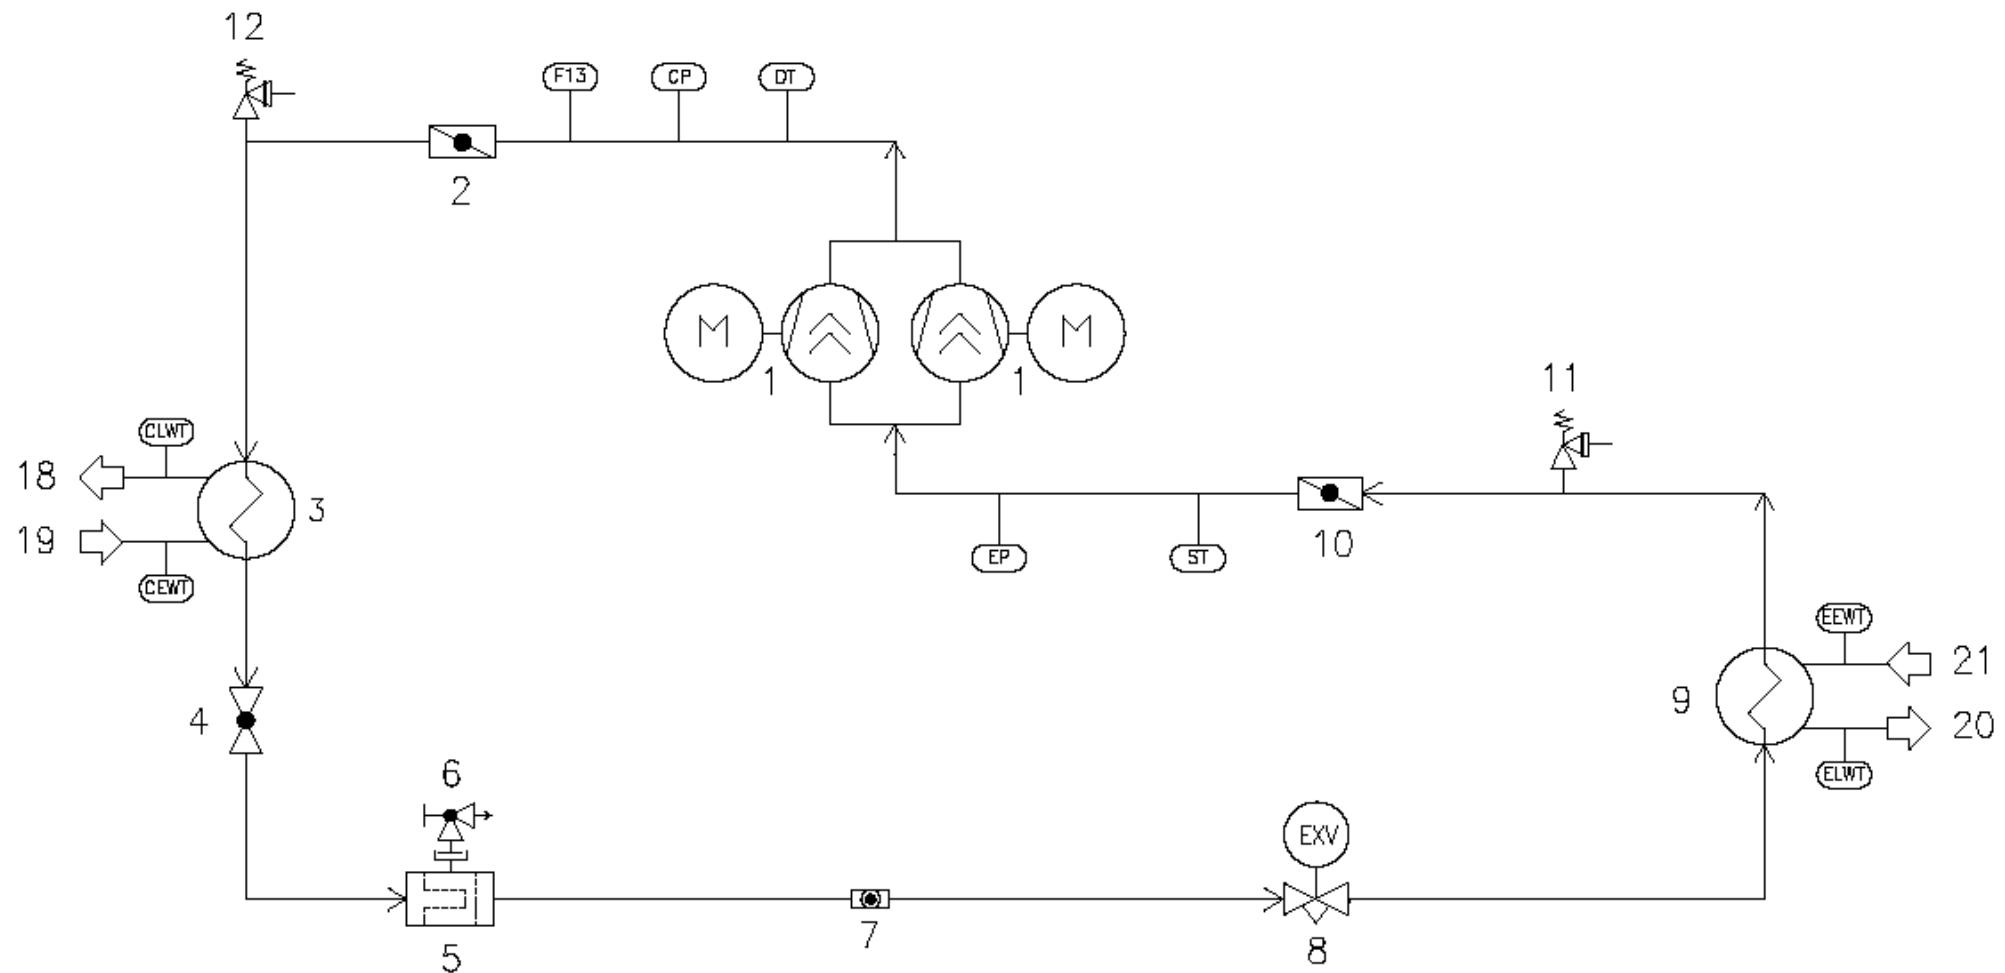


B zīmējums. Elektronisko tvaika iekārtu aukstumnesēja loks

Ūdens ioplūde kondensatorā un iztvaicētājā vai izplūde no tiem parādītas aptuveni. Precīza hidrauliskā shēma ir parādīta iekārtas rasējumos.

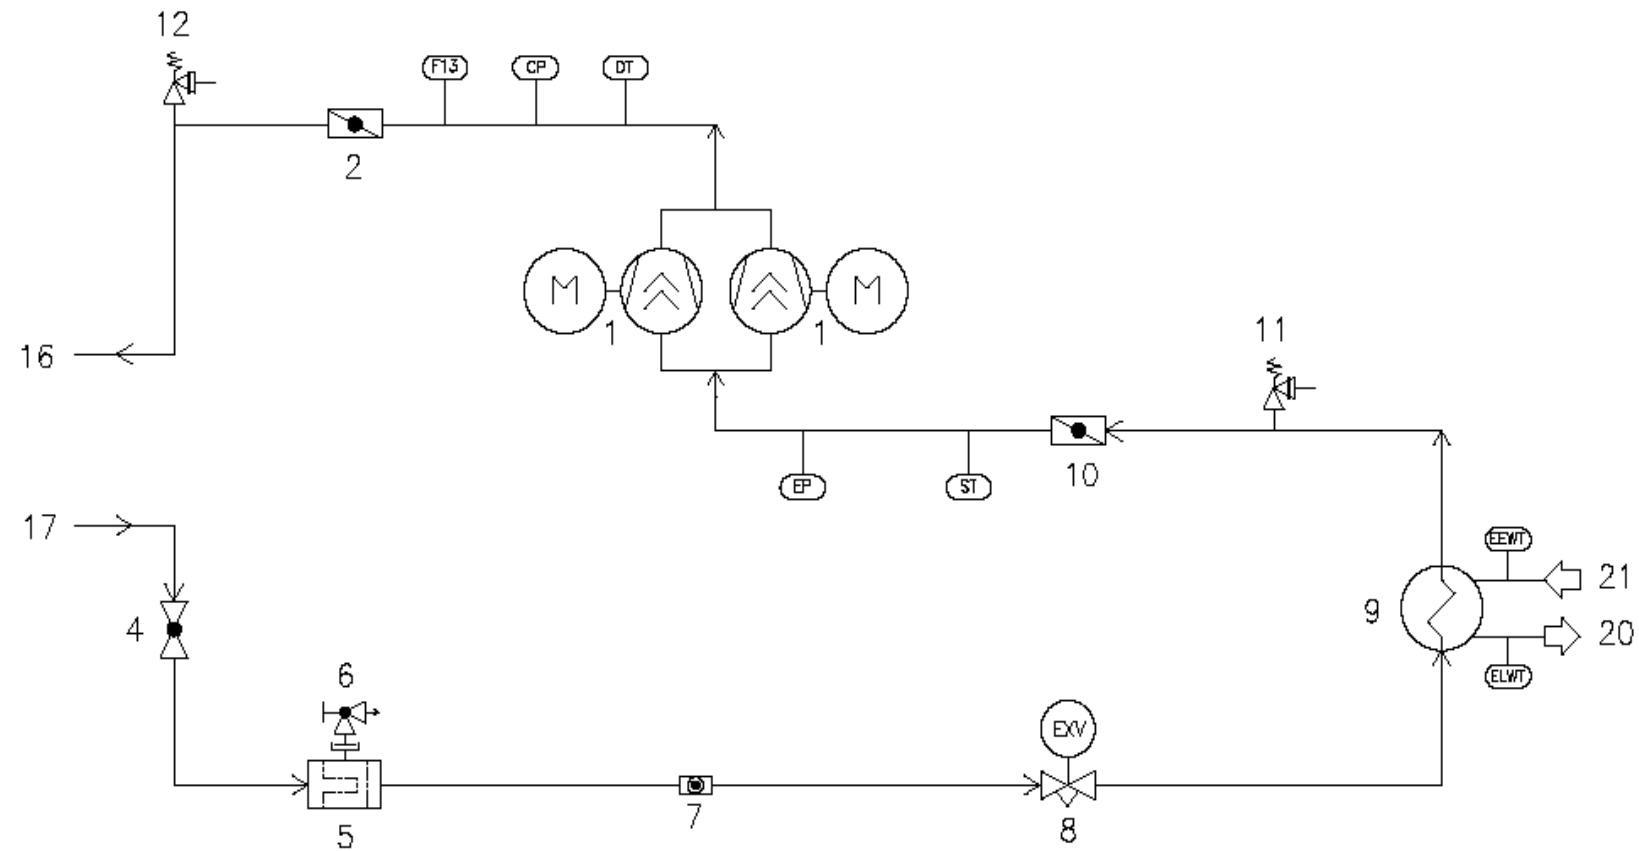

C zīmējums. Siltumsūkņa aukstumnesēja loks

Ūdens ieplūde kondensatorā un iztvaicētājā vai izplūde no tiem ir parādītas aptuveni. Precīza hidrauliskā shēma ir parādīta iekārtas rasējumos.

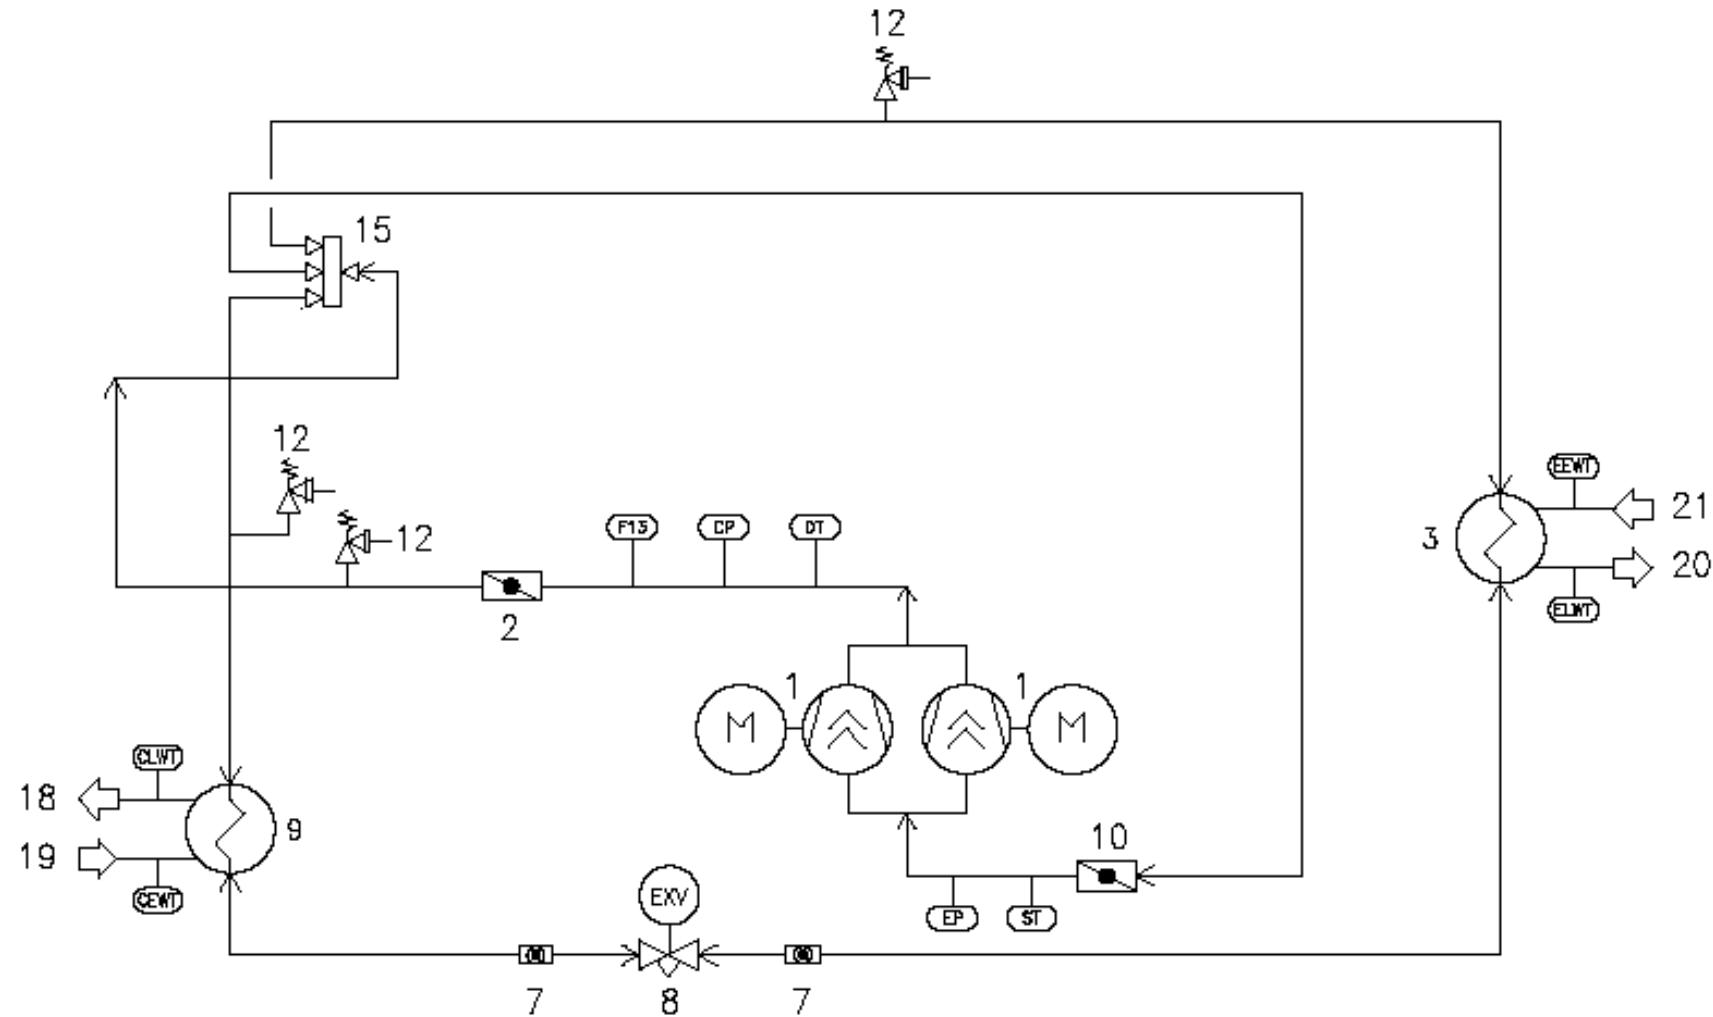

Uzraksts	
1	Kompresors
2	Aizvēšanas vārsts
3	Kondensators
4	Šķidruma izolācijas vārsts
5	Žavēšanas filtrs
6	Aizvēšanas vārsts (uzpildes vārsts)
7	Šķidruma un mitruma indikators
8	Elektriskās izpelšanās vārsts
9	Iztvaicētājs
10	Sūknēšanas aizvēšanas vārsts (papildu komponenti)
11	Zema spiediena drošības vārsts
12	Augsta spiediena drošības vārsts
13	Siltuma atguve
14	Šķidruma savācējs
15	4 ceļu vārsts
16	Aukstumnesēja izplūdes savienojums (ar attālo kondensatoru)
17	Aukstumnesēja iepļūdes savienojums (ar attālo kondensatoru)
18	Kondensators atslēdzas no no ūdens plūsmas
19	Kondensators pieslēdzas ūdens plūsmai
20	Iztvaicētājs atslēdzas no no ūdens plūsmas
21	Iztvaicētājs pieslēdzas ūdens plūsmai
22	Siltummainis atslēdzas no no ūdens plūsmas
23	Siltummainis pieslēdzas ūdens plūsmai
DT	Atvienot temperatūras kontroli
CP	Augsta spiediena pārveidotājs
F13	Augsta spiediena slēdzis
ST	Temperatūras sensors
EP	Zema spiediena pārveidotājs
CLWT	Kondensators atslēdzas no ūdens temperatūras sensora
CEWT	Kondensators pieslēdzas ūdens temperatūras sensoram
ELWT	Izvaicētājs atslēdzas no ūdens temperatūras sensora
EEWT	Izvaicētājs pieslēdzas ūdens temperatūras sensoram

Šī publikācija ir sagatavota tikai informācijas nolūkos un nesatur piedāvājumu, kas "Daikin Applied Europe S.p.A." būtu juridiski saistošs. "Daikin Applied Europe S.p.A" šajā publikācijā ir apkopojuši savā rīcībā esošo informāciju. Netiek dota ne tieša, ne netieša garantija par tās pilnīgumu, precīzitāti, uzticamību vai piemērotību noteiktam mērķim, kā arī par tajā minētajiem produktiem un pakalpojumiem. Specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Atsaucieties uz tiem datiem, ko saņemāt publikāciju pasūtot. "Daikin Applied Europe S.p.A" nepārprotami atsakās no jebkādas atbildības par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem visplašākajā nozīmē, kas izriet no vai ir saistīti ar šīs publikācijas izmantošanu un/vai interpretāciju. "Daikin Applied Europe S.p.A." patur autortiesības uz visu šīs publikācijas saturu.

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Via Piani di Santa Maria, 72 - 00072 Ariccia (Roma) - Italy
Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014
<http://www.daikinapplied.eu>